

Land Rover Range Rover Velar

SALYA2BN6JA737812 • 0 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 54140968/2025

Kod rzeczoznawcy: 456

Sporządzono: 28.03.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Land Rover	Range Rover Velar	2017
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV	1999 cm ³	241KM / 177kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
156198 km	Diesel	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
SALYA2BN6JA737812	R4	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
22/02/2026	Brak danych	22/12/2017
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
22/12/2017	Polska	2510 kg

Szacowane koszty napraw


Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

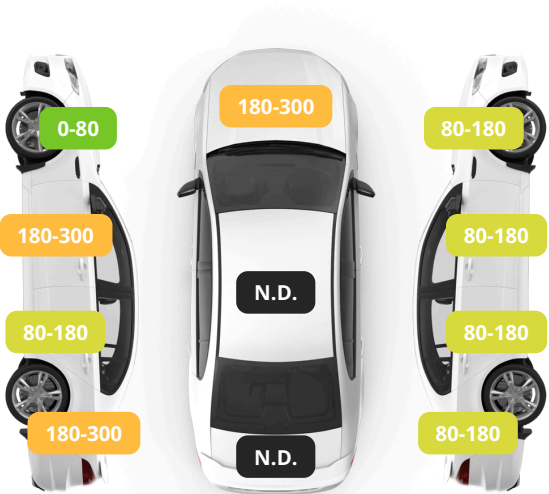

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie za pomocą urządzenia diagnostycznego w zakresie przewidzianym dla tego pakietu. Weryfikacji poddano elementy poszycia nadwozia urządzeniem diagnostycznym P-11-S-AL z zakresem pomiarowym do 2000 μ m. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Badania technicznego dokonano w obecności sprzedającego, który okazał stosowne dokumenty oraz udzielił niezbędnych informacji. Pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał odstępstwo od normy w tym zakresie. Stwierdzono co następuje:

- Grubości powłoki lakierniczej równa na całym nadwoziu;
- Pomiar referencyjny wykonany na dachu pojazdu;
- Słupki A, B i C grubość fabryczna;
- Nie stwierdzono wad lakierniczych;
- Naprawy wykonane zgodnie z technologią producenta i świadczą o znikomych uszkodzeniach;
- Na całość sporządzono dokumentację fotograficzną;
- Pomiar szczelin pomiędzy elementami nie wykazał nieprawidłowości;



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Ocena stanu elementów kokpitu została dokonana organoleptycznie, a pierwsze wrażenie po otwarciu drzwi jest pozytywne. Widzimy deskę rozdzielczą w całej okazałości, bez uszkodzeń, a elementy wyposażenia osadzone prawidłowo. Stan elementów z tworzywa i kokpitu w stanie dobrym, a wnętrze było przygotowane do sprzedaży. Stwierdzono ślady użytkowania. Kierownica nie jest wytarta ponadnormatywnie w stosunku do odczytanego przebiegu. Elementy z tworzywa w stanie dobrym w przestrzeni bagażowej z widocznymi drobnymi śladami użytkowania.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Pilkington Produkcja: 2021	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017

Wnioski po oględzinach szyb

Zamontowane w pojeździe szyby spełniają wymogi techniczne związane z czynnym i biernym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Producent szyb zawarł znaki homologacyjne, przeznaczenie szyb, poziom przepuszczalności światła oraz datę produkcji. Podczas sprawdzania szyb wykonano następujące czynności. Sprawdzone prawidłowość oznakowania szyb, pole widzenia i stan techniczny oraz oceniono przepuszczalność światła. W następstwie wykonanych oględzin stwierdzono co następuje;

- Pojazd posiada szyby z logiem producenta osadzone w nadwoziu prawidłowo;
- Przednia szyba wymieniona w okresie eksploatacji;
- Mocowane w nadwoziu prawidłowo;
- Drobne ryski na szybach;
- Mechanizm oczyszczania szyb działa prawidłowo;
- Mechanizm opuszczania szyb działają prawidłowo;
- Paski ogrzewania szyby tylnej bez uszkodzeń;
- Brak niehomologowanych rozwiązań;



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Weryfikacja dokonana organoleptycznie, ocena wykonana wzrokowo. Stwierdzono co następuje:

- Tapicerka samochodu wykonana z materiału;
- Pokrycie siedzeń przednich i tylnych bez widocznych zabrudzeń;
- Pasy bezpieczeństwa bez zmechanienia na brzegach;
- Podczas oględzin nie stwierdzono śladów przetarć na elementach wyposażenia wnętrza.
- Podsufitka jest w dobrym stanie;
- We wnętrzu nie czuć zapachu papierosów, nie wyczuło pleśni ani zapachu zwierząt;
- Brak śladów sierści zwierząt;
- Elementy plastikowe są całe z widocznym śladami zarysowań;



- Kierownica, okładziny pedałów, dźwigni hamulca ręcznego nie zniszczone, całe;
- Wykładzina podłogowa nie zabrudzona.





Światła

Producent lamp przednich: **Fabryczne 11.03.2017 prawy 11.04.2017**

 Mijania Brak uwag	 Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	 Ok	 Stopu Brak uwag	 Ok
 Długie Brak uwag	 Ok	 Postojowe Brak uwag	 Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	 Ok
 Cofania Brak uwag	 Ok	 Awaryjne Brak uwag	 Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Lampy przednie w pojeździe zamontowane prawidłowo z widocznymi oznaczeniami producenta. Reflektory nie posiadają zarysowania, odprysków nie stwierdzono, dają równe światło. Światła pojazdu są w dobrym stanie, elementy mocujące reflektorów nie były naruszone. Barwa klosza reflektorów jest jednakowa. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. Nie stwierdzono obecność niehomologowanych rozwiązań. Wskazana elektronika pojazdu jest sprawna, a kontrolki na desce rozdzielczej gasną po uruchomieniu pojazdu. Na wyświetlaczu nie pojawia się komunikat o spalonej żarówce. Działanie oświetlenia zewnętrznego prawidłowe.





Opony i felgi

Toyo Proxes Sport
SUV

255/50 R20

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.1

Środek: 5.3

Str. zewn: 5.4

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Toyo Proxes Sport
SUV

255/50 R20

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5

Środek: 5.4

Str. zewn: 5.6

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Toyo Proxes Sport
SUV

255/50 R20

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0

Środek: 5.2

Str. zewn: 5.3

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Toyo Proxes Sport
SUV

255/50 R20

Letnia, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 109Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.2


Środek: 5.3

Str. zewn: 5.4

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

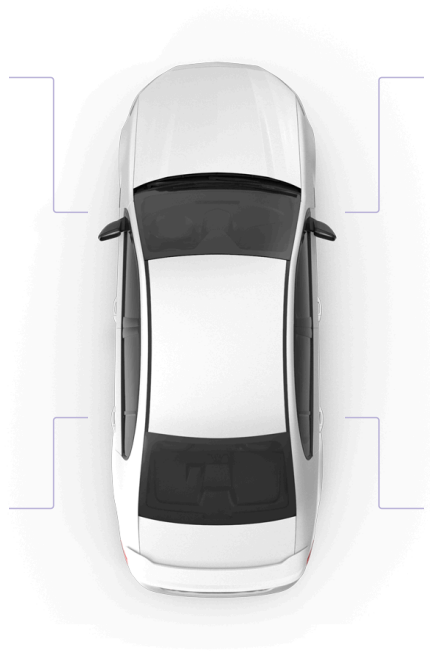

Wnioski po oględzinach opon i felg

Pojazd posiada właściwie dobrane ogumienie do pojazdu co jest istotną sprawą dla bezpieczeństwa, komfortu i ekonomicznej eksploatacji. Na każdej oponie stwierdzono trwałe oznakowanie, które podczas oceny stanu technicznego odczytano i zinterpretowano własności opon, nośności, zakresu prędkości i rodzaju bieżnika. Stwierdzono co następuje:

- W dniu ekspertyzy pojazd miał zamontowane opony letnie;
- Opony osadzone na felgach stopowych z delikatnymi zarysowaniami na obwodzie;
- Stopień zużycia zamontowanych opon równomierny co może świadczyć o prawidłowej geometrii zawieszenia;
- Nie stwierdzono uszkodzeń na oponach;
- W przestrzeni bagażowej stwierdzono koło zapasowe;





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Castrol	---
Gatunek oleju	5w/30	---
Data wymiany	05/03/2025	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się prawidłowo bez oznak nieprawidłowości i zamyka się również prawidłowo. Elementy konstrukcyjne umocowane prawidłowo. Komora silnika pokryta lakierem bazowym. Stwierdzono co następuje:

- Silnik pojazdu nie myty do sprzedaży;
- Elementy konstrukcyjne nadwozia takie jak podłużnice przednie, wzmocnienia boczne czy też wzmocnienie czołowe z zabezpieczeniem;
- Nie stwierdzono śladów demontażu elementów nadwozia;
- Mata wygłuszająca zamontowana prawidłowo;
- Poziom płynu chłodzącego na poziomie prawidłowym;
- Poziom i klarowność płynu hamulcowego prawidłowa;
- Stwierdzono obecność aktualnej zawieszki wymiany płynów eksploatacyjnych;
- Podczas wnikliwej weryfikacji za pomocą kamery wizyjnej nie stwierdzono wycieku z górnej części silnika;





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag silnik rozgrzany

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Weryfikacja wyposażenia pojazdu wykonana organoleptycznie pod kątem prawidłowości montażu, kompletności i zakresu działania. Dodatkowo po oględzinach dokonano rozkodowania numeru nadwozia

pod względem wyposażenia dodatkowego i fabrycznego podnoszącego komfort użytkowania i bezpieczeństwa. Stwierdzono co następuje;

- Stwierdzono pełną kompletności i prawidłowość montażu;
 - Elementy wyposażenia przedmiotu z widocznymi delikatnymi śladami eksploatacji;
 - System grający działa prawidłowo;
 - Siedzenia sterowane elektrycznie z podgrzewaniem;
 - Klimatyzacja działa prawidłowo;
 - Nawigacja oraz kamera cofania działają prawidłowo;
 - Pozostałe urządzenia podnoszące komfort użytkowania działają prawidłowo;
- Całość w stanie dobrym.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód marki Land Rover zakupiony w Polskim salonie. Podczas oględzin przedłożono do wglądu dokumentację związaną z autem dowód rejestracyjny oraz jeden oryginalny kluczyki. Rok produkcji przyjęto z bazy zewnętrznej tj. 2017. Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i zweryfikowano z danymi w bazie zewnętrznej. Odczytano zapisy numeru VIN w poszczególnych modułach, które są zbieżne z dokumentacją. Do ekspertyzy przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza odczytaną w kilometrach. Pomiar powłoki lakierniczej wykazał odstępstwa od normy, naprawy wykonane prawidłowo. Szyby oryginalne (z wyjątkiem szyby czołowej) tak jak reflektory. Mechanicznie bez zarzutów. Wnętrze ślady użytkowania, pojazd nie był przygotowany do sprzedaży. Na podstawie powyższych stwierdzeń oraz wyników weryfikacji pojazdu uzyskuje wstępną rekomendację do zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Nie znalazłem żadnej rozbieżności między informacjami zawartymi w ogłoszeniu, a stanem faktycznym samochodu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg realny, potwierdzony wpisem z przeglądów gwarancyjnych w książce serwisowej.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.