

Hyundai Ioniq

KMHJ8816FLU009240 • 63 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 204229928/2025

Kod rzeczoznawcy: 1393

Sporządzono: 10.06.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Hyundai	Ioniq	2022
Nadwozie	Pojemność	Moc
Hatchback	0 cm ³	163KM / 120kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
11989 km	[Inny]	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
KMHJ8816FLU009240	[Inny]	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
20/01/2027	Brak danych	20/01/2022
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
Brak danych	Niemcy	2340 kg

Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

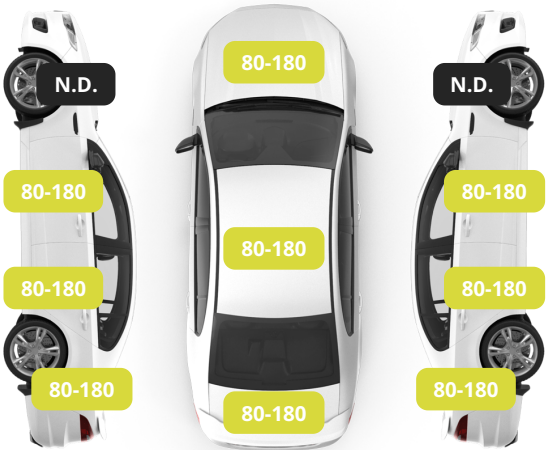

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie za pomocą urządzenia diagnostycznego w zakresie przewidzianym dla tego pakietu. Weryfikacji poddano elementy poszycia nadwozia urządzeniem diagnostycznym GL-PRO-2 z zakresem pomiarowym do 2000 μ m. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Odczytano numer nadwozia, który zweryfikowano prawidłowość z bazą zewnętrzną. Stwierdzono co następuje:

- Grubość powłoki lakierniczej w zakresie wartości fabrycznych;
- Pomiar referencyjny wykonany na dachu pojazdu;
- Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał odstępstwa od normy;

Na całość sporządzono zdjęcia dokumentujące. Pomiar szczelin pomiędzy elementami nadwozia nie wykazał odstępstw od normy.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



brak

Drewno

Brak uwag



ok

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.



Szyby

Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych
Tył Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych

Wnioski po oględzinach szyb

Zamontowane w pojeździe szyby spełniają wymogi techniczne związane z czynnym i biernym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Producent szyb zawarł znaki homologacyjne, przeznaczenie szyb, poziom przepuszczalności światła oraz datę produkcji.

Podczas sprawdzania szyb wykonano następujące czynności. Sprawdzono prawidłowość oznakowania szyb, pole widzenia i stan techniczny oraz oceniono przepuszczalność światła. W następstwie wykonanych oględzin stwierdzono co następuje;

- Pojazd posiada szyby z logiem producenta osadzone w nadwoziu prawidłowo;
- Mocowane w nadwoziu prawidłowo;
- Nie stwierdzono zarysowań na szybach;
- Wszystkie szyby oryginalne;

Mechanizm oczyszczania szyby czołowej działa prawidłowo jak i spryskiwacze. Poziom płynu prawidłowy.

Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
--	---	---	--

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć.



Światła

Producent lamp przednich: Hyundai

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory.





Opony i felgi

Vredestein Quatrac

245/45 R19

Letnia, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 102Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.0

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Vredestein Quatrac

245/45 R19

Letnia, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 102Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.0

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Vredestein Quatrac

245/45 R19

Letnia, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 102Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.9 Środek: 6.9

Str. zewn: 6.9

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Vredestein Quatrac

245/45 R19

Letnia, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 102Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.9 Środek: 6.9

Str. zewn: 6.9

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak informacji	---
Gatunek oleju	Brak informacji	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wypożażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Data produkcji pasów bezpieczeństwa zgodna z datą produkcji pojazdu. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu.



Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny oraz stan podwozia.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem



Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu



Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Załączono zdjęcia dokumentacji udostępnionej przez sprzedającego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Miły i sympatyczny sprzedający.