

Mercedes-Benz SL 350 7G-TRONIC

WDD2314571F010494 • 194 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 958626170/2025

Kod rzeczoznawcy: 174

Sporządzono: 10.02.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Mercedes-Benz	SL 350 7G-TRONIC	2012
Nadwozie	Pojemność	Moc
Coupe	3499 cm ³	306KM / 225kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
32239 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WDD2314571F010494	V6	Tylny
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
25/06/2025	Brak danych	24/11/2012
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
26/06/2024	Japonia	1900 kg

Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

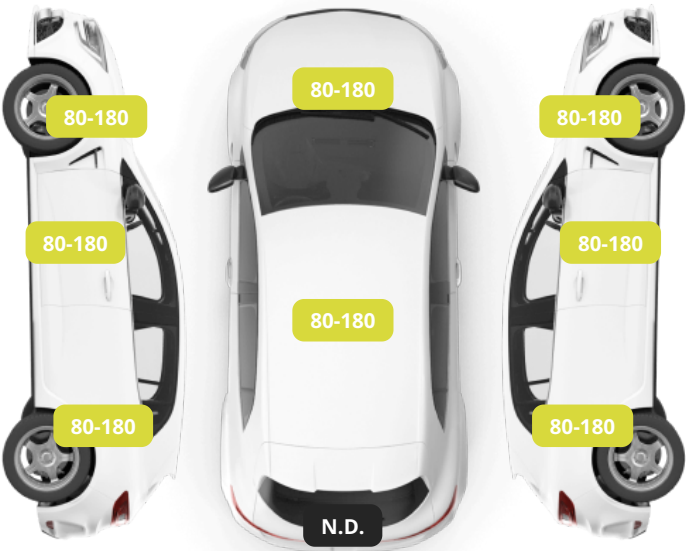

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie stanu nadwozia i powłoki lakierowej wykonano optycznie oraz przy użyciu urządzenia GL-2. Zmierzone grubości powłoki lakierowej elementów poszycia zewnętrznego nadwozia zamieszczone są w tabeli. Badanie miernikiem lakieru odbyło się przy w miarę czystej karoserii. Pomiar nie wykazał znaczących odchyłeń w grubości lakieru.

Drobne odpryski na masce przedniej oraz na zderzaku przód - mikro.

Stan lakieru określam jako dobry. Badanie wykonane szczelinomierzem nie wskazało większych nieprawidłowości.



Kokpit



Plastiki

ok



Drewno

brak



Elementy metalowe

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Występują standardowe ślady użytkowania. Kokpit oceniam na 4.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2012	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2012	Lewe tylne drzwi Inny Produkcja: ---	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2012
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2012	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2012	Prawe tylne drzwi Inny Produkcja: ---	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2012

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby pojazdu są szybami fabrycznymi, sygnowane są one oryginalnym logiem producenta. Tylne szyby posiadają ogrzewanie elektryczne. Nie stwierdzono uszkodzeń ani zarysowań na szybach. Widoczne bardzo drobne odpryski na szybie przedniej.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia ---	 Przypalenia ---	 Zabrudzenia ---	 Przetarcia ---
Brak	Brak	Brak	Brak

Wnioski po oględzinach tapicerki

Standardowe ślady użytkowania, brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć.





Światła

Producent lamp przednich: Mercedes

 Mijania ---	Ok	 Kierunkowskazy ---	Ok	 Stopu ---	Ok
 Długie ---	Ok	 Postojowe ---	Ok	 Przeciwmgłowe ---	Ok
 Cofania ---	Ok	 Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory przednie i tylne funkcjonują prawidłowo oraz zamocowane są prawidłowo. Nie stwierdzono rys, odbarwień, zmatowienia czy też schodzącego lakieru z reflektorów.





Opony i felgi

Pirelli p zero

255/45/R19

Letnia, Produkcja: 4823

Indeks prędkości i nośności: 98 Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,3

Środek: 6,3

Str. zewn: 6,3

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli p zero

255/45/R19

Letnia, Produkcja: 4823

Indeks prędkości i nośności: 98 Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,3

Środek: 6,3

Str. zewn: 6,3

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli p zero

285/30/R19

Letnia, Produkcja: 1324

Indeks prędkości i nośności: 98 Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,3

Środek: 6,3

Str. zewn: 6,3

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli p zero

285/30/R19

Letnia, Produkcja: 1324

Indeks prędkości i nośności: 98 Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,3

Środek: 6,3

Str. zewn: 6,3

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony przednie i tylne wykazują podobny stan zużycia względem siebie. Opony są z 2023 i 2024 roku.

Opony są w dobrym stanie. Felgi oceniam na stan dobry - widoczne drobne otarcia na obrzeżach.

Żywotność opon to z reguły 6 lat, po tym czasie producent zaleca wymianę na nowy komplet ze względu, iż właściwości gumy nie spełniają już założonych norm.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	---
Producent oleju	Brak danych	---
Gatunek oleju	Brak danych	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	---
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Przeźroczysty	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Oględziny komory silnikowej wskazują, iż silnik podlegał właściwej eksploatacji. Brak jakichkolwiek śladów wycieków. Stan komory silnikowej jest adekwatny do okresu eksploatacji. Brak śladów mycia komory silnika przed sprzedażą. Nie stwierdzono uszkodzeń powłoki lakierniczej w komorze silnika. Nie stwierdzono uszkodzeń lub deformacji elementów konstrukcyjnych w komorze silnika. Silnik pracuje równo i cicho. Podczas jazdy próbnej żadnych niepokojących odgłosów nie zanotowałem. Brak korozji w komorze silnika. Przewody gumowe oraz uszczelki są w stanie bardzo dobrym. Widoczne są standardowe ślady użytkowania. Płyn hamulcowy ma właściwy poziom. Brak niepokojących dźwięków.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	---
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	---
Autoalarm	Brak	---
Światła reg. elektrycznie	Ok	---
El. składane lusterka	Ok	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	---
Podgrzewane fotele	Ok	---
El. reg. fotel kierowcy	Ok	---
El. reg. fotel pasażera	Ok	---
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Brak	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Wszystkie systemy wyposażenia funkcjonują prawidłowo. Samochód w środku jest bardzo zadbane. Bardzo drobne rysy widać na zegarach, radiu oraz klamkach wewnętrznych, co wynika ze standardowego cyklu



eksploatacji pojazdu. Z klimatyzacji nie wydobywa się żaden nieprzyjemny zapach. Klimatyzacja działa prawidłowo.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód wizualnie wygląda dobrze, nie stwierdzono elementów malowanych czy też szpachlowanych, walory jezdne samochodu na odpowiednim poziomie. Wszystko działa i nie mam się do czego przyczepić. Wyposażenie sprawne. Auto posiada stosunkowo mały wkład własny po zakupie. Osobiście nie mam większych zastrzeżeń.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Wg mojej oceny, stan faktyczny pojazdu jest zgodny z ogłoszeniem.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Wg mojej oceny, stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Bazując na przedstawionej dokumentacji, można stwierdzić, iż przebieg pojazdu jest prawidłowy. Dokumentacja po japońsku.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający miły i sympatyczny, nie stwarzał problemów podczas oględzin.