

Hyundai Elantra

KMHLM4AG2MU212350 • 69 800 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 259053894/2025
Kod rzeczoznawcy: 840
Sporządzono: 10.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Hyundai	Elantra	2021
Nadwozie	Pojemność	Moc
Sedan	1999.00 cm ³	150KM / 110kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
44856 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
KMHLM4AG2MU212350	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
19/07/2025	Brak danych	01/01/2021
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
01/07/2024	Inny	1750 kg

Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

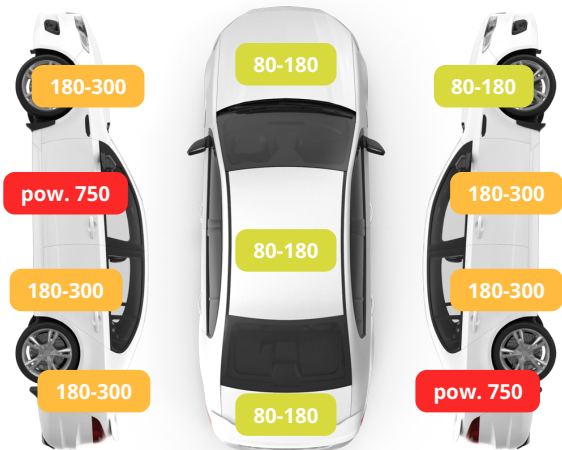

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Z przeprowadzonych pomiarów powłoki lakierniczej wynika, że pojazd miał ponownie lakierowaną całą lewą stronę, prawe przednie i tylne drzwi oraz prawy tylny bok. Prawy tylny bok i drzwi kierowcy były miejscowo naprawiane przy pomocy szpachli. We wnętrzu drzwi kierowcy jest różnica w strukturze lakieru a grubość lakieru we wnętrzu jest minimalnie większa. Pojazd prezentuje się dobrze. Wszystkie uszkodzenia, jakie posiada pojazd zostały przedstawione na załączonych zdjęciach.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit pojazdu nie posiada uszkodzeń i jest zachowany w dobrym stanie.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych
Tył Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych

Wnioski po oględzinach szyb

Szyby pojazdu nie posiadają uszkodzeń. Szyby pojazdu wyglądają na fabrycznie oryginalne.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Brak uszkodzeń, pęknięć i przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: **Brak widocznego oznaczenia producenta.**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie pojazdu jest w pełni sprawne.





Opony i felgi

Firemax FM601

205/55ZR16

Letnia, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: Vmax 270km/h Max 615kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.5 Środek: 6.6

Str. zewn: 6.5

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa

Firemax FM601

205/55ZR16

Letnia, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: Vmax 270km/h Max 615kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.5 Środek: 6.6

Str. zewn: 6.5

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa

Firemax FM601

205/55ZR16

Letnia, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: Vmax 270km/h Max 615kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.9 Środek: 7.1

Str. zewn: 6.9

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa

Firemax FM601

205/55ZR16

Letnia, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: Vmax 270km/h Max 615kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.9 Środek: 7.1

Str. zewn: 6.9

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony są zachowane w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest odpowiednia. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Pojazd posiada felgi stalowe z plastikowymi kołpakami. Do pojazdu jest jeszcze zestaw opon zimowych.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak zawieszki	---
Gatunek oleju	Brak zawieszki	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Wielosezonowy	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Podczas oględzin komory silnika nie wykryto żadnej nieprawidłowości. Silnik pracuje równo i nie posiada wycieków. Stan płynów eksploatacyjnych jest odpowiedni. Konstrukcja pojazdu nie wygląda na naruszoną.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Brak	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne. Pojazd posiada średnią wersję wyposażenia.





Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Sprawdzany pojazd jest zachowany w dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Pojazd wymaga wkładu finansowego opisanego wyżej. Pojazd miał ponownie lakierowaną całą lewą stronę, prawe przednie i tylne drzwi oraz prawy tylny bok. Prawy tylny bok i drzwi kierowcy były miejscowo naprawiane przy pomocy szpachli. Uważam, że pojazd jest wart zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Brak czytelnej zawieszki i książki serwisowej. Nie można wykonać analizy.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.