

Audi A6

WAUZZZ4GXGN178923 • 95 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 315476972/2025

Kod rzeczoznawcy: 275

Sporządzono: 27.05.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Audi

Model

A6

Rocznik

2016

Nadwozie

Kombi

Pojemność

2967 cm³

Moc

272KM / 200kW

Przebieg

192185 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

WAUZZZ4GXGN178923

Układ silnika / Ilość cylindrów

V6

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

13/05/2026

Data ważności ubezpieczenia

05/03/2026

Data pierwszej rejestracji

04/05/2016

Data pierwszej rejestracji w Polsce

04/05/2016

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

2465 kg



Szacowane koszty napraw





Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μm]

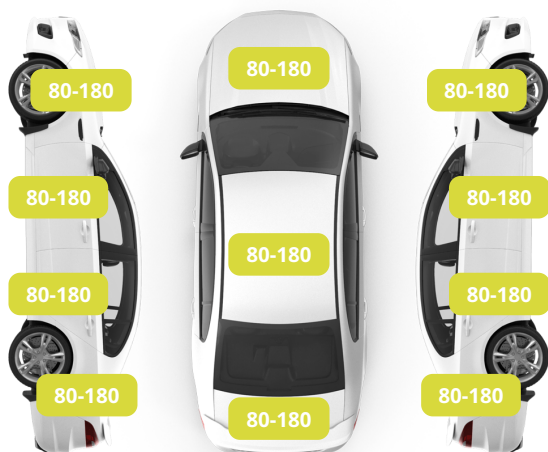

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

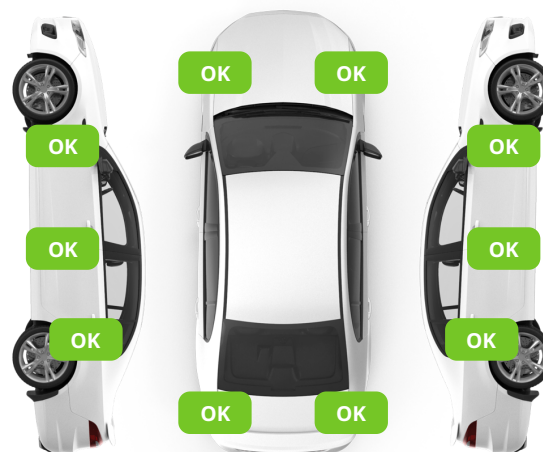

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Powłoka lakiernicza charakteryzuje się równomierną grubością (w granicach tolerancji przyjętych przez producenta) na całej powierzchni samochodu. Nie ma śladów lakieru na innych elementach niż blacharskie, co w połączeniu z brakiem śladów odkręcania śrub montażowych wskazuje na brak prac blacharsko-lakierniczych po wyjechaniu auta z fabryki. Szczeliny technologiczne wykazują niewielkie zróżnicowanie, jednak brak śladów demontażu elementów takich jak pokrywa silnika, bagażnika, błotników czy drzwi, wskazuje na ustawienie i ustalenie się zróżnicowanych średnic już przy końcowym montażu auta. Zaobserwowano niewielkie zarysowania i odpryski lakieru, ale nic czego nie można by się spodziewać po kilkuletnim użytkowaniu w różnorodnych warunkach drogowych i parkingowych.



Kokpit



Plastiki

— — —

ok



Drewno

— — —

brak



Elementy metalowe

—

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Stan elementów kokpitu jest prawidłowy. Brak jest śladów montażu osprzętu takiego jak CB radio itp. Brak jest zatem otworów, odcisków czy przecięć. Schowek pasażera otwiera się w sposób cichy i pewny. W pełni funkcjonalna jest również amortyzacja otwierania się schowka. Konsola środkowa z obszarowymi przetarciami i zarysowaniami, ale bez uszkodzeń mechanicznych. Zegary podświetlone prawidłowo i

wyraźnie. Elementy przezroczyste bez przetarć pęknięć i zmatowień. Brak oznak intensywnych prac naprawczych prowadzonych we wnętrzu pojazdu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 1..	Lewe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja:6	Lewe tylne drzwi Soliver Produkcja:6	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja:6
Tył Guardian Produkcja:6	Prawe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja:6	Prawe tylne drzwi Soliver Produkcja: ...6	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja:6

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystko wskazuje na to, że poza wymieniona w 2021 roku szybą przednią, szyby są szybami oryginalnymi. Brak śladów uszkodzeń powłoki lakierniczej dookoła szyb, jak również dobry stan uszczelnień, wskazuje na obecność szyb, z jakimi auto opuściło fabrykę. Brak jest jakichkolwiek śladów zadrapań, pęknięć, odprysków czy przebarwień. Szyby drzwiowe pracują cicho i płynnie, osiągając swe minimalne i maksymalne poziomy. Uszczelki drzwiowe, szybowe i zgarniające w dobrym stanie.



Tapicerka

🔍 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia ---	Brak	 Przypalenia ---	Brak	 Zabrudzenia ---	Brak	 Przetarcia ---	Występują
-----------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	------------------------------	------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Generalnie, należy uznać, że tapicerka w badanym aucie, jest w nieco więcej niż dobrym stanie. Brak jest poważniejszych i trwałych zabrudzeń, brak jest również trwałych uszkodzeń, chociaż widoczne zwłaszcza na siedzisku fotela kierowcy, są niewielkie objawy przełamaniaodcisków tapicerki. Tapicerka nie wykazuje śladów przewożenia zwierząt, czy palenia papierosów. Uchwyty bez pęknięć, złamań, wyszczerbień, czy znacznych i głębokich zarysowań. Stan podsufitki - bez zarzutu. Dotyczy to również oświetlenia wnętrza i uchwytów podsufitki.



Światła

Producent lamp przednich: Hella

Mijania ---	Ok	Kierunkowskazy ---	Ok	Stopu ---	Ok
Długie ---	Ok	Postojowe ---	Ok	Przeciwmgłowe ---	Ok
Cofania ---	Ok	Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Wszystkie światła są oryginalne i działają bez zarzutu. Zarówno od strony wizualnej, estetycznej, jak i funkcjonalnej (lustra nie posiadają przepaleń i przebarwień; klosze są przejrzyste, klarowne i nie posiadają mikropęknięć, zmatowień, czy otarć; mechanizm regulacji wiązki świateł mijania działa prawidłowo), zarówno światła przednie (łącznie z nie wspomnianymi powyżej światłami do jazdy dziennej) jak i tylne (łącznie z nie wspomnianymi powyżej światłami podświetlenia tablicy rozdzielczej) nadają się do dalszej eksploatacji.





Opony i felgi

**Bridgestone
TuranzaER300**

245/45 R18

Letnia, Produkcja: 4523

Indeks prędkości i nośności: 100Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5,6

Środek: 6,3

Str. zewn: 5,6

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

**Bridgestone
TuranzaER300**

245/45 R18

Letnia, Produkcja: 4523

Indeks prędkości i nośności: 100Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,5

Środek: 6,5

Str. zewn: 5,4

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

**Bridgestone
TuranzaER300**

245/45 R18

Letnia, Produkcja: 4523

Indeks prędkości i nośności: 100Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,0

Środek: 5,5

Str. zewn: 5,9

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

**Bridgestone
TuranzaER300**

245/45 R18

Letnia, Produkcja: 4624

Indeks prędkości i nośności: 100Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,0


Środek: 6,7

Str. zewn: 5,5

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

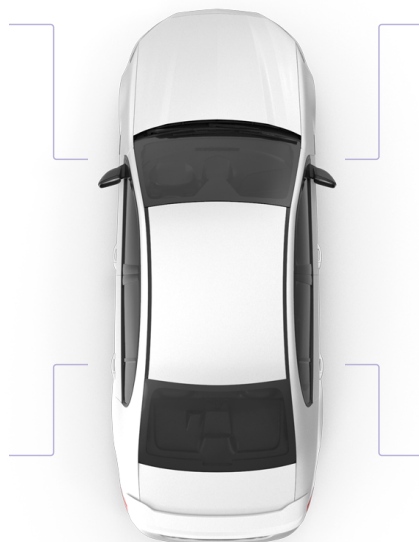**Wnioski po oględzinach opon i felg**

Felgi jakie zamontowane są na samochodzie, są felgami oryginalnymi. Nie wykazują one odchyłeń od kształtu (co potwierdza jazda próbna- brak trzępotania kierownicy). Opony nie wykazują uszkodzeń w rodzaju pęknięć, otarć czy przecięć. Nie noszą również oznak napraw wulkanizacyjnych. Dość równomierne zużycie bieżnika wskazuje na prawidłowe ustawienie geometrii podwozia jak również prawidłową pracę elementów zawieszenia oraz układu hamulcowego i kierowniczego (choć jest to komplet właściwie nowy, i wnioskowanie o stanie zawieszenia po niewielkim zużyciu opon, jest trochę na wyrost). Można pozostawić pojazd na aktualnym komplecie.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	---
Producent oleju	B.d.	---
Gatunek oleju	B.d.	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	---
Gatunek płynu chłodniczego	B.d.	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Olej nieco zabrudzony, jednak klarowny i nadający się do dalszej eksploatacji. Również płyn chłodniczy nie nosi śladów mieszania się z innymi płynami (świadczy to o dobrym stanie uszczelnień silnika), jest klarowny i zawarty w przewidzianych przez producenta granicach.
Brak jest widocznych śladów napraw elementów konstrukcyjnych, jak również demontażu w celach naprawczych, elementów wyposażenia. Jeżeli miały miejsce jakieś naprawy blacharsko lakiernicze, to zostały wykonane profesjonalnie i trudno jest dopatrzyć śladów ingerencji.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wypożażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	---
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	---
Autoalarm	---	Brak możliwości sprawdzenia
Światła reg. elektrycznie	Ok	---
El. składane lusterka	Brak	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	---
Podgrzewane fotele	Ok	---
El. reg. fotel kierowcy	Ok	---
El. reg. fotel pasażera	Ok	---
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Brak	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Wypożażenie pojazdu nie budzi zastrzeżeń. Zarówno wszelkie przyciski działają bez zarzutu (ich oznaczenia nie są przetarte, a podświetlenie działające i wyraźne), jak i funkcje jakimi sterują są w pełni osiągalne.

Szyby opuszczają się i podnoszą bez niepokojących odgłosów, osiągając swoje maksymalne i minimalne położenia. Klimatyzacja chłodzi w bardzo efektywny sposób. Wspomaganie kierownicy w pełni funkcjonalne. Regulacja foteli dostępna w pełnym zakresie i bez objawów zacinalania się. Oświetlenie wnętrza w pełni działające i bez oznak jakichkolwiek napraw. Wycieraczki dobrze zgarniają wodę z szyb, nie wymagają zatem wymiany. Również spryskiwacze płynu myjącego rozpylają go w sposób właściwy i silny.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Auto z jest warte zainteresowania przede wszystkim ze względu na jego bardzo dobry stan techniczny. Równomierna powłoka lakiernicza, zawarte w dopuszczalnych normach szczeliny technologiczne i więcej niż dobry ogólny stan tapicerki wskazuje na eksploatację pojazdu w sposób rozsądny. Auto z tym silnikiem charakteryzuje się dobrymi osiągami i stosownym spalaniem, chociaż należy zwrócić szczególną uwagę na okresowe serwisy (trzeba dopilnowywać ponadnormatywnych zmian oleju i pilnować stanu napędu rozrządu. Podobnie ma się sprawa w odniesieniu do skrzyni biegów - ponadnormatywne wymiany oleju) i użytkowanie pojazdu na wysokiej jakości komponentach. Dotyczy to przede wszystkim oleju napędowego o wyższej niż standardowa jakości. Auto wykazuje ślady codziennej (choć stosunkowo krótkiej) eksploatacji, nie posiada jednak śladów wskazujących na rozpoczęcie procesu degradacji nadwozia (korozja) ani żadnego z podzespołów mechanicznych i elektrycznych. Ponieważ zarówno praca silnika jak i skrzyni biegów nie wskazują na konieczność przeprowadzenia napraw, a zawieszenie, pracuje w sposób cichy i pewny, ekspert w przypadku poszukiwania auta o podobnej charakterystyce rozważyłby zakup oferowanego egzemplarza, choć poprzedziłby to i w dużej mierze uzależnił od niezbędnych do przeprowadzenia negocjacji cenowych.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny nie odbiega w istotny sposób od zapisów zawartych na portalu ogłoszeniowym (kompletność wyposażenia, zaleca się zweryfikować po oględzinach warsztatowych)

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

W mojej ocenie brak jest wskazań do twierdzenia o korygowaniu stanu licznika.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Dołączono dane pozyskane ze strony CEP.



Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający jest prywatną osobą, nie handlarzem aut używanych. Jest bardzo zadowolony z eksploatacji i sprzedaje samochód jedynie z uwagi na wykorzystywanie innych posiadanych modeli. O ile mu wiadomo, samochód nie przechodził żadnych napraw blacharsko lakierniczych. Nie zawiódł też podczas eksploatacji. Regularnie serwisowany, choć w skrzyni olej jeszcze nie był wymieniany (przynajmniej pod jego posiadaniem).