

Mercedes E450

WDD2383681F126651 • 186 000 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 549446671/2025
Kod rzeczoznawcy: 856
Sporządzono: 10.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Mercedes	E450	2019
Nadwozie	Pojemność	Moc
Coupe	2996 cm ³	367KM / 270kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
116014 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WDD2383681F126651	R4	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
Brak danych	Brak danych	20/11/2019
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
20/11/2019	Polska	2365 kg

Szacowane koszty napraw

zalecałbym wymienić olej z filtrem
w silniku

Naprawić w miarę szybko


Szacunkowy koszt:
500 zł- zł

Łączna szacowana kwota: 500-0 zł



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

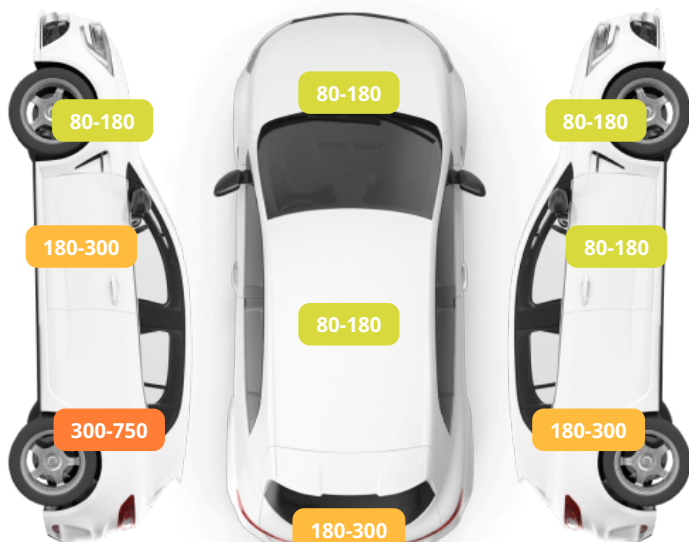Wartość zmierzona w [μm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Pojazd z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie, że nie ma żadnych dużych wad na lakierze, jest tylko kilka odprysków i kilka rys lecz dałoby się je spolerować mechanicznie. Połyskowość lakieru jest bardzo dobra ale tzw. morka lakieru na błotniku tylnym lewym trochę odbiega od pozostałej części karoserii, na pozostałych elementach wygląda jak oryginalna. Podczas przeprowadzonych pomiarów grubości powłoki lakierniczej stwierdziłem, że drzwi lewe były cieniowane. Błotnik tylny lewy był malowany i naprawiany, na nadkolu i w dolnej części przedniej posiada szpachlówkę o grubości około 0,8-0,8 mm. Pokrywa tylna bagażnika ma drugą warstwę lakieru, nie ma na niej szpachli. Błotnik tylny prawy ma drugą warstwę lakieru. Słupki przednie (A) obok szyby czołowej były również malowane razem z błotnikami tylnymi i rynienką dachową. Wnęki drzwi, progi, fartuchy, podłużnice czy kielichy nie były malowane czy naprawiane. Nic nie było odkręcane, więc nic nie było wymienione na inne w tym samym kolorze. Nie miałem możliwości sprawdzenia grubości lakieru na okładzinach zderzaków, ponieważ są z tworzywa sztucznego, lecz powłoka lakierowa na tylnym prawdopodobnie jest nieoryginalna. Szczeliny między elementami otwieranymi mieszczą się w tolerancji oryginału. Podsumowując, nie można powiedzieć, że pojazd jest bezwypadkowy, naprawy jednak nie były na tyle duże aby przestawiła się lub uszkodziła geometria samochodu. Naprawy lakiernicze były wykonane na dużym poziomie poza błotnikiem tylnym lewym, jak ktoś się dobrze zna to gołym okiem stwierdzi że był on naprawiany i malowany, poza tym ogólnie z zewnątrz zrobił na mnie pozytywne wrażenie.



Kokpit



ok



ok



ok

Plastiki ---	Drewno ---	Elementy metalowe ---
-----------------	---------------	--------------------------

Wnioski po oględzinach kokpitu

Cały środek wygląda bardzo dobrze, deska rozdzielcza prezentuje się bardzo ładnie, nie ma rys czy innych wad. Z bliska nawet nie widać żadnych dużych zużyć. Przyciski w kierownicy są w bardzo dobrym stanie. Kierownica również jest w dobrym stanie - nie jest wytarta czy porysowana. Pedaly są w dobrym stanie nie mają śladów użytkowania. Dźwignia zmiany biegów jest w bardzo dobrym stanie. Kokpit środkowy nie ma rys od góry rzucających się w oczy. Pokrywa schowka pasażera jest w dobrym stanie, nie ma rys. Tunel środkowy jest w dobrym stanie nie ma rys. Zużycia i stan starałem się udokumentować na zdjęciach, ogólnie pojazd w środku zrobił na mnie duże pozytywne wrażenie.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe tylne drzwi --- Produkcja: ---	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe tylne drzwi --- Produkcja: ---	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019

Wnioski po oględzinach szyb

Prawie wszystkie szyby są oryginalne, ze zgodnymi rocznikami, wymieniana była tylko szyba boczna tylna lewa, prawdopodobnie uległa razem z błotnikiem. Poza tą jedną szybą wszystkie są oryginalne co potwierdza że pojazd nie miał innych dużych kolizji czy innych dużych zdarzeń. Szyba przednia czołowa, obecnie nie posiada odprysków od kamieni po których mogłaby pęknąć. Wszystkie szyby boczne i tylna nie mają uszkodzeń w postaci rys czy innych wad. Wygląd szyb jest adekwatny do rocznika pojazdu. Szyby w drzwiach i tylne boczne są otwierane elektrycznie – działają poprawnie. Wszystkie szyby są delikatnie barwione a tylne są ciemne co daje ładną ocenę wizualną pojazdu z zewnątrz.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia ---	Brak	 Przypalenia ---	Brak	 Zabrudzenia ---	Brak	 Przetarcia ---	Brak
-----------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka na siedzeniach jest w dobrym stanie i nie ma dziur i zabrudzeń. Fotel przedni kierowcy jest delikatnie prawie nie widocznie ubity i zaczyna się delikatnie wycierać na oparciu i na siedzisku z lewej strony. Fotel przedni prawy i kanapa tylna nie są ubite czy wytarte, są w bardzo dobrym stanie. Na różnego rodzaju osłonach występują drobne prawie nie widoczne ryski. Boczki drzwi nie mają wad. Klamki wewnętrzne i przyciski w drzwiach są w bardzo dobrym stanie, nie mają wad. Osłony dolne siedzeń przednich mają kilka małych prawie nie widocznych rysek. Osłony słupków również mają kilka prawie nie widocznych rysek. Tunel środkowy nie ma rys. Listwy progowe są w dobrym stanie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Wszystkie elementy plastikowe są bez uszkodzeń mechanicznych i bez ubytków. W samochodzie nie zaobserwowałem śladów sierści zwierząt. Podsufitka jest bez uszkodzeń i nie jest zabrudzona. Ogólnie, patrząc to można stwierdzić, że środek pojazdu jest bardzo zadbane.





Światła

Producent lamp przednich: oryginalne Hella

 Mijania ---	Ok	 Kierunkowskazy ---	Ok	 Stopu ---	Ok
 Długie ---	Ok	 Postojowe ---	Ok	 Przeciwmgłowe ---	Ok
 Cofania ---	Ok	 Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Wszystkie lampy i reflektory działają poprawnie i są oryginalne, reflektory przednie są lekko wypiskowane, poza tym są w dobrym stanie. Wszystkie lampy i reflektory są całe i bez śladów uszkodzeń i rozwiązań pozafabrycznych. Nie stwierdziłem również na nich pourywanych czy spawanych uchwytów trzymających. Tylne lampy są w dobrym stanie, nie mają wad wizualnych.





Opony i felgi

Pirelli Sottozero

245/45R18

Zimowa, Produkcja: 3021

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5,5 Środek: 5,2

Str. zewn: 5,0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Pirelli Sottozero

245/45R18

Zimowa, Produkcja: 3021

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5,6 Środek: 5,4

Str. zewn: 5,0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Pirelli Sottozero

245/45R18

Zimowa, Produkcja: 3321

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,0 Środek: 5,6

Str. zewn: 5,0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Pirelli Sottozero

245/45R18

Zimowa, Produkcja: 3021

Indeks prędkości i nośności: 100V


Stan bieżnika

Str. wewn: 6,0 Środek: 5,5

Str. zewn: 5,0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

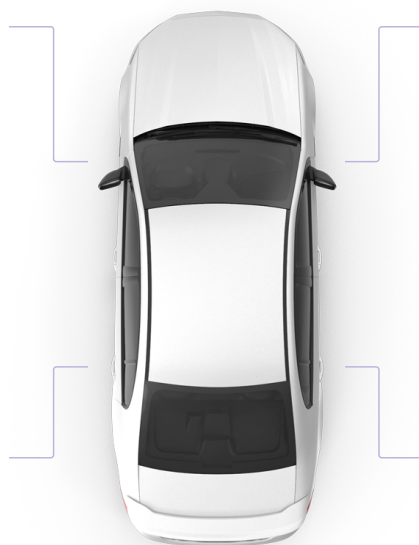

Wnioski po oględzinach opon i felg

Obecnie są założone opony zimowe, na osiach są założone opony tego samego typu, wszystkie opony są w dobrym stanie pod względem wysokości bieżnika. Wszystkie opony są z rocznika 2021, więc pod względem wieku kwalifikują się do dalszej eksploatacji, producent zaleca eksploatację opon max do 7 lat. Zużycie bieżnika na wszystkich kołach wskazuje na prawidłową zbieżność zawieszenia pojazdu. Tarcze kół są ze stopów lekkich są one w bardzo dobrym stanie - nie mają wad wizualnych, wszystkie udokumentowałem na zdjęciach. Sprzedający również dokłada dodatkowe opony ze stopów lekkich z oponami letnimi, udokumentowałem ja na zdjęciu.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	---
Producent oleju	B/d	---
Gatunek oleju	B/d	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	ale zalecałbym go wymienić
Gatunek płynu chłodniczego	Wielosezonowy	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnika prezentuje się ładnie, na całości jest lekki brud i kurz ale są to normalne rzeczy eksploatacyjne. Dla mnie to że komora nie była myta pod wysokim ciśnieniem wody jest plusem bo nikt nie chciał zataić wycieków czy zapoceń. Stwierdziłem że wycieków i zapoceń od góry nie ma. Mata wygłuszająca na pokrywie silnika i ścianie grodziowej jest w bardzo dobrym stanie. Elementy ze stopów lekkich mają delikatnie utlenione aluminium lecz to jest również normalna rzecz eksploatacyjna. Elementy z tworzyw sztucznych nie są nabłyszczane czy picowane do sprzedaży. Komora silnika nie nosi śladów ingerencji blacharsko – lakierniczej, elementy konstrukcyjne, takie jak fartuchy, kielichy czy podłużnice nie były naprawiane, czy malowane, nie ma również śladów ingerencji napraw elektrycznych. Z silnika nie ma niepokojących dźwięków, dobrze odpalił na zimno i ciepło, nie było słychać rozrzędu i równo pracował. Podczas odpalania również nie zauważyłem żadnego dymu niebieskiego czy czarnego z układu wydechowego. Wszystko starałem się udokumentować na zdjęciach i filmie.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wypożażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	---
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	---
Autoalarm	Ok	---
Światła reg. elektrycznie	Brak	---
El. składane lusterka	Ok	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	przód i tył oraz kamera cofania
Podgrzewane fotele	Ok	oraz wentylowane
El. reg. fotel kierowcy	Ok	z pamięcią
El. reg. fotel pasażera	Ok	z pamięcią
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Brak	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	w/g specyfikacji widocznej na zdjęciach i w ogłoszeniu

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Pojazd jest wyposażony bardzo dobrze biorąc pod uwagę markę, klasę i rok produkcji pojazdu.
Wyposażenie pojazdu w stanie bardzo dobrym, z normalnymi minimalnymi śladami użytkowania, powyższe

wyposażenie starałem się dokładnie sprawdzić - wszystko działa poprawnie. Elektronika pojazdu sprawna, podczas oględzin sprawdzono odbiorniki i przełączniki elektryczne wyposażenia. Oznaczenia przycisków działają prawidłowo nie mają śladów zużycia. Wentylacja (klimatyzacja) działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Pojazd jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, minusem jest tylko to że nosi jakieś ślady napraw blacharsko lakierniczych co trochę obniża jego wartość rynkową i w przyszłości będzie go trochę trudniej odsprzedać. Plusem jest stan, niski przebieg i że nie wymaga jakiegoś dużego skomplikowanego wkładu finansowego po kupnie. Osobiście uważam, że jeśli osoba zainteresowana akceptuje te naprawy blacharsko lakiernicze oraz drobne powyższe uwagi w raporcie to ten egzemplarz jest godny zainteresowania ale zalecałbym wynegocjować trochę lepszą cenę za niego.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Patrząc na zużycie elementów najbardziej używanych podczas jazdy, stan techniczny i wizualny oraz pochodzenie to można stwierdzić, że pojazd może mieć taki mały przebieg jaki deklaruje sprzedawca, ale zalecałbym go jeszcze sprawdzić w ASO po nr VIN czy się wszystko potwierdzi w wersji elektronicznej.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zgodny, co do napraw blacharsko lakierniczych to tylko nie ma ani słowa.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

B/d pojazd posiada książkę serwisową elektroniczną.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Inspekcja dla sprzedającego.

Dodatkowe koła z oponami letnimi.

Dwa kluczyki z pilotem ale ja osobiście widziałem tylko jeden.