

Kia Optima

KNAGU415GH5169233 • 0 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 91831650/2025

Kod rzeczoznawcy: 175

Sporządzono: 11.06.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Kia

Model

Optima

Rocznik

2017

Nadwozie

Sedan

Pojemność

1685 cm³

Moc

141KM / 104kW

Przebieg

157464 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

KNAGU415GH5169233

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

Przedni

Data następnego przeglądu technicznego

23/04/2026

Data ważności ubezpieczenia

15/05/2026

Data pierwszej rejestracji

09/04/2018

Data pierwszej rejestracji w Polsce

09/04/2018

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

2080 kg



Szacowane koszty napraw

Ewentualnie lakierowanie felg

Naprawić w przyszłości

Szacunkowy koszt:

ok. n400-600 zł





Łączna szacowana kwota: 0-600 zł



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

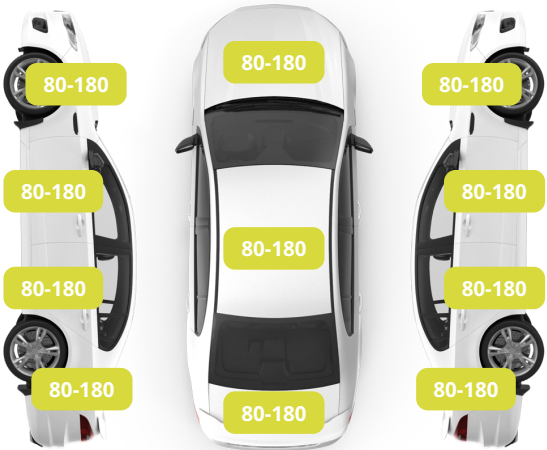

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Przeprowadzone pomiary powłoki lakierniczej i szczelin między elementami nadwozia wykazały, że grubość powłoki lakierniczej mieści się w zakresie fabrycznym. Nadwozie posiada nieliczne punktowe odpryski i zarysowania eksploatacyjne.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



Drewno

Brak uwag



Elementy metalowe

Brak uwag

brak

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Elementy kokpitu w dobrym stanie, z normalnymi śladami eksploatacji.





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych
Tył Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby oryginalne, pochodzące ze zbliżonego okresu produkcji. W warunkach przeprowadzania oględzin, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń, zarysowań, czy odprysków.



 Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
---	--	--	---

Wnioski po oględzinach tapicerki

Wnętrze pojazdu czyste, zadbane, bez zapachów. Tapicerka skórzana z naturalnymi śladami eksploatacji.





Światła

Producent lamp przednich: KC

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Przód i tył	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory oryginalne. Elementy oświetlenia sprawne, bez widocznych uszkodzeń.





Opony i felgi

Falken ZIEX ZE310

235/45 R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 98W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0

Środek: 5.1

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Dostateczny

Typ: Stopowa

Falken ZIEX ZE310

235/45 R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 98W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.5

Środek: 5.7

Str. zewn: 5.4

Felga

Stan: Dostateczny

Typ: Stopowa

Falken ZIEX ZE310

235/45 R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 98W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.3

Środek: 5.5

Str. zewn: 5.8

Felga

Stan: Dostateczny

Typ: Stopowa

Falken ZIEX ZE310

235/45 R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 98W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0


Środek: 5.1

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Dostateczny

Typ: Stopowa

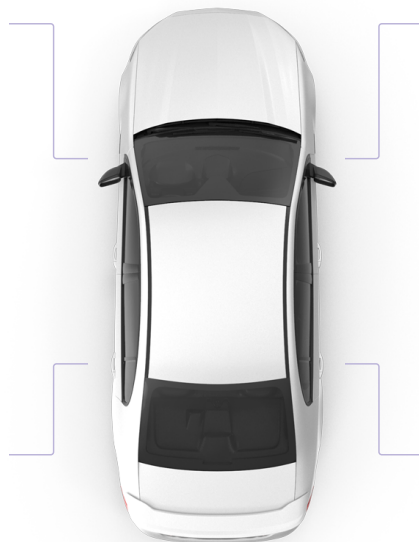

Wnioski po oględzinach opon i felg

Ogumienie typu letniego, pochodzące z jednego okresu produkcji, o równomiernym zużyciu bieżnika. Powinno wystarczyć jeszcze na kolejny jeden, dwa sezony. Felgi ze stopu lekkiego, w dobrym stanie, bez istotnych uszkodzeń, jednak posiadają widoczne uszkodzenia lakieru bezbarwnego, spowodowane nieszczelnością i utlenieniem..





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Total	---
Gatunek oleju	5w-30	---
Data wymiany	Brak zawieszki	20.02.2025 przy 149538km wg książki serwisowej
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Wewnętrzny stan maski dobry. Brak śladów demontażu. Stan i poziom płynów eksploatacyjnych bez zastrzeżeń. Pod maską brak naklejki z ostatniego przeglądu z wymianą oleju. Komora silnika czysta, bez widocznych wycieków.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Przód i tył
Podgrzewane fotele	Ok	x 4
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Pamięć x 2
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Odejmovany
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	II strefy
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia



Kontrola wyposażenia pojazdu wykazała, że układ klimatyzacji jest sprawny. Do oględzin przedstawiono dojazdowe koło zapasowe. Sprawdzane elementy wyposażenia pojazdu nie wykazały usterek.



 Historia napraw

20/02/2025	● Przegląd okresowy Miejsce: ASO KIA • Przebieg: 149538km
12/04/2024	● Przegląd okresowy Miejsce: ASO KIA • Przebieg: 128063
09/05/2023	● Przegląd okresowy Miejsce: ASO KIA • Przebieg: 108587
05/05/2022	● Przegląd okresowy Miejsce: ASO KIA • Przebieg: 81239
25/05/2021	● Przegląd okresowy Miejsce: ASO KIA • Przebieg: 57222
16/09/2019	● Przegląd okresowy Miejsce: ASO KIA • Przebieg: 30065



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Pojazd po 7 latach eksploatacji jest w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Popularna marka koreańska o dobrych notowaniach. Pomiary powłoki lakierniczej wykazały, że jej grubość mieści się w zakresie fabrycznym. Wnętrze pojazdu w dobrym stanie, bez zapachów i widocznych uszkodzeń. Samochód wygodny i dynamiczny, serwisowany w ASO KIA. Gdybym poszukiwał rodzinnego pojazdu tego typu, w przystępnej cenie, to, akceptując ustalenia raportu, poważnie rozważyłbym zakup tego samochodu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan pojazdu jest rzetelnie opisany w ogłoszeniu. Istotnych różnic nie stwierdzono.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan podwozia, wnętrza oraz elementów sterowania pojazdem, takich jak: koło kierownicy, dźwignie, manetki oraz klamki nie wykazują nadmiernego zużycia, co może świadczyć, że pojazd nie był intensywnie eksploatowany. W związku z tym może on odpowiadać przebiegowi deklarowanemu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

W przedstawionej książce serwisowej są zapisy o regularnym serwisowaniu.

Pozwala to wnioskować, że przebieg pojazdu może być rzeczywisty.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający kupił pojazd poleasingowy, pochodzący z polskiej sieci dealerskiej marki KIA.

