

Fiat Tipo

ZFA35600006R69140 • 32 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 99056627/2025

Kod rzeczoznawcy: 1441

Sporządzono: 30.05.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Fiat

Nadwozie

Sedan

Przebieg

133172 km

Model

Tipo

Pojemność

1368 cm³

Rodzaj paliwa

Benzyna + LPG

Rocznik

2020

Moc

95KM / 70kW

Skrzynia biegów

Manualna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

ZFA35600006R69140

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

Przedni

Data następnego przeglądu technicznego

13/09/2025

Data ważności ubezpieczenia

Brak danych

Data pierwszej rejestracji

24/09/2020

Data pierwszej rejestracji w Polsce

24/09/2020

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

1650 kg

Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw




Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

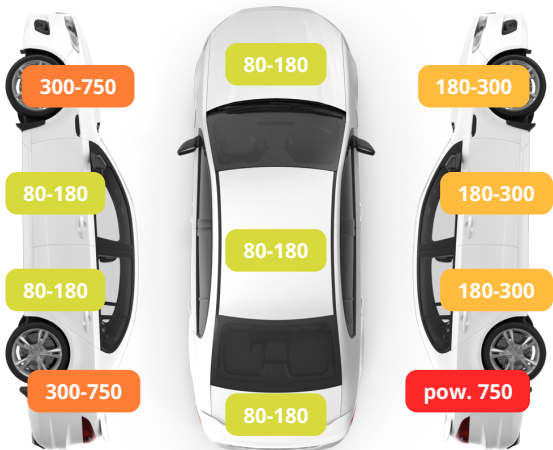

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Samochód powypadkowy, z licznymi uszkodzeniami w postaci rys, wgnieceń oraz napraw blacharsko lakierniczych z dużą ilością szpachli (tylny prawy błotnik powyżej 2000 um grubości powłoki).



Kokpit



ok



brak



ok

Plastiki

Brak uwag

Drewno

Brak uwag

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2020	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Przednia szyba nie posiada większych wad, które kwalifikowałyby ją do wymiany. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Eksploatacyjne ślady użytkowania na fotelu kierowcy.
----------------------------	------------------------------	------------------------------	--

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Tapicerki drzwi i foteli noszą standardowe ślady użytkowania. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: Fiat

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.





Opony i felgi

Austone Fixclime

195/60/15

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 88H

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.0

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa

Austone Fixclime

195/60/15

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 88H

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.0

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa

Austone Fixclime

195/60/15

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 88H

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.0

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa

Austone Fixclime

195/60/15

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 88H

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.0

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Dobry Typ: Stalowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne. Kołpaki posiadają uszkodzenia w postaci zarysowań i ubytków.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak info	---
Gatunek oleju	Brak info	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak info	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Pomarańczowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak podpórki maski. Widoczne ślady demontażu błotnika.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Brak	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Brak	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Brak	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W

samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne. Kierownica prawdopodobnie obszyta ponownie.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Według mnie auto nie warto kupić z racji powypadkowej przeszłości oraz licznych defektów lakierniczych. Jeśli jednak kupującemu zależy na dobrym stanie mechanicznym można warunkowo rozważyć zakup tego egzemplarza.

Stan faktyczny auta **NIE** jest zgodny z ogłoszeniem ✖

Auto powypadkowe z niefachowymi naprawami blacharsko lakierniczymi posiadające sporą ilość uszkodzeń lakierniczych.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✔

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu. Auto nie jest ponadnormatywnie zużyte na tle innych aut w podobnym roczniku i z podobnym przebiegiem.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Nie miałem okazji rozmawiać z właścicielem, samochód do oględzin udostępnił mi pracownik firmy.