

BMW 3 Seria

WBAKG1C54BE617633 • 65 900 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 682351899/2025
Kod rzeczoznawcy: 1613
Sporządzono: 05.06.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
BMW	3 Seria	2011
Nadwozie	Pojemność	Moc
Coupe	2979 cm ³	306KM / 225kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
149688 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WBAKG1C54BE617633	R6	Tylny
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
25/02/2026	09/02/2026	01/01/2011
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
14/02/2024	USA	2050 kg


Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

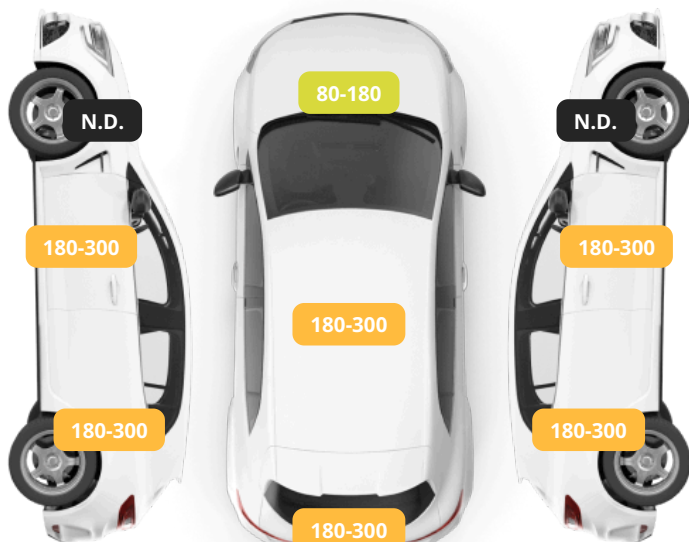Wartość zmierzona w [μ m]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie powłoki lakierniczej zostało przeprowadzone przy użyciu urządzenia diagnostycznego Blue Technology Expert. Przed wykonaniem pomiarów urządzenie zostało prawidłowo skalibrowane.

Pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał zawyżone wartości, co jest wynikiem faktu, że cały pojazd został oklejony folią. Przed nałożeniem folii nadwozie (z wyjątkiem maski) było wcześniej lakierowane. Maska została natomiast oklejona bezpośrednio, bez wcześniejszego lakierowania – folię położono na surową powierzchnię. W kilku miejscach widoczne są niedokładności w aplikacji folii.

Na powierzchni folii zauważalne są zarysowania, najprawdopodobniej spowodowane niewłaściwym przygotowaniem podłoża lub użyciem nieodpowiednich narzędzi podczas montażu.

Podczas oględzin nadwozie było miejscowo zabrudzone, co częściowo uniemożliwiło pełną ocenę stanu powłoki.

Pomiar grubości lakieru na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Pomiar szczelin nadwozia również nie ujawnił odchyłań od normy.

W dniu oględzin sporządzono dokumentację fotograficzną przedstawiającą stan karoserii.



Kokpit

ok

brak

ok



Plastiki

Brak uwag



Drewno

Brak uwag



Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu. Występują typowo eksploatacyjne ślady użytkowania. Widoczne przytarcia na kierownicy.





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód XYG Produkcja: 2023	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe tylne drzwi Inny Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych
Tył Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe tylne drzwi Inny Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby w pojeździe są oryginalne, z wyjątkiem szyby czołowej, która została wymieniona. Przednia szyba nie posiada uszkodzeń kwalifikujących ją do wymiany – widoczne są jedynie drobne rysy o charakterze eksploatacyjnym, które nie wpływają na bezpieczeństwo jazdy ani widoczność.

Mechanizmy opuszczania szyb działają prawidłowo.



 Tapicerka

🔍 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
---	--	--	---

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi noszą standardowe ślady użytkowania. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. Obicia foteli i tylnej kanapy wymagają miejscami czyszczenia. Widoczne ślady sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: **Brak danych**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.





Opony i felgi

Toyo Snowprox S954

225/35R19

Zimowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 88W

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.80

Środek: 8.10

Str. zewn: 7.20

Felga

Stan: Dostateczny

Typ: Stopowa

Toyo Snowprox S954

225/35R19

Zimowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 88W

Stan bieżnika

Str. wewn: 8.20

Środek: 8.20

Str. zewn: 7.30

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Toyo Snowprox S954

225/35R19

Zimowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 88W

Stan bieżnika

Str. wewn: 8.20

Środek: 8.00

Str. zewn: 7.20

Felga

Stan: Dostateczny

Typ: Stopowa

Toyo Snowprox S954

225/35R19

Zimowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 88W

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.40


Środek: 7.80

Str. zewn: 7.30

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

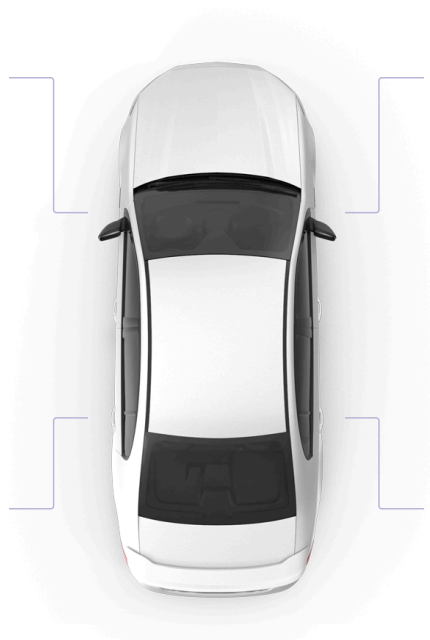

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Nie ok	Brak maty wygłuszającej maskę.
Ślady odkręcania śrub mocujących	Nie ok	Widoczne ślady odkręcania śrub maski i błotników.
Producent oleju	Brak danych	---
Gatunek oleju	Brak danych	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Widoczne ślady odkręcania śrub mocujących maskę i błotniki. Brak widocznych zawieszek serwisowych. Widoczny brak zaślepek na podszybiu. Brak śrub mocujących przedni zderzak.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Brak	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne, nie powycierane. Zaśleпки poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie.

Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji.
Okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.
Widoczne przetarcia na kierownicy.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

Dobry stan karoserii,
Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych,
Bogate i w pełni sprawne wyposażenie,
Niezniszczone nadmiernie wnętrze,
Dobry stan mechaniczny.

Samochód sprawia pozytywne wrażenie zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym. Widoczne są typowe ślady eksploatacji, które nie odbiegają od normy dla tego typu pojazdu. Nadwozie zostało oklejone folią na całej powierzchni – w niektórych miejscach widoczne są niedociągnięcia oraz niedokładne dopasowanie. Na folii obecne są zarysowania, które mogą wynikać ze słabego przygotowania podłoża lub użycia nieodpowiednich narzędzi podczas aplikacji.

Zauważono brak zaślepki złącza OBD oraz brak zaślepki w podszybiu.

Jeśli potencjalny kupujący jest w stanie zaakceptować te niedoskonałości oraz drobne braki, samochód stanowi interesującą i wartą rozważenia propozycję zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Brak czytelnej zawieszki i książki serwisowej. Nie można wykonać analizy.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.