

Audi S7

WAUZZZ4G1EN116369 • 105 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 127291463/2025

Kod rzeczoznawcy: 456

Sporządzono: 04.06.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Audi

Model

S7

Rocznik

2014

Nadwozie

Hatchback

Pojemność

3993 cm³

Moc

420KM / 309kW

Przebieg

177515 km

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

WAUZZZ4G1EN116369

Układ silnika / Ilość cylindrów

V8

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

01/07/2025

Data ważności ubezpieczenia

Brak danych

Data pierwszej rejestracji

14/03/2014

Data pierwszej rejestracji w Polsce

22/07/2015

Kraj poprzedniej rejestracji

Niemcy

Dopuszczalna masa całkowita

2555 kg



Szacowane koszty napraw

Opony letnie

Naprawić natychmiast

Szacunkowy koszt:

1500-3000 zł





Łączna szacowana kwota: 1500-3000 zł



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

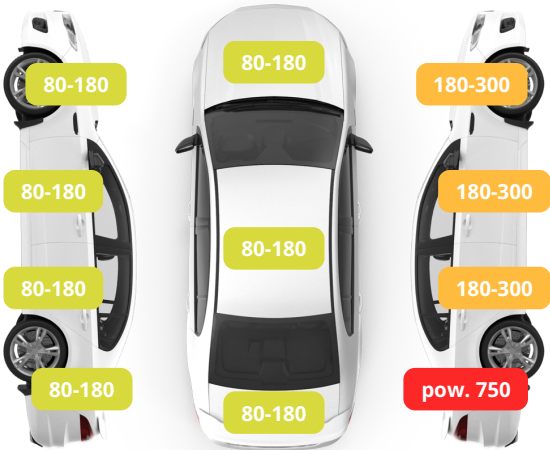

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie za pomocą urządzenia diagnostycznego w zakresie przewidzianym dla tego pakietu. Weryfikacji poddano elementy poszycia nadwozia urządzeniem diagnostycznym P-11-S-AL z zakresem pomiarowym do 2000 µm. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Badania techniczne dokonano w obecności sprzedającego, który okazał stosowne dokumenty oraz udzielił niezbędnych informacji. Pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał odstępstwo od normy w tym zakresie. Stwierdzono co następuje:

- Grubość powłoki lakierniczej nie równa na całym nadwoziu;
- Pomiar referencyjny wykonany na dachu pojazdu;
- Słupki A,B i C grubość fabryczna;
- Nie stwierdzono wad lakierniczych;
- Prawa strona pojazdu naprawiana;
- Maski silnika Drobne odpryski oraz wgniotka;
- Drzwi tylne prawe odpryski lakieru;
- Na całość sporządzono dokumentację fotograficzną;
- Pomiar szczelin pomiędzy elementami nie wykazał nieprawidłowości;



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Ocena stanu elementów kokpitu została dokonana organoleptycznie, a pierwsze wrażenie po otwarciu drzwi jest pozytywne. Widzimy deskę rozdzielczą w całej okazałości, bez uszkodzeń, a elementy wyposażenia osadzone prawidłowo. Stan elementów z tworzywa i kokpitu w stanie dobrym, a wnętrze było przygotowane do sprzedaży. Stwierdzono ślady użytkowania. Kierownica nie jest wytarta ponadnormatywnie w stosunku do odczytanego przebiegu. Elementy z tworzywa w stanie dobrym w przestrzeni bagażowej z widocznymi drobnymi śladami użytkowania.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2013	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2013	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2013	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2013
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2014	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2013	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2013	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2013

Wnioski po oględzinach szyb

Zamontowane w pojeździe szyby spełniają wymogi techniczne związane z czynnym i biernym bezpieczeństwem ruchu drogowego. Producent szyb zawarł znaki homologacyjne, przeznaczenie szyb, poziom przepuszczalności światła oraz datę produkcji. Podczas sprawdzania szyb wykonano następujące czynności. Sprawdzono prawidłowość oznakowania szyb, pole widzenia i stan techniczny oraz oceniono przepuszczalność światła. W następstwie wykonanych oględzin stwierdzono co następuje;

- Pojazd posiada szyby z logiem producenta osadzone w nadwoziu prawidłowo;
- Mocowane w nadwoziu prawidłowo;
- Drobnie ryski na szybach;
- Mechanizm oczyszczania szyb działa prawidłowo;
- Mechanizm opuszczania szyb działają prawidłowo;
- Paski ogrzewania szyby tylnej bez uszkodzeń;
- Brak niehomologowanych rozwiązań;



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Weryfikacja dokonana organoleptycznie, ocena wykonana wzrokowo. Stwierdzono co następuje:

- Tapicerka samochodu wykonana z materiału i skóry;
- Pokrycie siedzeń przednich i tylnych bez widocznych zabrudzeń;
- Pasy bezpieczeństwa bez zmechanienia na brzegach;
- Podczas oględzin nie stwierdzono śladów przetarć na elementach wyposażenia wnętrza.
- Podsufitka jest w dobrym stanie;
- We wnętrzu nie czuć zapachu papierosów, nie wyczuło pleśni ani zapachu zwierząt;
- Brak śladów sierści zwierząt;
- Elementy plastikowe są całe z widocznym drobnymi śladami zarysowań;



- Kierownica, okładziny pedałów, dźwigni hamulca ręcznego nie zniszczone, całe;
- Wykładzina podłogowa nie zabrudzona.



Światła

Producent lamp przednich: **AUDI**

Mijania Brak uwag	Ok	Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	Stopu Brak uwag	Ok
Długie Brak uwag	Ok	Postojowe Brak uwag	Ok	Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
Cofania Brak uwag	Ok	Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Lampy przednie w pojeździe zamontowane prawidłowo z widocznymi oznaczeniami producenta. Data produkcji tj.

Stwierdzono co następuje;

- Reflektory nie posiadają zarysowania;
- odprysków nie stwierdzono;
- dają równe światło;
- Światła pojazdu są w dobrym stanie, elementy mocujące reflektorów nie były naruszone;
- Barwa klosza reflektorów jest jednakowa;
- Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne;
- Nie stwierdzono obecność niehomologowanych rozwiązań;
- Wskazana elektronika pojazdu jest sprawna, a kontrolki na desce rozdzielczej gasną po uruchomieniu pojazdu;
- Na wyświetlaczu nie pojawia się komunikat o spalonej żarówce;
- Działanie oświetlenia zewnętrznego prawidłowe.





Opony i felgi

Nexen Winguard

265/35R20

Zimowa, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.4 Środek: 7.5

Str. zewn: 7.4

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Nexen Winguard

265/35R20

Zimowa, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.6 Środek: 7.4

Str. zewn: 7.5

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Nexen Winguard

265/35R20

Zimowa, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.7 Środek: 7.8

Str. zewn: 7.6

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Nexen Winguard

265/35R20

Zimowa, Produkcja: 2022

Indeks prędkości i nośności: 99V


Stan bieżnika

Str. wewn: 7.6 Środek: 7.6

Str. zewn: 7.5

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

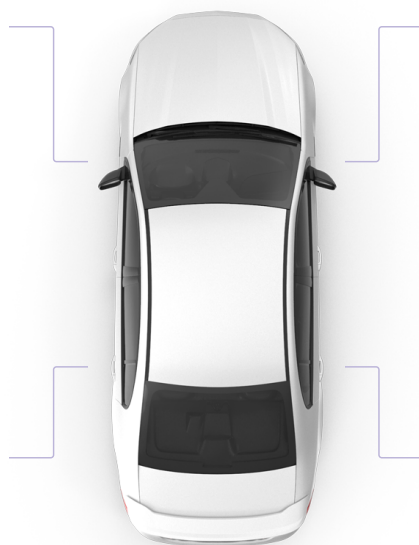

Wnioski po oględzinach opon i felg

Pojazd posiada właściwie dobrane ogumienie do pojazdu co jest istotną sprawą dla bezpieczeństwa, komfortu i ekonomicznej eksploatacji. Na każdej oponie stwierdzono trwałe oznakowanie, które podczas oceny stanu technicznego odczytano i zinterpretowano własności opon, nośności, zakresu prędkości i rodzaju bieżnika. Stwierdzono co następuje:

- W dniu ekspertyzy pojazd miał zamontowane opony zimowe;
- Opony osadzone na felgach stopowych z delikatnymi zarysowaniami na obwodzie;
- Stopień zużycia zamontowanych opon równomierny co może świadczyć o prawidłowej geometrii zawieszenia;
- Nie stwierdzono uszkodzeń na oponach;
- W przestrzeni bagażowej nie stwierdzono koła zapasowego;





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Motul	---
Gatunek oleju	5w/30	---
Data wymiany	Data	01.10.2024
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się prawidłowo bez oznak nieprawidłowości i zamyka się również prawidłowo. Elementy konstrukcyjne umocowane prawidłowo. Komora silnika pokryta lakierem bazowym. Stwierdzono co następuje:

- Silnik pojazdu nie myty do sprzedaży;
- Elementy konstrukcyjne nadwozia takie jak podłużnice przednie, wzmocnienia boczne czy też wzmocnienie czołowe z zabezpieczeniem;
- Nie stwierdzono śladów demontażu elementów nadwozia;
- Mata wygłuszająca zamontowana prawidłowo;
- Poziom płynu chłodzącego na poziomie prawidłowym;
- Poziom i klarowność płynu hamulcowego prawidłowa;
- Nie stwierdzono obecność aktualnej zawieszki wymiany płynów eksploatacyjnych;
- Podczas wnikliwej weryfikacji za pomocą kamery wizyjnej nie stwierdzono wycieku z górnej części silnika;.



Audi S7

WAUZZZ4G1EN116369 • 105 000 zł

OTOMOTO

ID raportu: 127291463/2025



Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Weryfikacja wyposażenia pojazdu wykonana organoleptycznie pod kątem prawidłowości montażu, kompletności i zakresu działania. Dodatkowo po oględzinach dokonano rozkodowania numeru nadwozia

pod względem wyposażenia dodatkowego i fabrycznego podnoszącego komfort użytkowania i bezpieczeństwa. Stwierdzono co następuje;

- Stwierdzono pełną kompletności i prawidłowość montażu;
 - Elementy wyposażenia przedmiotu z widocznymi delikatnymi śladami eksploatacji;
 - System grający działa prawidłowo;
 - Siedzenia sterowane elektrycznie z podgrzewaniem;
 - Klimatyzacja działa prawidłowo;
 - Nawigacja oraz kamera cofania działają prawidłowo;
 - Pozostałe urządzenia podnoszące komfort użytkowania działają prawidłowo;
- Całość w stanie dobrym.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód marki Audi A7 sprowadzona do Polski z Niemiec. Podczas oględzin przedłożono do wglądu dokumentację związaną z autem dowód rejestracyjny oraz jeden oryginalny kluczyki. Rok produkcji przyjęto z bazy zewnętrznej tj. 2014. Numer identyfikacyjny (VIN) odczytano z natury i zweryfikowano z danymi w bazie zewnętrznej. Odczytano zapisy numeru VIN w poszczególnych modułach, które są zbieżne z dokumentacją. Do ekspertyzy przyjmuje się wartość przebiegu całkowitego w wysokości wskazań drogomierza odczytaną w kilometrach. Pomiar powłoki lakierniczej wykazał odstępstwa od normy, szyby oryginalne tak jak reflektory. Mechanicznie bez zastrzeżeń, widoczne ślady zużycia eksploatacyjnego. Wnętrze ślady użytkowania, pojazd nie był przygotowany do sprzedaży. Pojazd nie wymaga inwestowania i jest przygotowany do eksploatacji, lista czynności serwisowych zamieszczono w raporcie. Na podstawie powyższych stwierdzeń oraz wyników weryfikacji pojazdu uzyskuje rekomendację do zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Nie znalazłem żadnej rozbieżności między informacjami zawartymi w ogłoszeniu, a stanem faktycznym samochodu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Ocenę stopnia zużycia zrealizowano na podstawie wyników pomiaru za pomocą urządzeń diagnostycznych, jak i organoleptycznie na podstawie weryfikacji pojazdu zgodnie z zakresem wybranego pakietu. Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Załączono zdjęcia dokumentacji udostępnionej przez sprzedającego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.