

BMW X5

WBALS010500Y27950 • 0 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 800546636/2025

Kod rzeczoznawcy: 156

Sporządzono: 15.04.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

BMW

Model

X5

Rocznik

2017

Nadwozie

SUV/TERENOWY

Pojemność

1995 cm³

Moc

231KM / 170kW

Przebieg

213696 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

WBALS010500Y27950

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

18/11/2025

Data ważności ubezpieczenia

Brak danych

Data pierwszej rejestracji

06/06/2018

Data pierwszej rejestracji w Polsce

06/06/2018

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

2795 kg

Szacowane koszty napraw

Przegląd filtrowo olejowy

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:

od 1000 pln- zł

Serwis hamulców

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:



od 1000 pln- zł

Łączna szacowana kwota: 0 zł

Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

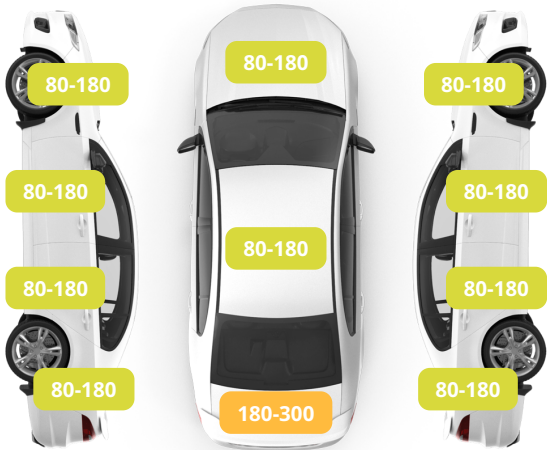

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

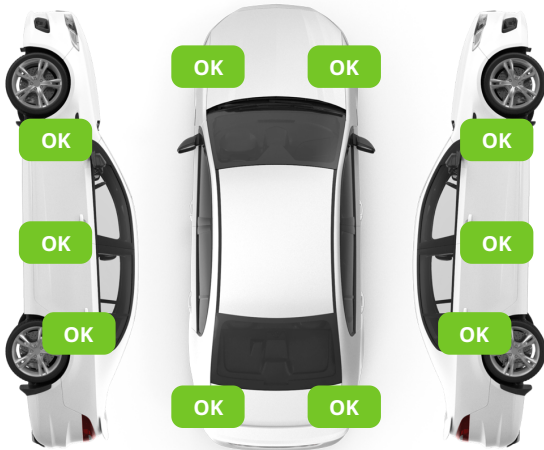

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Na podstawie pomiarów powłoki lakierowej oraz oględzin organoleptycznych stwierdzono, że dolna część pokrywy komory bagażnika była powtórnie lakierowana.
Powłoka lakierowa ma drobne odpryski oraz matowe rysy.
Na poszyciach zewnętrznych karoserii nie stwierdzono ognisk korozji.
Karoseria ogólnie jest w stanie dobrym, po za wymienionymi uszkodzeniami.



Kokpit

 Plastiki ---	 Drewno ---	 Elementy metalowe ---
---------------------	-------------------	------------------------------

Wnioski po oględzinach kokpitu

Elementy kokpitu są w dobrym stanie.
Podczas oględzin nie stwierdzono śladów przetarć.
Popielniczka jest czysta.
Elementy plastikowe są całe.
Kierownica, okładziny pedałów, dźwigni hamulca ręcznego i lewarka zmiany biegów nie zniszczone, całe





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna
Tył Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: fabrycznie niewidoczna

Wnioski po oględzinach szyb

Szyba czołowa ma drobne odpryski.
Sprawdzone szyby są oryginalne.



 Tapicerka

🔍 Wizualna ocena zuzycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia ---	 Przypalenia ---	 Zabrudzenia ---	 Przetarcia ---
Brak	Brak	Brak	Brak

Wnioski po oględzinach tapicerki

Na elementach z tworzywa sztucznego stwierdzono rysy eksploatacyjne.
Tapicerka samochodu jest skórzana.
Poszycia siedzeń przednich są czyste.
Poszycia siedzeń tylnych są czyste.
Pasy bezpieczeństwa nie są zmechancone na brzegach.
Podczas oględzin nie stwierdzono śladów przetarć.
Podsufitka brak widocznych zabrudzeń i uszkodzeń.
We wnętrzu nie czuć zapachu papierosów.
Brak śladów sierści zwierząt.
Elementy plastikowe są całe.
Brak śladów wilgoci i pleśni pod dywanikami.





Światła

Producent lamp przednich: BMW

 Mijania ---	Ok	 Kierunkowskazy ---	Ok	 Stopu ---	Ok
 Długie ---	Ok	 Postojowe ---	Ok	 Przeciwmgłowe ---	Ok
 Cofania ---	Ok	 Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Sprawdzone żarówki działają bez zarzutu.
Światła pojazdu są w dobrym stanie.
Klosze NIE są matowe.
Wnętrze lamp oraz reflektorów nie jest zaparowane.





Opony i felgi

KUMHO WITERCRAFT
WS71

275/40 R20

Zimowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 106W

Stan bieżnika

Str. wewn: 8,2 Środek: 8,3

Str. zewn: 8,2

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

KUMHO WITERCRAFT
WS71

275/40 R20

Zimowa, Produkcja: 2823
Indeks prędkości i nośności: 106W

Stan bieżnika

Str. wewn: 8,4 Środek: 8,3

Str. zewn: 8,3

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

KUMHO WITERCRAFT
WS71

275/40 R20

Zimowa, Produkcja: 2423
Indeks prędkości i nośności: 106W

Stan bieżnika

Str. wewn: 8,6 Środek: 8,5

Str. zewn: 8,5

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

KUMHO WITERCRAFT
WS71

275/40 R20

Zimowa, Produkcja: 2423
Indeks prędkości i nośności: 106W

Stan bieżnika

Str. wewn: 8,4 Środek: 8,3

Str. zewn: 8,3

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony są w stanie dobrym.
Napisy boczne są czytelne.
Stan obręczy jest dobry.
Na osiach zamontowane są opony tego samego typu.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	---
Producent oleju	---	BRAK ZAWIESZKI
Gatunek oleju	---	BRAK ZAWIESZKI
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	---
Gatunek płynu chłodniczego	---	DO -35stC
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnika jest nie myta.
Poziom płynów eksploatacyjnych jest prawidłowy w zbiorniczkach wyrównawczych układu chłodzenia oraz płynu hamulcowego.
Nie stwierdzono śladów oleju na elementach silnika, w miejscach, gdzie można zaglądnąć.
Brak fiszek serwisowych.
Śruby/nakrętki mocujące pokrywę silnika nie mają śladów odkręcania.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	---
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	---
Autoalarm	Ok	NIE BADANO
Światła reg. elektrycznie	Ok	---
El. składane lusterka	Ok	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	---
Podgrzewane fotele	Ok	---
El. reg. fotel kierowcy	Ok	---
El. reg. fotel pasażera	Ok	---
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Ok	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia



Sprawdzona elektronika pojazdu jest sprawna, a kontrolki na desce rozdzielczej gasną po uruchomieniu pojazdu.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód przeszedł naprawy lakiernicze.

Nie wymaga pilnego wkładu finansowego – wykonanie napraw można rozłożyć w czasie.

Samochód jest w przyzwoitym stanie, moim zdaniem jest wart uwagi.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan pojazdu jest zgodny z ogłoszeniem, poza wymienionymi w raporcie nieścisłościami.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu może potwierdzać jego przebieg.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Ostatni zapis w pamięci pojazdu mówi, że w dniu 26.07.2022 odnotowano stan licznika 110771 km.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Samochód kupiony w polskim salonie.

Serwisowany.

Zlecone usunięcie niewielkiego uszkodzenia pokrywy komory bagażnika.

W niedługim czasie należy wymienić klocki (i tarcze hamulcowe).