

Toyota RAV4

JTMD63FV10D524707 • 181 600 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 767691240/2025

Kod rzeczoznawcy: 312

Sporządzono: 03.06.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Toyota

Model

RAV4

Rocznik

2022

Nadwozie

SUV/TERENOWY

Pojemność

2487 cm³

Moc

178KM / 131kW

Przebieg

80785 km

Rodzaj paliwa

Hybryda

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

JTMD63FV10D524707

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

30/05/2027

Data ważności ubezpieczenia

Brak danych

Data pierwszej rejestracji

31/05/2022

Data pierwszej rejestracji w Polsce

31/05/2022

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

2225 kg



Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw





Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

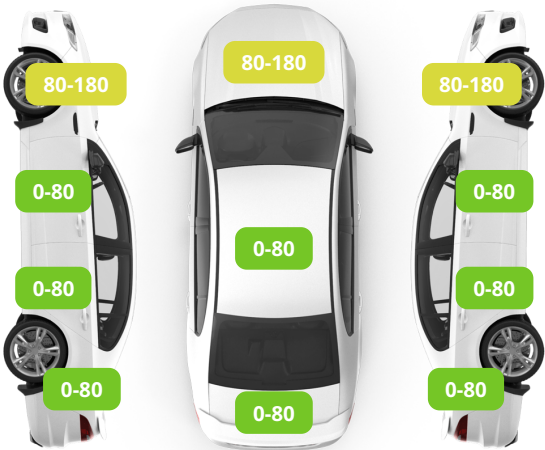

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał, że samochód posiada oryginalną powłokę lakierniczą. Szczeliny na pojeździe mieszczą się w granicach przewidzianych przez producenta. Na pojeździe brak widocznych wad powłoki lakierniczej. Ogólnie nadwozie prezentuje się dobrze.



Kokpit



ok



brak



ok

Plastiki

Drewno

Elementy metalowe

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit pojazdu prezentuje się bardzo dobrze brak uszkodzeń typu otwory po montażu dodatkowego wyposażenia takiego jak radio CB czy uchwytów do telefonów. Wszystkie przełączniki czytelne a stan koła kierownicy jak i nakładek na pedały nie wykazuje większego zużycia.





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód AGC Automotive Produkcja: zakodowana	Lewe przednie drzwi AGC Automotive Produkcja: zakodowana	Lewe tylne drzwi AGC Automotive Produkcja: zakodowana	Lewy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: zakodowana
Tył Inny Produkcja: zakodowana	Prawe przednie drzwi AGC Automotive Produkcja: zakodowana	Prawe tylne drzwi AGC Automotive Produkcja: zakodowana	Prawy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: zakodowana

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby zamontowane w pojeździe posiadają oprócz loga producenta szyb logo producenta pojazdu. Szyby pochodzą z pierwszego montażu. Stan techniczny szyb nie budzi zastrzeżeń, brak pęknięć, odprysków czy zmatowień.



 Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia ---	Brak	 Przypalenia ---	Brak	 Zabrudzenia ---	Brak	 Przetarcia ---	Brak
---	-------------	--	-------------	--	-------------	---	-------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Wnętrze pojazdu prezentuje się bardzo dobrze brak pęknięć, czy przetarć skórzanej tapicerki foteli. Brak również zabrudzeń. W pojeździe nie palono papierosów, brak również oznak przewożenia zwierząt w pojeździe.





Światła

Producent lamp przednich: Brak możliwości ustalenia

 Mijania ---	Ok	 Kierunkowskazy ---	Ok	 Stopu ---	Ok
 Długie ---	Ok	 Postojowe ---	Ok	 Przeciwmgłowe ---	Ok
 Cofania ---	Ok	 Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Pojazd posiada wszystkie wymagane przepisami świateł a dodatkowo doposażony jest w świateł do jazdy dziennej. Elementy optyczne reflektorów jak i uchwyty mocujące nie noszą śladów uszkodzeń.





Opony i felgi

Bridgestone Turanza

235/55R19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 105W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.1

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Bridgestone Turanza

235/55R19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 105W

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.8 Środek: 6.2

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Bridgestone Turanza

235/55R19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 105W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.1 Środek: 6.0

Str. zewn: 5.9

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Bridgestone Turanza

235/55R19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 105W


Stan bieżnika

Str. wewn: 6.2 Środek: 6.5

Str. zewn: 6.1

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

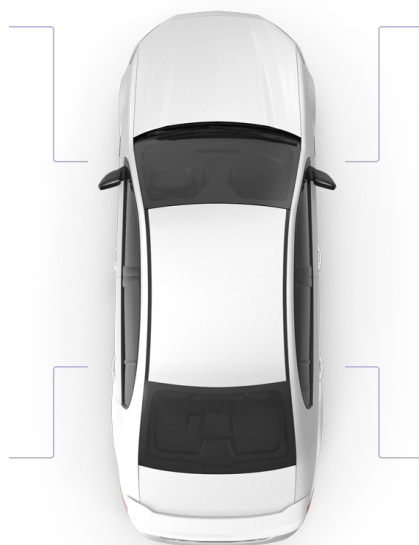

Wnioski po oględzinach opon i felg

Wszystkie opony zamontowane w pojeździe to opony do jazdy w letnich warunkach atmosferycznych. Wysokość rzeźby bieżnika pozwala je jeszcze eksploatować w zależności od pokonywanych kilometrów około 2 sezonów. Charakterystyka zużycia opon nie wykazuje niedomagań w układzie jezdny. Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich stan techniczny obręczy można określić jako bardzo dobry. Sprzedający posiada również komplet opon zimowych na obręczach ze stopów lekkich.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	---
Producent oleju	Brak informacji	---
Gatunek oleju	Brak informacji	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	---
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnikowa nie została profesjonalnie przygotowana do oględzin, co ułatwia ocenę szczelności jednostki napędowej. Od góry silnika brak oznak wycieków, płyny eksploatacyjne w granicach przewidzianych przez producenta pojazdu, klarowne, co świadczy o prawidłowym uszczelnieniu wewnętrznym silnika. Lakier wnętrza komory silnikowej oraz elementy nośne nie noszą śladów naprawy. Po uruchomieniu zimnego silnika pracuje on cicho i równo.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Niestandardowe, profesjonalne nagłośnienie
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	---
Autoalarm	Brak	---
Światła reg. elektrycznie	Ok	---
El. składane lusterka	Ok	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	---
Podgrzewane fotele	Ok	---
El. reg. fotel kierowcy	Ok	---
El. reg. fotel pasażera	Ok	---
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Brak	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Kamera cofania, podgrzewana kierownica, wentylowane fotele przednie, nakładki progowe.

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Pojazd dość ciekawie wyposażony. Wyposażenie znajdujące się w samochodzie jest sprawne i spełnia swoje funkcje. Pojazd posiada kamerę cofania co ułatwia wykonywanie manewrów przy parkowaniu. Również bardzo dobrym rozwiązaniem są wentylowane fotele. Klimatyzacja oraz ogrzewanie działa prawidłowo, regulacja położenie foteli również. Samochód został doposażony w profesjonalne nagłośnienie.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz prezentuje się dobrze. Wyposażenie samochodu dość bogate i sprawne, pojazd posiada stuningowany układ nagłośnienia przez zastosowanie profesjonalnych głośników oraz dodatkowego wyciszenia pojazdu. Silnik, skrzynia oraz układ jezdny nie wykazują niedomagań, dodatkowo właściciel dokłada komplet opon zimowych na obręczach ze stopów lekkich. Pojazd prowadzi się bardzo dobrze. Osobiście jeżeli szukałbym tej klasy pojazdu to bym go kupił.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Informacje zawarte w ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.


Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Pojazd nie posiada nadmiernie wyeksploatowanej kierownicy oraz nakładek na pedalach, wszystkie przełączniki czytelne a całe wnętrze zadbane. Wszystko to wskazuje na to, że pojazd posiada raczej rzeczywisty przebieg.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Brak danych do analizy.

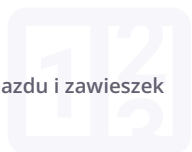

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający wymienia samochód na nowy model Rav4. Do samochodu dokłada opony zimowe na obręczach aluminiowych.

