

Toyota Corolla

NMTBD3BE00R009249 • 83 298 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 797071878/2025
Kod rzeczoznawcy: 505
Sporządzono: 09.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Toyota	Corolla	2023
Nadwozie	Pojemność	Moc
Sedan	1798 cm ³	98KM / 72kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
53869 km	Hybryda	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
NMTBD3BE00R009249	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
12/08/2025	Brak danych	17/07/2023
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
Brak danych	Polska	1835 kg

Szacowane koszty napraw


Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

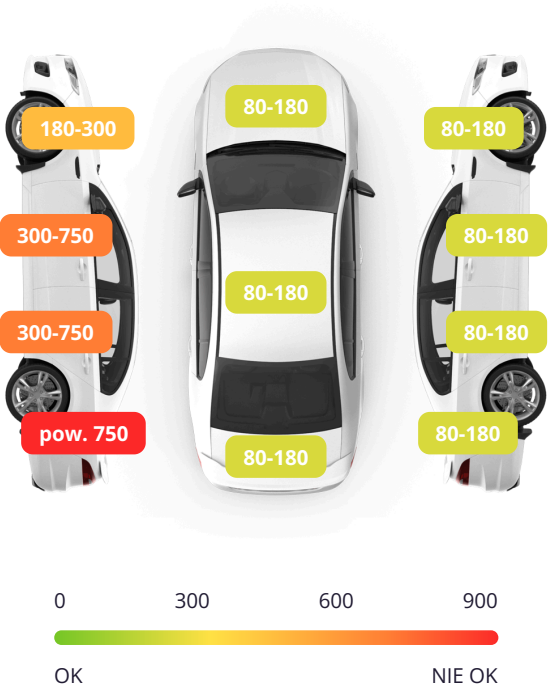

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

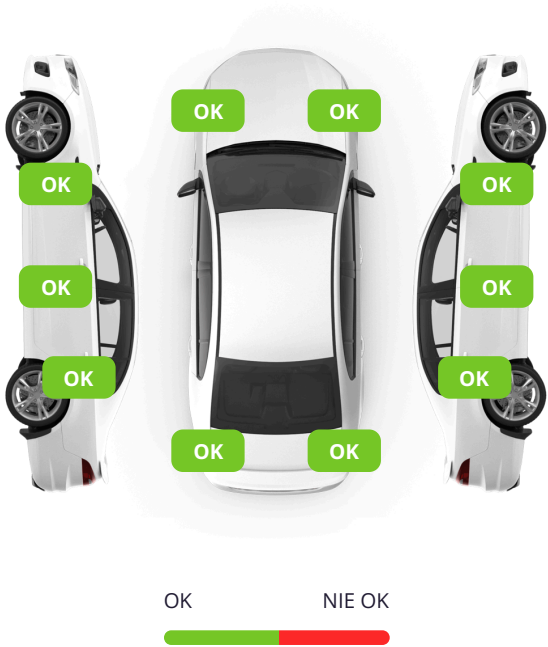

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Karoseria pojazdu na pierwszy rzut oka prezentuje się ładnie. Nie nosi ona śladów napraw powypadkowych, natomiast wszystkie elementy lewego boku były naprawiane, co potwierdzają pomiary powłoki lakierniczej. Na karoserii można odnaleźć drobne ryski eksploatacyjne, a większe na obydwu zderzakach – załączono zdjęcia. Przednie lewe nadkole ma minimalne zniekształcenia przy zderzaku, który słabiej jest spasowany – załączono zdjęcia. Na rantach drzwi są drobne obicia. Przód pojazdu także ma drobne obicia od kamyków. Karoseria pojazdu jest w dość dobrym stanie i nie nosi śladów napraw konstrukcyjnych, a jedynie powierzchowna.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit pojazdu jest w dobrym stanie. Widoczne są na nim jedynie drobne ryski eksploatacyjne, a większe na kierownicy. Na pokrętkach, przyciskach oraz manetkach nie widać śladów nadmiernego zużycia.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2023	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2023	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2023	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2023
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2023	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2023	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2023	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2023

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby w aucie są fabryczne. Na szybie czołowej widoczne są drobne obicia od kamyków. Stan szyb bez zastrzeżeń.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka pojazdu również jest w dobrym stanie. Widoczne są na niej jedynie drobne plamki. Na bocznych drzwiach są drobne ryski eksploatacyjne. Do stanu podsufitki nie mam zastrzeżeń. W części bagażowej także są drobne plamki oraz ryski od przewożonych ładunków.





Światła

Producent lamp przednich: Farba

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory przednie są fabryczne. Na wszystkich lampach są drobne ryski eksploatacyjne. Podczas oględzin wszystkie światła działały poprawnie. Pojazd wyposażony w czujnik zmierzchu oraz światła LED do jazdy dziennej.





Opony i felgi

Trezano Sw608

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 91h

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.8 Środek: 7.2
Str. zewn: 5.8

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Trezano Sw608

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 91h

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.8 Środek: 6.6
Str. zewn: 5.8

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Trezano Sw608

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 91h

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.8
Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Trezano Sw608

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 91h

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.8
Str. zewn: 6.5

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Auto na oponach zimowych z 2024 roku. Są one w dobrym stanie. Felgi są aluminiowe z logo Toyota, które mają drobne ryski eksploatacyjne i otarcia na rantach, a większe są na prawych felgach – załączono zdjęcia. Pojazd jest wyposażony w koło zapasowe dojazdowe.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak informacji	---
Gatunek oleju	Brak informacji	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnika nie była przygotowywana do sprzedaży. Poziom płynów eksploatacyjnych w normie. Nie było widocznych wycieków z silnika i jego osprzętu. Nie było widocznych śladów demontażu elementów przodu oraz śladów napraw elementów konstrukcyjnych. Nie było słychać niepokojących dźwięków. Komora bez zastrzeżeń.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Nie sprawdzono

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Brak	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Podczas oględzin wszystkie elementy wyposażenia działały poprawnie.





Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny.

Natomiast, jeżeli osobie zainteresowanej pojazdem przeszkadza fakt dokonanych napraw karoserii, należy odstąpić od zakupu ocenianego egzemplarza.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

W mojej ocenie zużycie pojazdu może wskazywać na przebieg zbliżony do widocznego na liczniku.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Brak danych.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający kupił auto na firmę.