

Volvo XC90

YV4A221K9L1565918 • 159 900 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 437752521/2025

Kod rzeczoznawcy: 1246

Sporządzono: 05.05.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Volvo

Model

XC90

Rocznik

2020

Nadwozie

SUV

Pojemność

1969.00 cm³

Moc

310KM / 228kW

Przebieg

45845 km

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

YV4A221K9L1565918

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

11/03/2026

Data ważności ubezpieczenia

02/11/2025

Data pierwszej rejestracji

01/01/2020

Data pierwszej rejestracji w Polsce

30/03/2021

Kraj poprzedniej rejestracji

USA

Dopuszczalna masa całkowita

2735 kg



Szacowane koszty napraw

Wymiana tarcz i klocków na osi przedniej

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:

1000-2000 zł

Zakup maty wygłuszającej

Naprawić natychmiast

Szacunkowy koszt:

200-400 zł

Naprawa i lakierowanie tylnego zderzaka

Naprawić natychmiast

Szacunkowy koszt:

600-1000 zł




Łączna szacowana kwota: 1800-3400 zł



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

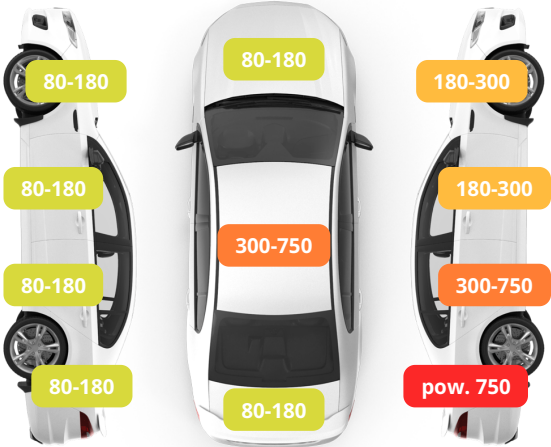

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Pojazd sprawdzono pod kątem napraw blacharsko lakierniczych. Posiadał oryginalną warstwę lakierniczą, poza pięcioma elementami. Błotnik prawy tylny posiadał masę szpachlową (około 2000 mikronów), drzwi prawe przednie, tylne, błotnik prawy przedni oraz dach pojazdu posiadał podwójną warstwę lakieru. Na pojeździe widoczne były rysy oraz obcierki (foto). Zderzak tylny posiadał delikatne uszkodzenie (foto). Szczeliny technologiczne zgodne z normą.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



brak

Drewno

Brak uwag



ok

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Ogólnie stan elementów kokpitu w dobrym stanie. Brak widocznych śladów uszkodzeń oraz zarysowań.





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2019

Wnioski po oględzinach szyb

Pojazd posiadał oryginalne szyby. Nie posiadały pęknięć czy odprysków.



 Tapicerka

📄 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
--	---	---	--

Wnioski po oględzinach tapicerki

Ogólnie tapicerka w dobrym stanie. Nie posiadała przerw ani uszkodzeń. Wymaga jedynie odświeżenia.





Światła

Producent lamp przednich: **Oryginalne**

 Mijania Brak uwag	 Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	 Ok	 Stopu Brak uwag	 Ok
 Długie Brak uwag	 Ok	 Postojowe Brak uwag	 Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	 Ok
 Cofania Brak uwag	 Ok	 Awaryjne Brak uwag	 Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory przednie nie posiadały pęknięć czy zmatowień. Żarówki w pojeździe działały poprawnie.





Opony i felgi

Pirelli Scorpion

275/40 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 107V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.71

Środek: 7.76

Str. zewn: 7.59

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Scorpion

275/40 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 107V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.52

Środek: 7.55

Str. zewn: 7.61

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Scorpion

275/40 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 107V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.55

Środek: 7.61

Str. zewn: 7.58

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Scorpion

275/40 R21

Wielosezonowa, Produkcja: 2020

Indeks prędkości i nośności: 107V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.36


Środek: 7.42

Str. zewn: 7.47

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

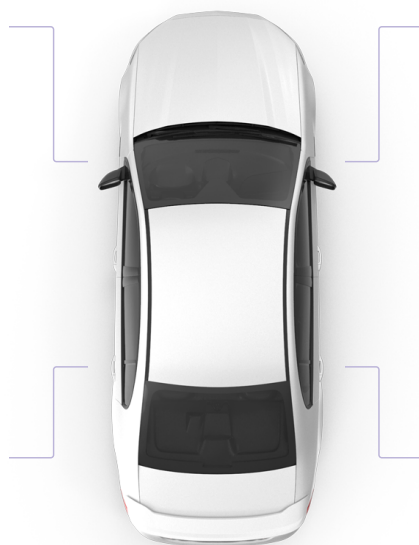

Wnioski po oględzinach opon i felg

Pojazd posiadał opony wielosezonowe z 2020 roku w dobrym stanie.

Felgi posiadały obtarcia rantów (foto).





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Nie ok	Mata wygłuszająca była uszkodzona (foto).
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak informacji	---
Gatunek oleju	Brak informacji	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Ogólnie komora silnika wyglądała poprawnie. Elementy plastikowe oraz gumowe były kompletne i nie uszkodzone. Brak widocznych wycieków czy zapoczeń. Mata wygłuszająca była uszkodzona (foto).





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Brak	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia



Wyposażenie pojazdu raczej zgodne z ogłoszeniem. Wszystkie funkcje działały prawidłowo i zgodne z przeznaczeniem.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Pojazd raczej warty polecenia. Podczas krótkiej jazdy zachowywał się poprawnie i zgodnie z oczekiwaniami. Wszystkie funkcje działały poprawnie. Zaleca się sprawdzenie pojazdu na stacji kontroli pojazdów oraz sprawdzenie komputerem diagnostycznym potencjalnych błędów w sterownikach pojazdu. Kupujący musi również wziąć pod uwagę naprawy blacharsko - lakiernicze jakie były przeprowadzone na pojeździe. Oczywiście jeśli kupujący zdecydowałby się na zakup wymagana jest negocjacja ceny ze sprzedającym. Natomiast ostateczną decyzję pozostawiam kupującemu, który musi zestawiać własne oczekiwania z informacjami z raportu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu raczej jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu. Chociaż sprzedający nic nie wspomniał o naprawach blacharsko - lakierniczych kilku elementów karoserii.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia raczej adekwatny do deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Analiza przebiegów na podstawie dokumentacji pojazdu była możliwa na podstawie faktur z ASO.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający niczego nie ukrywał i bym pomocny podczas oględzin.