

Ford Space

1FMCU0DZ0LUC22279 • 0 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 745626328/2024
Kod rzeczoznawcy: 312
Sporządzono: 21.12.2024
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Ford	Espace	2020
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV/TERENOWY	2485 cm ³	162KM / 119kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
64980 km	Hybryda	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
1FMCU0DZ0LUC22279	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
27/07/2025	Brak danych	01/01/2020
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
29/07/2024	USA	2077 kg

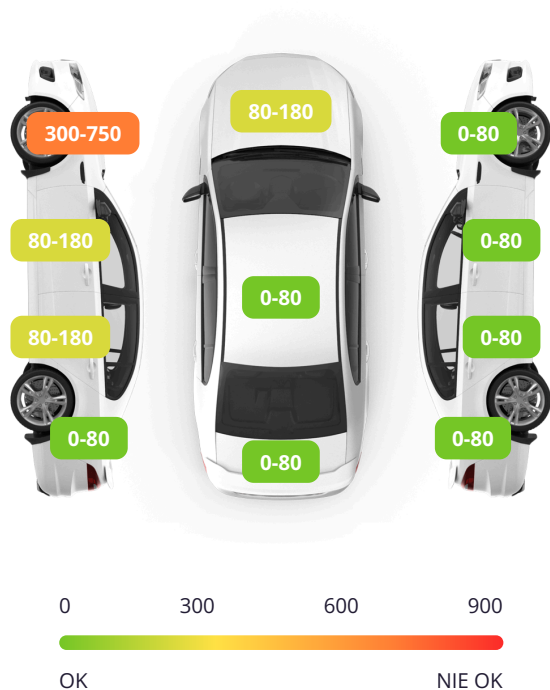
Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał, że w pojeździe naprawiane blacharsko lakierniczo był błotnik lewy przód oraz drzwi lewe przednie a drzwi lewy tył były cieniowane. Szczeliny na pojeździe mieszczą się w granicach przewidzianych przez producenta. Naprawa została wykonana zgodnie ze sztuką. Na pojeździe brak zauważalnych wad powierzchni lakierniczej.



Kokpit



Plastiki

ok



Drewno

brak



Elementy metalowe

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kopit pojazdu prezentuje się bardzo dobrze brak uszkodzeń typu otwory po montażu dodatkowego wyposażenia takiego jak radio CB czy uchwytów do telefonów. Wszystkie przełączniki czytelne a stan koła kierownicy jak i nakładek na pedały nie wykazuje większego zużycia.



 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Inny Produkcja: 2020	Lewe przednie drzwi Inny Produkcja: 2020	Lewe tylne drzwi Inny Produkcja: 2020	Lewy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: 2020
Tył Inny Produkcja: 2020	Prawe przednie drzwi Inny Produkcja: 2020	Prawe tylne drzwi Inny Produkcja: 2020	Prawy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: 2020

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby zamontowane w pojeździe posiadają oprócz loga producenta szyb logo producenta pojazdu. Szyby pochodzą z pierwszego montażu. Szyby boczne tylne oraz tylna zaciemnione. Stan techniczny szyb nie budzi zastrzeżeń, brak pęknięć, odprysków czy zmatowień.



 Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia ---	Brak	 Przypalenia ---	Brak	 Zabrudzenia ---	Brak	 Przetarcia ---	Brak
---	-------------	--	-------------	--	-------------	---	-------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Wnętrze pojazdu prezentuje się bardzo dobrze brak pęknięć, czy przetarć skórzanej tapicerki foteli. Brak również zabrudzeń. Na fotelu pasażera są jedynie ślady montażu prawdopodobnie fotelika dziecięcego. W pojeździe nie palono papierosów, brak również oznak przewożenia zwierząt w pojeździe.





Światła

Producent lamp przednich: VALEO

 Mijania ---	Ok	 Kierunkowskazy ---	Ok	 Stopu ---	Ok
 Długie ---	Ok	 Postojowe ---	Ok	 Przeciwmgłowe ---	Ok
 Cofania ---	Ok	 Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Pojazd posiada wszystkie wymagane przepisami światła a dodatkowo doposażony jest w światła przeciwmgłowe przednie oraz do jazdy dziennej. Elementy optyczne reflektorów jak i uchwyty mocujące nie noszą śladów uszkodzeń.





Opony i felgi

Hankook Kinergy 4s

235/50R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,3 Środek: 6,5
Str. zewn: 6,0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Hankook Kinergy 4s

235/50R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103W

Stan bieżnika

Str. wewn: 7,0 Środek: 7,0
Str. zewn: 6,8

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Hankook Kinergy 4s

235/50R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,0 Środek: 6,5
Str. zewn: 6,2

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa

Hankook Kinergy 4s

235/50R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2023
Indeks prędkości i nośności: 103W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6,8 Środek: 7,1
Str. zewn: 7,0

Felga

Stan: Bardzo dobry Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Wszystkie opony zamontowane w pojeździe to opony całoroczne. Wysokość rzeźby bieżnika pozwala je jeszcze eksploatować kilka lat. Charakterystyka zużycia opon nie wykazuje niedomagań w układzie jezdnym. Obręcze kół wykonane ze stopów lekkich stan techniczny obręczy można określić jako bardzo dobry.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Nie ok	Błotnik lewy przód odkręcany
Producent oleju	Brak informacji	---
Gatunek oleju	Brak informacji	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	---
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Pomarańczowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnikowa nie została profesjonalnie przygotowana do oględzin , co ułatwia ocenę szczelności jednostki napędowej. Od góry silnika brak oznak wycieków, płyny eksploatacyjne w granicach przewidzianych przez producenta pojazdu, klarowne, co świadczy o prawidłowym uszczelnieniu wewnętrznym silnika. Lakier wnętrza komory silnikowej oraz elementy nośne nie noszą śladów naprawy. Po uruchomieniu zimnego silnika pracuje on cicho i równo.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	---
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	---
Autoalarm	Brak	---
Światła reg. elektrycznie	Ok	---
El. składane lusterka	Brak	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	---
Światła przeciwmgłowe	Ok	---
Podgrzewane fotele	Ok	---
El. reg. fotel kierowcy	Ok	---
El. reg. fotel pasażera	Ok	---
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Brak	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Grzana kierownica, nawigacja, kamera cofania

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Pojazd dość ciekawie wyposażony. Wyposażenie znajdujące się w pojeździe jest sprawne. Pojazd posiada kamerę cofania co ułatwia wykonywanie manewrów przy parkowaniu. Również bardzo dobrym rozwiązaniem są grzane fotele. Klimatyzacja oraz ogrzewanie działa prawidłowo, regulacja położenie foteli również. Samochód posiada dodatkowo grzaną kierownicę oraz system nawigacji satelitarnej.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód przechodził naprawę blacharsko lakierniczą, naprawa ta została wykonana prawidłowo. Samochód zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz prezentuje się dobrze. Wyposażenie dość bogate i sprawne. Układ napędowy, jezdny oraz hamulcowy nie wykazuje niesprawności.

Osobiście jeżeli szukał bym tej klasy pojazdu to bym go kupił.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Informacje zawarte w ogłoszeniu są zgodne z stanem faktycznym.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Pojazd nie posiada nadmiernie wyeksploatowanej kierownicy oraz nakładek na pedała, wszystkie przełączniki czytelne a całe wnętrze zadbane. Wszystko to wskazuje na to że pojazd posiada raczej rzeczywisty przebieg.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Pojazd nie posiada dokumentacji serwisowej jedynie w systemie CEPIK widnieje zapis że przy 37932 mil (60692 km).

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający poinformował o uszkodzeniach pojazdu z jakim został sprowadzony, uszkodzenia te pokrywają się z zdjęciami z aukcji w USA. Poinformował również iż sprzedaje ten samochód bo kupił sobie również Escapa lecz plug-in gdyż posiada fotowoltaikę i korzysta z prądu wyprodukowanego przez siebie.