

Mercedes-Benz SL-klasse

WDBSK7BA2CF169342 • 185 000 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 887862221/2025
Kod rzeczoznawcy: 840
Sporządzono: 23.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Mercedes-Benz	SL-klasse	2012
Nadwozie	Pojemność	Moc
Cabrio	5461 cm ³	388KM / 285kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
50501 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WDBSK7BA2CF169342	V8	Tylny
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
14/06/2025	Brak danych	27/07/2012
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
14/06/2024	USA	2205 kg

Szacowane koszty napraw

Wycuagniecie wgniotek na prawym tylnym boku

Naprawić w przyszłości

Szacunkowy koszt:
300-500 zł



Łączna szacowana kwota: 300-500 zł



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

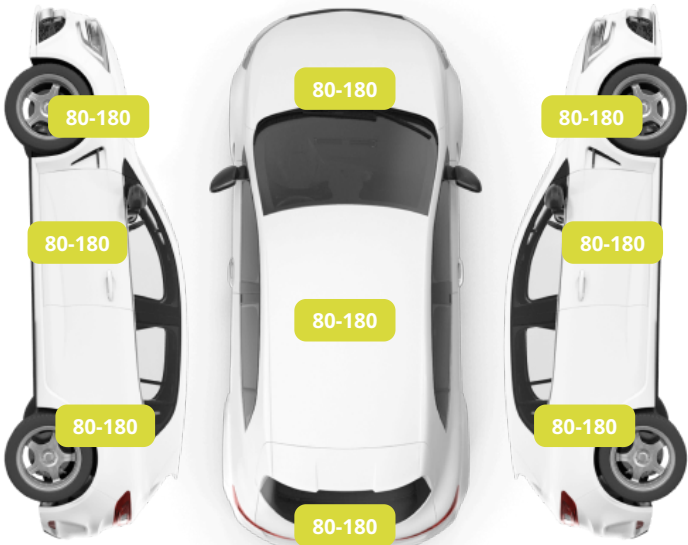

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Z przeprowadzonych pomiarów powłoki lakierniczej wynika, że pojazd miał ponownie lakierowany prawy przedni błotnik. Na lewym przednim błotniku jest delikatna różnica w strukturze lakieru. Na masce pojazdu jest odprysk zabezpieczony lakiernierem. Na prawym tylnym boku są dwie delikatne wgniotki. Pojazd prezentuje się dobrze. Wszystkie uszkodzenia, jakie posiada pojazd zostały przedstawione na załączonych zdjęciach.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit pojazdu nie posiada uszkodzeń i jest zachowany w dobrym stanie.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Lewe tylne drzwi Inny Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2010
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Prawe tylne drzwi Inny Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2010

Wnioski po oględzinach szyb

Szyby pojazdu nie posiadają uszkodzeń. Szyby pojazdu wyglądają na fabrycznie oryginalne.



Tapicerka

📄 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Brak uszkodzeń, pęknięć i przetarć. Obicia foteli utrzymane w dobrym stanie. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: **Brak widocznego oznaczenia producenta.**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie pojazdu jest w pełni sprawne. Prawa przednia lampa miała wymieniany klosz.





Opony i felgi

Kumho Ecsta PS91

255/35zR19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 710kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.4

Środek: 6.5

Str. zewn: 6.4

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Kumho Ecsta PS91

255/35zR19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 710kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.4

Środek: 6.5

Str. zewn: 6.4

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Kumho Ecsta PS91

285/30zR19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 750kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.2

Środek: 6.3

Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Kumho Ecsta PS91

285/30zR19

Letnia, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: Vmax 300km/h Max 750kg

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.2


Środek: 6.3

Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

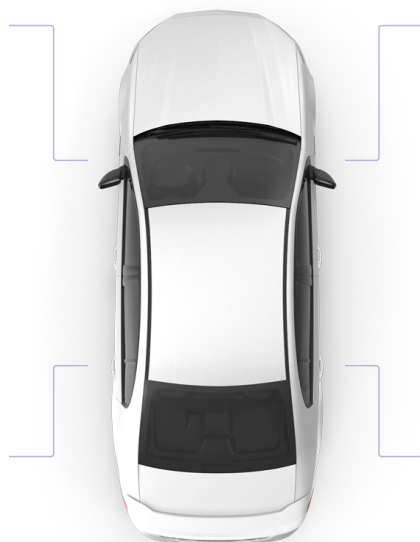

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony są zachowane w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest odpowiednia. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Pojazd posiada opony letnie. Stan felg bez zastrzeżeń.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak zawieszki	---
Gatunek oleju	Brak zawieszki	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Wielosezonowy	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Inny	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Podczas oględzin komory silnika nie wykryto żadnej nieprawidłowości. Silnik pracuje równo i nie posiada wycieków. Stan płynów eksploatacyjnych jest odpowiedni. Konstrukcja pojazdu nie wygląda na naruszoną.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne. Pojazd posiada bogatą wersję wyposażenia.





Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Sprawdzany pojazd jest zachowany w dobrym stanie technicznym oraz wizualnym. Pojazd nie wymaga wkładu finansowego. Pojazd miał wymieniany prawy przedni błotnik oraz ponownie lakierowany lewy przedni błotnik. Uważam, że pojazd jest warty zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Brak czytelnej zawieszki i książki serwisowej.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.