

Lincoln Corsair

5LMCJ1D98MUL23275 • 135 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 171897637/2025
Kod rzeczoznawcy: 1516
Sporządzono: 10.06.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Lincoln	Corsair	2022
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV	1997 cm ³	249KM / 183kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
663 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
5LMCJ1D98MUL23275	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
Brak danych	Brak danych	01/01/2021
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
03/03/2022	USA	2232 kg

Szacowane koszty napraw


Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

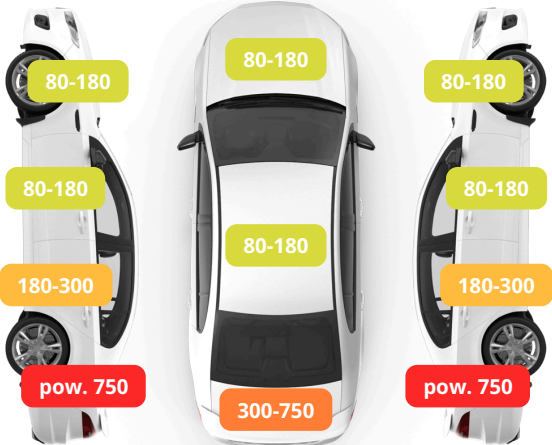

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Prodig-tech. Pomiar grubości powłoki lakierniczej wykazał zawyżone wartości na końcach błotników PT i LT oraz na pokrywie bagażnika. Zderzak przód na kilka zadrapań oraz pęknięcie na grillu.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



brak

Drewno

Brak uwag



ok

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Kokpit nie nosi śladów ponadnormalywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu. Nie działa regulacja kierunku nawiewu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2021

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.



Tapicerka

📄 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.



Światła

Producent lamp przednich: Ford

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.





Opony i felgi

Michelin Premacy
Tour

225/60R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.5

Środek: 6.5

Str. zewn: 6.6

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Michelin Premacy
Tour

225/60R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.6

Środek: 7.0

Str. zewn: 6.9

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Michelin Premacy
Tour

225/60R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.5

Środek: 6.5

Str. zewn: 6.5

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Michelin Premacy
Tour

225/60R18

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.5


Środek: 6.4

Str. zewn: 6.4

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

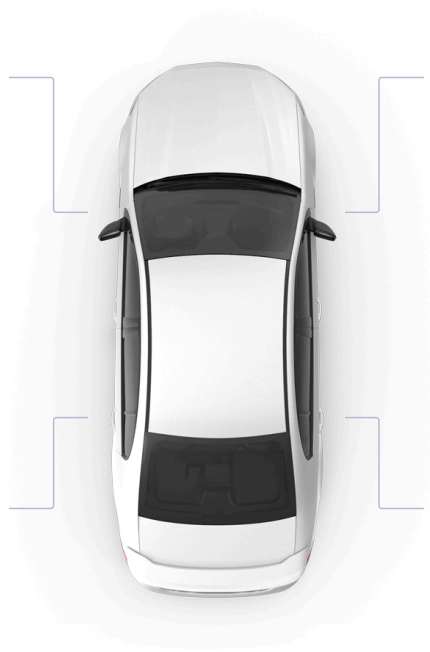

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan felg bez zastrzeżeń.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak informacji	---
Gatunek oleju	Brak informacji	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak informacji	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Zielony	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia


Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo.



Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji.



Historia napraw





Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny oraz stan podwozia.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Auto od sprowadzenia praktycznie nie używane.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Załączono zdjęcia dokumentacji udostępnionej przez sprzedającego.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać.