



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Ford	Mondeo	2019
Nadwozie	Pojemność	Moc
Kombi	1498 cm ³	165KM / 121kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
187823 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WF0FXXWPCFKU82253	R4	Przedni
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
29/05/2026	Brak danych	17/12/2019
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
17/12/2019	Polska	2290 kg

Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

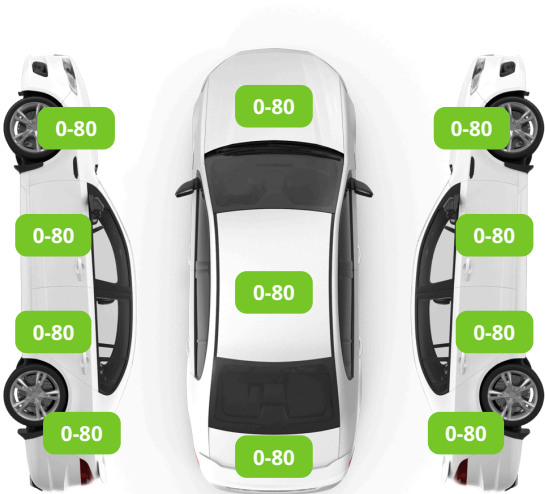

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego Blue Technology P-11-S-AL. Przed pomiarem, urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Ale drzwi kierowcy zostały wymienione, spasowanie nieprawidłowe (szczeliny między elementami), dodatkowo tylny zderzak był lakierowany, lakierowanie niskiej jakości, widoczne nadlewy oraz zgazowania, tylna kłapa naprawiana z użyciem podkładu szpachlowego. Od zewnątrz pomiar listwy metalowej daje wynik do 90um, natomiast wewnętrzna strona powyżej 650um, dodatkowo na dolnym lewym rancie szpachlowany pęk, widoczne duże mory lakiernicze oraz spływy lakieru. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Nie stwierdzono napraw blacharsko lakierniczych elementów konstrukcyjnych. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019	Lewe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019	Lewe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019	Lewy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019
Tył Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019	Prawe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019	Prawe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019	Prawy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2019

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wszystkie szyby są z tego samego rocznika. Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo. Wszystkie szyby fabryczne bez uszkodzeń wymagających naprawy lub wymiany.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt. Przetarcia na siedzisku oraz oparciu fotela kierowcy.





Światła

Producent lamp przednich: Valeo

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrzystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Na wszystkich lampach obecne drobne ryski eksploatacyjne. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. Reflektory przednie fabryczne. Brak śladów demontażu reflektorów przednich.





Opony i felgi

Tugar High performance

215/60R16

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.6 Środek: 6.7

Str. zewn: 6.3

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Tugar High performance

215/60R16

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.9 Środek: 6.8

Str. zewn: 6.4

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Tugar High performance

215/60R16

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.2 Środek: 7.2

Str. zewn: 6.8

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Tugar High performance

215/60R16

Letnia, Produkcja: 2024
Indeks prędkości i nośności: 99V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.4 Środek: 7.3

Str. zewn: 7.0

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Felgi noszą typowe ślady eksploatacyjne.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Nie ok	Naruszona przez gryzonie
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Castrol	Dokumentacja serwisowa
Gatunek oleju	5w20	Dokumentacja serwisowa
Data wymiany	23/01/2025	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	G12	Stosowany przez producenta pojazdu
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Pomarańczowy	Płyn bez osadów
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Występują	Zwiększona głośność pracy jednej z rolek paska osprzętu

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Zwiększona głośność pracy jednej z rolek paska osprzętu. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących. Brak śladów napraw powypadkowych.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wypożażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Brak	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Zaślepki poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W

samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wnętrze.
- Dobry stan mechaniczny oraz stan podwozia.

Mimo wyżej wymienionych uchybień, szkody miały charakter powierzchniowy, a wymiana rolki nie jest kosztowna.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Ale nie było wzmianki o szkodzie na drzwiach kierowcy, tylnej klapie oraz tylnym zderzaku.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Przebieg realny, potwierdzony wpisem z przeglądów gwarancyjnych w książce serwisowej, oraz dokumentacji z niezależnego warsztatu.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający nie uczestniczył w oględzinach.

