

Audi Q5

WAUZZZ8R3DA050540 • 55 500 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 252835009/2025

Kod rzeczoznawcy: 1722

Sporządzono: 16.05.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Audi

Model

Q5

Rocznik

2012

Nadwozie

SUV

Pojemność

1968 cm³

Moc

177KM / 130kW

Przebieg

234513 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

WAUZZZ8R3DA050540

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

20/12/2025

Data ważności ubezpieczenia

18/01/2026

Data pierwszej rejestracji

15/01/2013

Data pierwszej rejestracji w Polsce

15/01/2013

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

2430 kg



Szacowane koszty napraw





Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

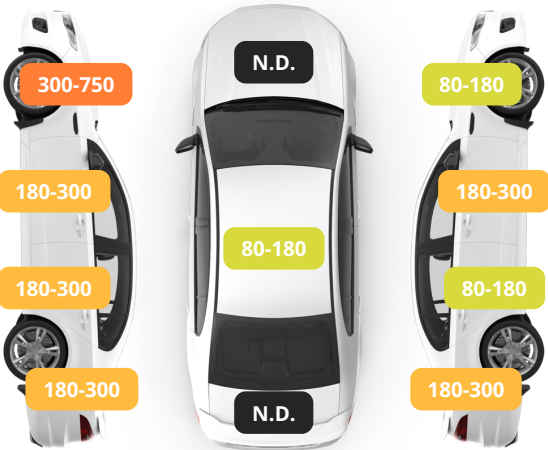

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Z pomiarów szczelin wynika, że ich grubość mieści się w normie i wszystkie są zbliżone do siebie. Pomiar grubości lakieru pokazuje jednak że większą część pojazdu była powtórnie lakierowana poza tylnymi prawymi drzwiami, prawym przednim błotnikiem oraz dachem. Kłapa bagażnika i maska silnika wykonane są z takich komponentów na których miernik z którego korzystam nie pokazuje grubości lakieru. Grubość lakieru na przednim lewym błotniku i drzwiach z nim sąsiadującymi zarówno przednimi jak i tylnymi może świadczyć o tym, iż były one lakierowane kilkakrotnie. Na drzwiach przednich prawych drobne wgniecenie w dolnej części, na lewych odprysk lakieru. Obie usterki widoczne w galerii. Na karoserii drobne zarysowania lakieru, widoczne w galerii zdjęć.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit zachowany jest w bardzo ładnym stanie, zarówno plastiki, skóra jak i metalowe elementy wykończenia. Drobne, nieznaczne wgniecenia i zarysowania na metalowej obwódce przy skrzyni biegów, widoczne w galerii.

Na drodze wyboistej nie wydaje żadnych zbędnych dźwięków, jest dobrze spasowany.
Brak przetarc na klawiszach obsługi systemów pojazdu.
Nie jest wyblakły od słońca.



Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Guardian Produkcja: 2012	Lewe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2012	Lewe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2012	Lewy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2012
Tył Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2012	Prawe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2012	Prawe tylne drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2012	Prawy tył trójkąt drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2012

Wnioski po oględzinach szyb

Po analizie oznakowania szyb w aucie wynika z niego iż wszystkie szyby zostały wyprodukowane w roku 2012, czyli w tym w którym powstało auto.
Numeracja pokazuje, że wszystkie szyby zamontowane w pojeździe są zamontowane oryginalnie przez fabrykę i nie były uszkodzone ani wymieniane w trakcie eksploatacji pojazdu.
Pęknięcie na przedniej szybie po stronie kierowcy widoczne w galerii zdjęć nie dyskwalifikuje szyby z jej dalszego bezpiecznego eksploataowania. W razie jednak powiększenia się uszkodzenia w trakcie eksploatacji, zalecam że z względów bezpieczeństwa natychmiastowa wymianę szyby na nową.



Tapicerka

🔔 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka w kolorze czarnym zachowana w bardzo ładnym stanie.
Skórzane przeszyvia brzegów, środki z alkantary, zachowane są w bardzo ładnym stanie, bez przetarć, pęknięć i zabrudzeń.
Drobne i liczne zarysowania plastików na progach przy podłodze, wymagające kosmetyki i wypolerowania.
Widoczne w galerii zdjęć.
Drobne zabrudzenia na jasnej podsufitce, ruda plama nad głową pasażera przednich foteli, widoczna w galerii.
Ogólne wrażenie wnętrza: przytulne i ładne.
W bagażniku znajdują się ciemne plamy i drobne zarysowania na klapie w części wewnętrznej. Elementy widoczne w galerii





Światła

Producent lamp przednich: VW Audi, Keboda, Delphi

Ok Mijania Xenonowe ze spryskiwaczami. Pojazd wyposażony jest również w oświetlenie do jazdy dziennej w technologii led.	Ok Kierunkowskazy Brak uwag	Ok Stopu Brak uwag
Ok Długie Brak uwag	Ok Postojowe Brak uwag	Ok Przeciwmgłowe Przód, tył.
Ok Cofania Brak uwag	Ok Awaryjne Brak uwag	

Wnioski po oględzinach świateł

Jak wyraźnie widać w galerii zdjęć lampa przednia lewa jest bardziej poszarzała niż prawa, co mogłoby, jednak nie musi, świadczyć o tym iż była wymieniona lampa prawa (jest jaśniejsza). Wszystkie światła są sprawne, świecą bardzo dobrze. Reflektory są w bardzo ładnym stanie, bez rys, pęknięć, zaparowań.





Opony i felgi

Continental Winter Contact

235/65R17

Zimowa, Produkcja: 2018

Indeks prędkości i nośności: 103 V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.82

Środek: 3.58

Str. zewn: 3.55

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Continental Winter Contact

235/65R17

Zimowa, Produkcja: 2018

Indeks prędkości i nośności: 103 V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.87

Środek: 4.32

Str. zewn: 4.22

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Continental Winter Contact

235/65R17

Zimowa, Produkcja: 2018

Indeks prędkości i nośności: 103 V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.64

Środek: 4.21

Str. zewn: 2.87

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Continental Winter Contact

235/65R17

Zimowa, Produkcja: 2018

Indeks prędkości i nośności: 103 V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.25


Środek: 3.36

Str. zewn: 3.52

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

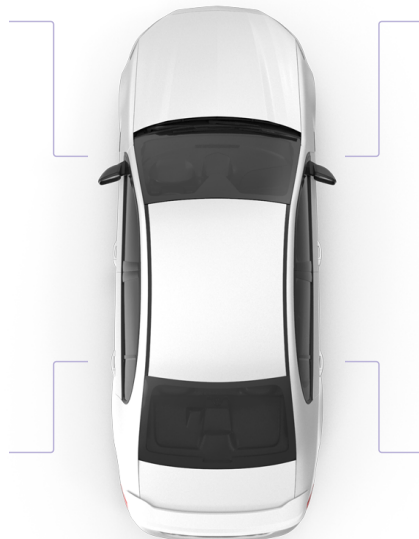

Wnioski po oględzinach opon i felg

Felgi noszą znamiona użytkowania, jednak nie nadmierne. Posiadają lekkie i nieliczne purchelki pod farbą, drobne zarysowania na lakierze felg. Na pewno wymagają kosmetyki i gruntownego czyszczenia z osadu pyłu z klocków hamulcowych.

Opony mimo w miarę dobrego bieżnika dyskwalifikuję z dalszego, bezpiecznego użytku ze względu na ich wiek, 7 lat.



Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Śruby co widać w galerii, nie wszystkie ale są pokryte rdza. Nie noszą jednak znamion odkrecania.
Producent oleju	Havoline	---
Gatunek oleju	5 w 30	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Typu borygo	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Występują	Po uruchomieniu i w trakcie pracy silnika słyszalne są piskliwe dźwięki z silnika w okolicach przednich kół. Dźwięki można usłyszeć na filmie zamieszczonym w galerii, prezentującym pojazd.

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora nie sprawia wrażenia rozkręcanej a elementy sprawiają wrażenie oryginalnie, fabrycznie zamontowanych, na tyle na ile udało się obejrzeć to z wierzchu.
Fotografie prezentujące komorę z góry, zamieszczone są w galerii.



Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak możliwości sprawdzenia. Sprzedający przyjechał samochodem z rozgrzanym silnikiem.

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Koło dojazdowe.
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	---
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Automatyczna, dwustrefowa z wlotami powietrza na tylne siedzenia.
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Skórzana tapicerka z wstawkami alkantary. Kolorowa nawigacja satelitarna, widoczna na zdjęciu w galerii. 2 sloty na kartę pamięci. Spryskiwacze reflektorów czołowych. Relingi dachowe. Rolety ręcznie zasuwane w drzwiach tylnych.

Wypożażenie pojazdu jest bogate i swobodnie pozwala bezpiecznie i komfortowo nim podróżować.
Wszystkie elementy są sprawne, działają prawidłowo.
Nie stwierdziłem awarii w żadnym z urządzeń na pokładzie.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód jest bardzo ładną propozycją dla osób lubiących sporej wielkości SUVy.

Samochód jest na bieżąco serwisowany, wszystkie naprawy eksploatacyjne są wykonywane o czasie, co wynika, ze stanu i załączonej dokumentacji.

Wnętrze samochodu jest zadbane, ładne i stwarza przytulne warunki do bezpiecznej i komfortowej podróży dla całej rodziny lub oczywiście dla podróżnych indywidualnych.

Auto jest godne polecenia i warte zakupu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem



Stan zgodny z ogłoszeniem.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu



Po oględzinach pojazdu, dokonaniu jazdy próbnej, przejrzeniu dokumentacji serwisowej nie mam żadnych przesłanek, aby sądzić, iż rzeczywisty przebieg jest różny od tego, który wskazuje drogomierz.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Zgromadzona przez właściciela i zamieszczona w galerii dokumentacja pozwala stwierdzić, że samochód jest serwisowany na bieżąco, wszystkie naprawy są wykonywane bez zbędnej zwłoki, łącznie z serwisami filtrowo olejowymi.

Szczegółowy wykaz elementów i napraw znajduje się na fotografiach dokumentów w galerii zdjęć.



Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedaż podyktowana jest zakupem nowego auta, które już czeka na odbiór.

Samochód jest serwisowany i naprawiany na bieżąco, elementy i płyny eksploatacyjne wymieniane na czas, zgodnie z zaleceniami producenta. Na wszystko załączone są dokumenty w galerii.

W 2023 roku wykonana była wymiana rozrządu, w zaprzyjaźnionym warsztacie, jednak nie ma na to żadnych dokumentów. Natomiast przy tym stanie samochodu, podróży właściciela z rodziną, nie sądzę, że ryzykowałby jazdę bez tej czynności serwisowej i nie widzę też powodu, dla którego miałby skłamać, że taka została wykonana, skoro pozostałe też są zrobione na bieżąco, tyle że na nie posiadamy załączoną w galerii dokumentację.