

Mercedes-Benz GLE AMG

4JGDA7FB8GA736846 • 229 000 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 31410785/2025
Kod rzeczoznawcy: 1336
Sporządzono: 27.02.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Mercedes-Benz	GLE AMG	2016
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV	5461 cm ³	585KM / 430kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
68 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
4JGDA7FB8GA736846	V8	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
03/01/2026	Brak danych	01/01/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
27/09/2022	USA	3050 kg

Szacowane koszty napraw

Wymiana klocków hamulcowych tylnej osi

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:
750-1250 zł

Wymiana oleju i filtrów

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:
750-1350 zł
Ostatnia wymiana była relizowana w
09.2023



Łączna szacowana kwota: 1500-2600 zł



Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

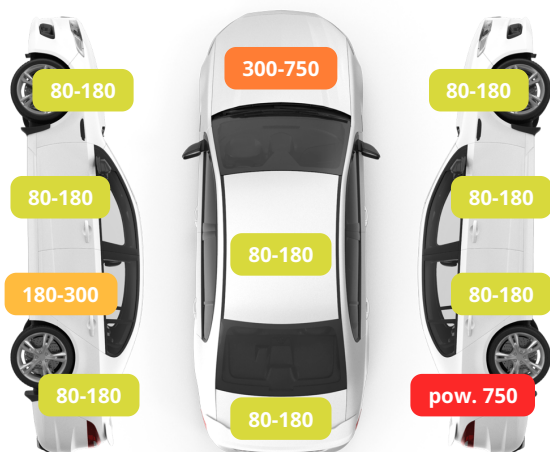

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

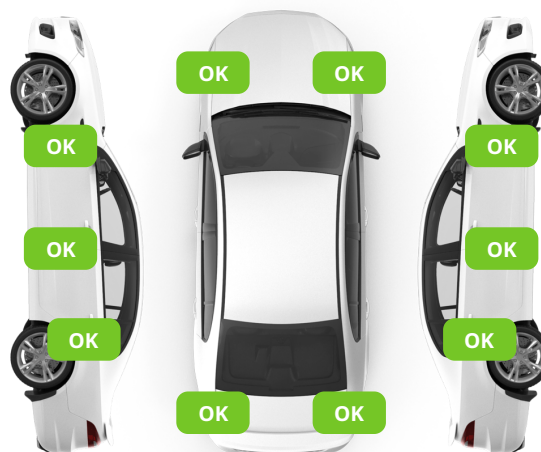

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w dniu oględzin. W wyniku pomiarów powłoki lakierniczej oraz organoleptycznych oględzin pojazdu stwierdzono, że następujące elementy karoserii noszą znamiona wcześniejszej naprawy: lakierowanie maski, cieniowanie drzwi po lewej stronie, wymieniany i lakierowany błotnik tylny prawy. Na karoserii widoczne są standardowe ślady eksploatacji w postaci zarysowań i odprysków. Widoczne nierówne spasowanie prawej tylnej prawej lampy,



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

ok



Elementy metalowe

Brak uwag

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2017	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2018	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2015	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2014	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2016	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2017

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne jednakże różnią się one data produkcji, znaczniki na szybach sugerują, że szyba czołowa, szyba drzwi przednich prawych, szyba karoseryjna prawa oraz szyba klapy bagażnika były wymieniane. . Szyba czołowa nosi ślady drobnych rysek, które są typowo eksploatacyjne i nie wpływają na bezpieczeństwo. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo.



Tapicerka

📌 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi w bardzo dobrym stanie. Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: OEM PRODUKCJA 2016

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak światła przeciwmgłowego tylnego	Nie ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Przejrystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Na wszystkich lampach obecne drobne ryski eksploatacyjne. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne.





Opony i felgi

Pirelli P-zero

295/35R21

Letnia, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 107Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.94 Środek: 5.39

Str. zewn: 4.96

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Pirelli P-zero

295/35R21

Letnia, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 107Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.74 Środek: 5.98

Str. zewn: 5.79

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Pirelli P-zero

295/35R21

Letnia, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 107Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.11 Środek: 5.41

Str. zewn: 5.04

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Pirelli P-zero

295/35R21

Letnia, Produkcja: 2020
Indeks prędkości i nośności: 107Y


Stan bieżnika

Str. wewn: 5.24 Środek: 5.34

Str. zewn: 5.17

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

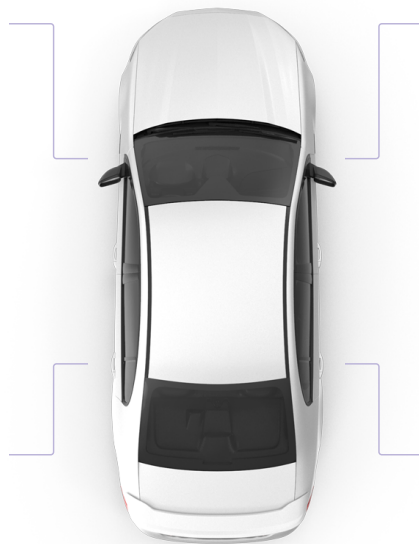

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Wysokość bieżnika jest dostateczna. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg bez zastrzeżeń.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Nie ok	Widoczne ślady odkręcania maski
Producent oleju	Motul 8100	---
Gatunek oleju	5w40	---
Data wymiany	02/09/2023	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	G12	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika. Widoczne ślady odkręcania maski.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



 Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Są czytelne , nie powycierane. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami.

Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji.
Kierownica i okładziny na pedalach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem auto jest warte zakupu, posiada ślady napraw karoserii, jednakże nie wskazują one na duży zakres uszkodzeń. Niski przebieg, dobrze zachowane wnętrze i stan techniczny. Samochód sprowadzony z USA może być atrakcyjną opcją zakupu, zwłaszcza jeśli jego stan techniczny jest dobry, a zakres wcześniejszych napraw nie wskazuje na poważne uszkodzenia. Warto jednak pamiętać, że wszystkie pojazdy importowane z USA trafiają na rynek europejski jako uszkodzone – jest to standardowa praktyka wynikająca z tamtejszego systemu ubezpieczeń i likwidacji szkód.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Nie znalazłem żadnej rozbieżności między informacjami zawartymi w ogłoszeniu, a stanem faktycznym samochodu. Jedyna informacja, która nie została potwierdzona to historia serwisowa z ASO ponieważ w momencie oględzin nie otrzymałem takowych dokumentów.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Auto nie jest ponadnormatywnie zużyte na tle innych aut w podobnym roczniku i z podobnym przebiegiem.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Poinformował o naprawie karoserii w tylnej prawej części.