

Skoda Octavia

TMB1JCNE6E0158762 • 0 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 922723025/2025

Kod rzeczoznawcy: 1641

Sporządzono: 27.03.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Skoda

Model

Octavia

Rocznik

2014

Nadwozie

Kombi

Pojemność

1968 cm³

Moc

150KM / 110kW

Przebieg

345459 km

Rodzaj paliwa

Diesel

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

TMB1JCNE6E0158762

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

Przedni

Data następnego przeglądu technicznego

27/05/2025

Data ważności ubezpieczenia

07/03/2026

Data pierwszej rejestracji

26/02/2014

Data pierwszej rejestracji w Polsce

26/02/2014

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

1917 kg



Szacowane koszty napraw



Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

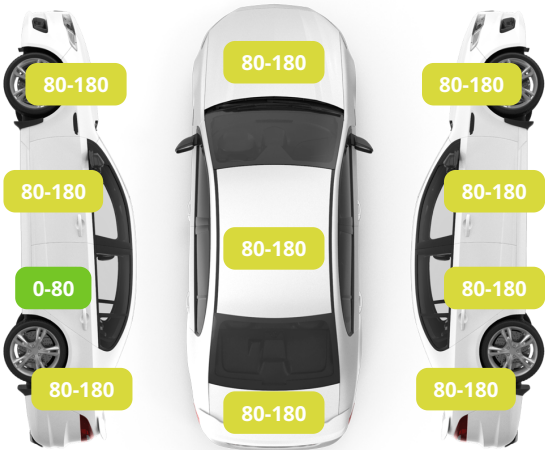

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Grubość powłoki lakierniczej pojazdu zawiera się w przedziale pomiędzy 120 a 160 mikronów. Szerokość szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami nadwozia mieszczą się w przedziale od 3,2mm do 4,4mm. Nadwozie nosi ślady użytkowania w postaci odprysków, częściowo z początkiem korozji, na pokrywie silnika i ramie szyby czołowej. Ponadto rysy, wgniecenia i otarcia typowo eksploatacyjne. Uszkodzenie zderzaka tylnego z lewej strony i pokrywy bagażnika, także lewa strona.



Kokpit

Plastiki Brak uwag	Drewno Brak uwag	Elementy metalowe Brak uwag
------------------------------	----------------------------	---------------------------------------

Wnioski po oględzinach kokpitu

Stan elementów deski rozdzielczej oraz konsoli środkowej nie budzi zastrzeżeń. Wskazane elementy noszą ślady typowego, eksploatacyjnego użytkowania w postaci drobnych rys, lecz ogólny stan jest bardzo dobry, bez uszkodzeń mechanicznych. Jedynie na gałce zmiany biegów widoczny ubytek części powłoki imitującej chromowany metal.



 Szyby

✗ Numeracja szyb **NIE** jest zgodna parami

Przód AGC Automotive Produkcja: 2021	Lewe przednie drzwi AGC Automotive Produkcja: 2014	Lewe tylne drzwi AGC Automotive Produkcja: 2014	Lewy tył trójkąt drzwi AGC Automotive Produkcja: 2013
Tył Pilkington Produkcja: 2014	Prawe przednie drzwi AGC Automotive Produkcja: 2014	Prawe tylne drzwi AGC Automotive Produkcja: 2014	Prawy tył trójkąt drzwi AGC Automotive Produkcja: 2013

Wnioski po oględzinach szyb

Szyba czołowa była wymieniona, gdyż oznaczenie roku produkcji jest określona na 2021 rok. Zgodnie z deklaracją Sprzedającego jest to już druga wymiana, spowodowana odpryskiem od kamienia, które spowodowało powstanie pęknięcia. Konstrukcyjnie samochód posiada dodatkowe szyby w przestrzeni bagażowej firmy AGC Automotive z 2014 (prawa) i 2013 (lewa).



 Tapicerka

🔍 Wizualna ocena zuzycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Widoczne zabrudzenia podłogi, tapicerek materiałowych foteli, osłon plastikowych drzwi i foteli przednich wynikające z codziennej eksploatacji pojazdu, łatwe do usunięcia.	 Przetarcia Brak uwag
Brak	Brak	Występują	Brak

Wnioski po oględzinach tapicerki

Stan tapicerek wewnętrznych pojazdu jest co najmniej dobry. Widoczne załamania powierzchni tapicerki siedziska fotela kierowcy przy podparciu zewnętrznym uda z lekkim odgnieceniem wypełnienia piankowego. Ponadto widoczne minimalne ślady otarć poszycia skórzanego koła kierownicy.





Światła

Producent lamp przednich: **Fabryczne**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag - pojazd wyposażony jest w system lamp przeciwmgłowych przodu i tyłu nadwozia.	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

System oświetlenia zewnętrznego działa prawidłowo.





Opony i felgi

BestDrive BestDrive Winter

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: Brak danych
Indeks prędkości i nośności: 94V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.64

Środek: 6.89

Str. zewn: 6.65

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

BestDrive BestDrive Winter

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 94V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.93

Środek: 7.06

Str. zewn: 6.46

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

BestDrive BestDrive Winter

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: Brak danych
Indeks prędkości i nośności: 94V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.24

Środek: 7.57

Str. zewn: 7.19

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

BestDrive BestDrive Winter

205/55 R16

Zimowa, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 94V

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.35

Środek: 7.90

Str. zewn: 6.94

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w bardzo dobrym stanie, do wykorzystania w kolejnym sezonie zimowym. Do samochodu przypisane są opony letnie.

Stan felg określić można jako co najmniej dobry z widocznymi śladami delikatnych otarć. Zaślepki felg noszą ślady utleniającej się powłoki.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Nie ok	Wycięty fragment nad akumulatorem.
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Castrol	---
Gatunek oleju	5w30	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	Płyn chłodniczy, zgodnie z deklaracją Sprzedającego, wymieniony podczas ostatniej wymiany rozrządu przy przebiegu 301599km dnia 9 grudnia 2022 roku.
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Występują	Widoczne ślady dość silnego zapocenia wokół uszczelki pokrywy zaworów oraz na przewodzie odmy przestrzeni zaworowej.
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Stan elementów wewnątrz komory silnikowej nie budzi zastrzeżeń. Nie stwierdzono śladów ingerencji naprawczych w tym obszarze, elementy konstrukcyjne są w stanie fabrycznym, powłoka lakiernicza nie nosi znamion ponownego lakierowania. Dodatkowo zanieczyszczenia w postaci kurzu i resztek liści, pozwala założyć, że ta część pojazdu pozostaje nienaruszona.



 Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag

 Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Dodatkowo istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego nośnika w postaci CD, SD lub USB.
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Auto wyposażone w pełnowymiarowe koło zapasowe.
Autoalarm	Brak	Zamontowane dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady skrzyni biegów Bear Lock.
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	System czujników parkowania obejmuje przód i tył pojazdu, dodatkowo ze wskazaniem odległości od po przeszkody i sygnalizacją dźwiękową oraz wskazaniem toru jazdy.
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag przód
El. reg. fotel kierowcy	Brak	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Brak	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Pojazd wyposażony jest dodatkowo, między innymi, w systemy asystentów świateł, hamowania i zapobiegania kolizji, ruszania pod górę, system Start/Stop, klimatyzowany schowek pasażera.

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Systemy działają prawidłowo.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Samochód ma znaczny przebieg, lecz jest on udokumentowany wraz z potwierdzoną historią serwisową. Zwracając uwagę na szczególną dbałość o techniczną stronę auta, zakres wykonanych i udokumentowanych napraw a także na wrażenia z jazdy testowej, można założyć, że auto daje dużą szansę na dalszą kilkuletnią eksploatację, pod warunkiem utrzymania ciągłości fachowej obsługi serwisowej oraz usunięcia stwierdzonych usterek.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem



Opis pojazdu zawarty w ogłoszeniu generalnie oddaje stan rzeczywisty samochodu. Faktem niezaprzeczalnym jest wysoka dbałość o stan techniczny auta i wymiany elementów ze które budziły zastrzeżenia. Jednakże niezbędne jest poświęcenie pewnej ilości czasu i środków finansowych na zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni metalowych nadwozia po odpryskach, usunięcie ewentualnych śladów rdzy oraz zabezpieczenie przed jej rozwojem. Ponadto konieczne jest uszczelnienie silnika przy pokrywce zaworów i jej odmie. Ostatnia kwestia to wyczyszczenie wnętrza przestrzeni pasażerskiej.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu



Zużycie pojazdu jest nierównomierne. Stan techniczny samochodu i jego systemów mechanicznych jest bardzo dobry. Podobnie z jego wnętrzem, zarówno w obszarze pasażerskim, jak i bagażnika. Tutaj stopień zużycia jest dużo niższe niż należałoby oczekiwać mając na względzie przebieg pojazdu i jego wiek. Słabszą stroną kontrolowanego pojazdu jest kondycja nadwozia związana z odpryskami, pojawiającymi się załączkami korozji po uderzeniach kamieniami, uszkodzonym zderzakiem.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Historia obsługi serwisowej pojazdu jest bardzo dobrze udokumentowana. Analiza wartości przebiegów tam zarejestrowanych i dat, potwierdza całkowicie realność zapisanego stanu licznika.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Pojazd został zakupiony przez obecnego Właściciela jako samochód używany w marcu 2019 roku przy przebiegu około 176 tys km, użytkowany do dnia dzisiejszego na trasach z Oławy do Wrocławia.