

Mercedes-Benz G-klasse

WDB4632721X256444 • 0 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 575705917/2025
Kod rzeczoznawcy: 1641
Sporządzono: 02.04.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Mercedes-Benz	G-klasse	2016
Nadwozie	Pojemność	Moc
Terenowy	5461 cm ³	571KM / 420kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
37451 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WDB4632721X256444	V8	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
Brak danych	17/01/2026	28/08/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
23/01/2025	Japonia	2865 kg



Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw




Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

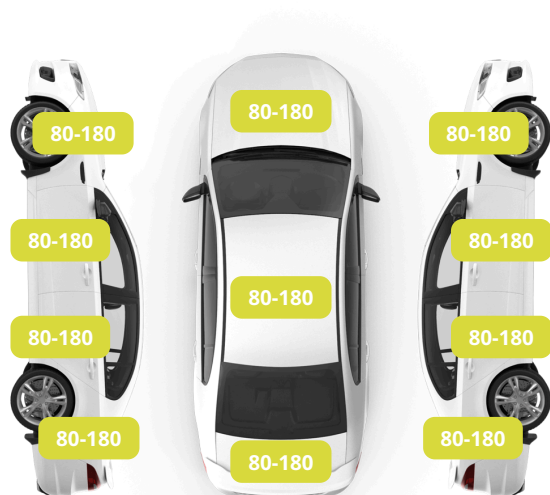Wartość zmierzona w [μm]

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

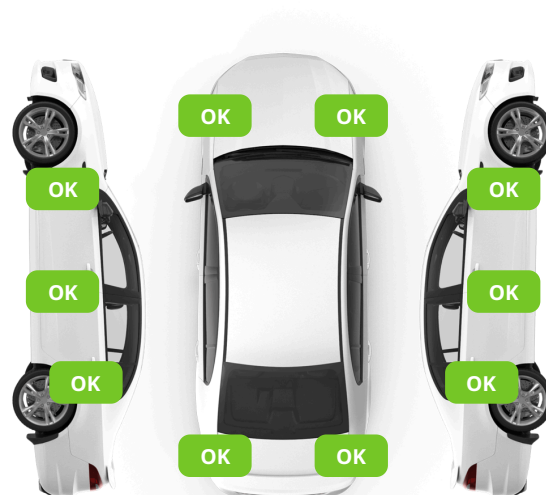

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Grubość powłoki lakierniczej pojazdu zawiera się w przedziale pomiędzy 90 a 130 mikronów, szerokość szczelin pomiędzy poszczególnymi elementami nadwozia mieszczą się w przedziale od 6,7mm do 9,8mm. Stan nadwozia należy ocenić jako bardzo dobry. Widoczne są minimalne ślady użytkowania w postaci odprysków na rantach drzwi przednich oraz pokrywy silnika, które należy zabezpieczyć poprzez użycie sztyftu lakierniczego w celu zabezpieczenia przed korozją. Ponadto widoczne są delikatne, pojedyncze zarysowania.

Dodatkowo została wymieniona kompletna osłona koła zapasowego z powodu jej uszkodzenia kolizyjnego przez innego użytkownika ruchu.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

brak

Wnioski po oględzinach kokpitu

Elementy składowe kokpitu są w bardzo dobrym stanie. Jedynie na poszyciu skórzanym deski rozdzielczej, widoczny jest minimalny ślad po usunięciu, zamontowanych wcześniej, dodatkowych akcesoriów.



Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Pilkington Produkcja: 2016	Lewe przednie drzwi Inny Produkcja: 2016	Lewe tylne drzwi Inny Produkcja: 2016	Lewy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: 2016
Tył Inny Produkcja: 2016	Prawe przednie drzwi Inny Produkcja: 2016	Prawe tylne drzwi Inny Produkcja: 2016	Prawy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: 2016

Wnioski po oględzinach szyb

Poza szybą czołową, wszystkie pozostałe zostały wyprodukowane przez firmę Saloglas. Ze względu na konstrukcję nadwozia, nie istnieją szyby trójkątne drzwi przednich. W ich miejsce zostały wpisane szyby przestrzeni bagażowej. Wszystkie szyby są oryginalne i montowane fabrycznie.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Istniejące zabrudzenia są typowo eksploatacyjne i łatwe do usunięcia.	 Przetarcia Brak uwag
Brak	Brak	Występują	Brak

Wnioski po oględzinach tapicerki

Stan jakościowy tapicerek wewnętrznych pojazdu jest bardzo dobry. Widoczne są delikatne ślady bieżącej eksploatacji w postaci zagnieceń skóry na siedziiskach foteli przednich.





Światła

Producent lamp przednich: **Fabryczne**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Oświetlenie zewnętrzne działa prawidłowo.





Opony i felgi

Yokohama Advan S.T.

275/50 R20

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 113W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.38

Środek: 6.13

Str. zewn: 6.10

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Yokohama Advan S.T.

275/50 R20

Letnia, Produkcja: 2021

Indeks prędkości i nośności: 113W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.65

Środek: 6.30

Str. zewn: 6.43

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Yokohama Advan S.T.

275/50 R20

Letnia, Produkcja: Brak danych

Indeks prędkości i nośności: 113W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.30

Środek: 5.99

Str. zewn: 6.38

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Yokohama Advan S.T.

275/50 R20

Letnia, Produkcja: Brak danych

Indeks prędkości i nośności: 113W

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.81


Środek: 6.43

Str. zewn: 6.68

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

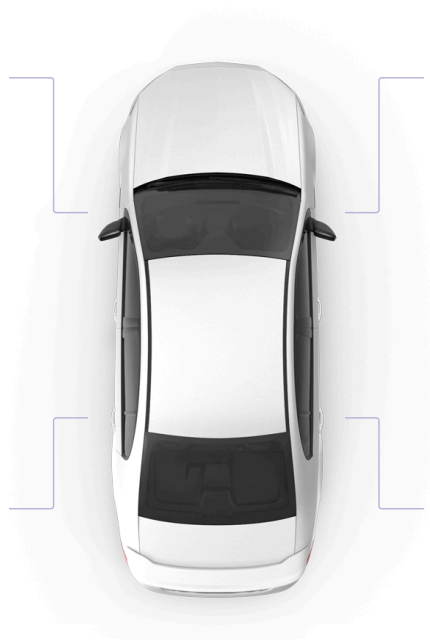

Wnioski po oględzinach opon i felg

Pojazd wyposażony jest w komplet kół letnich marki Yokohama i pochodzących, najprawdopodobniej, z jednej partii rocznikowej, 2021 roku. Stan opon pozwala założyć możliwość dalszej eksploatacji przez kolejne sezony.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	---
Gatunek oleju	0w40	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Fabryczny	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Stan elementów wewnątrz komory silnikowej nie budzi żadnych zastrzeżeń. Nie stwierdzono śladów ingerencji naprawczych w tym obszarze a ślady kurzu wewnątrz, potwierdzają tą tezę.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Pojazd wyposażony jest w radio z możliwością odtwarzania plików z kart SD oraz płyt CD.
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Pojazd posiada zapasowe koło pełnowymiarowe.
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Samochód wyposażony jest czujniki parkowania przodu i tyłu nadwozia z dodatkową, fabryczną kamerą cofania. Czujniki wskazują odległości od przeszkody dźwiękowo oraz wizualnie poprzez ilość zapalonych diód na wyświetlaczach. Dodatkowo zamontowany jest system kamer przodu i tyłu pojazdu z wideorejestratorem i wyświetlaczem w miejscu lusterka wstecznego.
Podgrzewane fotele	Ok	Ogrzewanie dotyczy foteli przednich z dodatkową funkcją wentylacji.
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Fotel posiada dodatkowo system regulacji podparć lędźwi i ud. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu ustawień fotela.
El. reg. fotel pasażera	Ok	Fotel posiada dodatkowo system regulacji podparć lędźwi i ud. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu ustawień fotela.
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag

Inne (nie wymienione wyżej)

Ok

Dodatkowo samochód został wyposażony w szyberdach, asystenta martwej strefy, system Android Auto/Apple Carplay, zestaw głośnomówiący Bluetooth, możliwość zmiany trybu jazdy Comfort/Sport/Manual, przełączanie napędów z system Start/Stop oraz tryb Low Range.

Wnioski po oględzinach wyposażenia



Pojazd posiada dość szeroki zakres wyposażenia dodatkowego, który działa prawidłowo.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Stan techniczny i estetyczny pojazdu jest bardzo wysoki. Pojazd nie był naprawiany w zakresie blacharsko-lakierniczym i nosi delikatne ślady użytkowania w postaci odprysków, które należy zabezpieczyć. Samochód miał wykonywany przegląd serwisowy, zgodnie z fakturą z 24/01/2025. W konsekwencji jedyną czynnością do wykonania jest kwestia zabezpieczenia korozji powierzchniowej powstałej w wyniku odprysków lakierniczych.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem



Opis zawarty w ogłoszeniu oddaje stan rzeczywisty samochodu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu



Stopień zużycia auta jest niewielki, co koresponduje z jego przebiegiem, który jest niewielki.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Dostępna historia serwisowa pojazdu po części wykorzystuje datowanie międzynarodowe, a po części typowe dla Japonii. Z dokumentów posługujących daty międzynarodowe można potwierdzić następującą chronologię:

- 09/05/2020 - 3823km,
- 21/04/2020 - 21444km,
- 2022 rok - 36200km,
- 2024 rok - 36500km.

Potwierdza to obecny przebieg pojazdu.



Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Pojazd zakupiony w celach komercyjnych.

