

Porsche Cayenne

WP1ZZZ9PZ6LA46690 • 29 955 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 678418268/2025
Kod rzeczoznawcy: 1159
Sporządzono: 20.05.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Porsche	Cayenne	2006
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV	4511 cm ³	340KM / 250kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
294158 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WP1ZZZ9PZ6LA46690	V8	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
17/03/2026	Brak danych	24/04/2006
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
04/12/2006	Inny	3080 kg

Szacowane koszty napraw

Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [µm]



Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

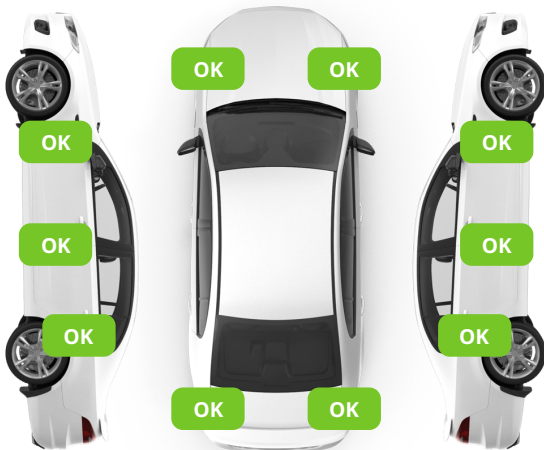

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie stanu nadwozia i powłoki lakierniczej wykonano optycznie oraz przy użyciu urządzenia GL-PRO-2-FAZ. Zmierzone grubości powłoki lakierniczej elementów poszycia zewnętrznego nadwozia zamieszczone są w tabeli.

Badanie miernikiem lakieru odbyło się przy w miarę czystej karoserii.
Pomiar wykazał odchylenia w grubości powłoki lakierniczej.

- Element nr 1 - błotnik lewy przód - oryginalny lakier do 210 mikronów
 - Element nr 2 - drzwi lewy przód - oryginalny lakier do 250 mikronów
 - Element nr 3 - drzwi lewy tył - oryginalny lakier do 240 mikronów, korozja widoczna na zdjęciu
 - Element nr 4 - błotnik lewy tył - oryginalny lakier do 250 mikronów
 - Element nr 5 - kłapa bagażnika - oryginalny lakier do 180 mikronów
 - Element nr 6 - błotnik prawy tył - druga warstwa lakieru do 370 mikronów
 - Element nr 7 - drzwi prawy tył - pierwsza warstwa lakieru do 120 mikronów, jako jedyne mają tak cienką powłokę, najpewniej wymienione
 - Element nr 8 - drzwi prawy przód - oryginalny lakier do 240 mikronów
 - Element nr 9 - błotnik prawy przód - oryginalny lakier do 230 mikronów
 - Element nr 10 - maska silnika - oryginalny lakier do 260 mikronów
 - Element nr 11 - dach - oryginalny lakier do 220 mikronów
- Oryginalny lakier na pojeździe najpewniej w przedziale 170 - 250 mikronów.
Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości.

Drobne odpryski na masce przedniej oraz na zderzaku przód.

Stan powłoki lakierniczej określam jako dobry.
Badanie wykonane szczelinomierzem nie wskazało nieprawidłowości.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



Drewno

Brak uwag



ok

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w stanie bardzo dobrym, bez uszkodzeń i zadrapań. Elementy metalowe kokpitu również w stanie bardzo dobrym.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2013	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2006	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2005	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2005
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2005	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2005	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2005	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2005

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby pojazdu są szybami fabrycznymi za wyjątkiem szyby czołowej, sygnowane są one oryginalnym logiem producenta. Wszystkie szyby pochodzą z 2005 i 2006 roku oraz są barwione. Przednia szyba wymieniona w 2013 roku. Tylne szyby posiadają ogrzewanie elektryczne. Nie stwierdzono uszkodzeń ani rysów na szybach. Na przedniej szybie odprysk, bez pęknięć.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Elementy tapicerskie w bardzo dobrym stanie, szczególnie jak na wiek i przebieg pojazdu. Fotele przednie i wszystkie tylne w stanie bardzo dobrym. Elementy tapicerskie bocznych drzwi w stanie bardzo dobrym, bez uszkodzeń. Podsufitka czysta, ale rozkleja się.





Światła

Producent lamp przednich: **Porsche**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Lampy wszystkie oryginalne, z przodu nie można sprawdzić daty produkcji, oznaczenia nie są widoczne.
Lampy w dobrym stanie, zarówno przednie jak i tylne. Wszystkie światła sprawne.





Opony i felgi

BFGoodrich Trail-Terrain T/A

265/65 R18

Inna, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 114T

Stan bieżnika

Str. wewn: 8.2 Środek: 8.5

Str. zewn: 9.0

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

BFGoodrich Trail-Terrain T/A

265/65 R18

Inna, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 114T

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.2 Środek: 8.8

Str. zewn: 8.8

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

BFGoodrich Trail-Terrain T/A

265/65 R18

Inna, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 114T

Stan bieżnika

Str. wewn: 8.2 Środek: 8.0

Str. zewn: 8.2

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

BFGoodrich Trail-Terrain T/A

265/65 R18

Inna, Produkcja: 2022
Indeks prędkości i nośności: 114T

Stan bieżnika

Str. wewn: 8.6 Środek: 9.0

Str. zewn: 8.5

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa



Wnioski po oględzinach opon i felg

Samochód wyposażony w opony terenowe. Stan zużycia opon około 20%. Felgi w samochodzie proste bez uszkodzeń, w dobrym stanie.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	---
Gatunek oleju	Brak danych	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Oględziny komory silnikowej wskazują, iż silnik podlegał właściwej eksploatacji. Brak jakichkolwiek śladów wycieków. Stan komory silnikowej jest adekwatny do okresu eksploatacji. Brak śladów mycia komory silnika przed sprzedażą. Nie stwierdzono uszkodzeń powłoki lakierniczej w komorze silnika. Nie stwierdzono uszkodzeń lub deformacji elementów konstrukcyjnych w komorze silnika. Silnik pracuje równo i cicho. Podczas jazdy próbnej żadnych niepokojących odgłosów nie zanotowałem. Brak korozji w komorze silnika. Przewody gumowe oraz uszczelki są w stanie bardzo dobrym. Widoczne są standardowe ślady użytkowania. Płyn hamulcowy ma właściwy poziom. Brak niepokojących dźwięków.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Brak	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Przód i tył
Podgrzewane fotele	Ok	Przednie
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Z pamięcią ustawień
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Ok	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia



Samochód bez większych śladów użytkowania. Pokręta, przyciski i wyświetlacze w stanie bardzo dobrym. Wyposażenie sprawne, włącznie z klimatyzacją. Z wentylacji nie wydobywa się żaden nieprzyjemny zapach.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- dobry stan karoserii.
- brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- bardzo dobry stan wnętrza
- bardzo dobry stan mechaniczny
- potwierdzony przebieg.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Nie znalazłem żadnej rozbieżności między informacjami zawartymi w ogłoszeniu, a stanem faktycznym samochodu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający przedstawił wydruk z autoryzowanego serwisu który potwierdza wykonanie przeglądów serwisowych na przestrzeni całego użytkowania pojazdu.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.