

Volkswagen Tiguan

WVGZZZ5NZJW900756 • 86 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 856521182/2025

Kod rzeczoznawcy: 125

Sporządzono: 30.05.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Volkswagen

Model

Tiguan

Rocznik

2018

Nadwozie

SUV/TERENOWY

Pojemność

1395 cm³

Moc

150KM / 110kW

Przebieg

116982 km

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

WVGZZZ5NZJW900756

Układ silnika / Ilość cylindrów

R4

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

27/02/2026

Data ważności ubezpieczenia

03/02/2026

Data pierwszej rejestracji

21/02/2018

Data pierwszej rejestracji w Polsce

21/02/2018

Kraj poprzedniej rejestracji

Polska

Dopuszczalna masa całkowita

2150 kg



Szacowane koszty napraw

ew. drobna kosmetyka lakier

Naprawić w przyszłości

Szacunkowy koszt:

koszt zależny- zł




Łączna szacowana kwota: 0 zł



Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

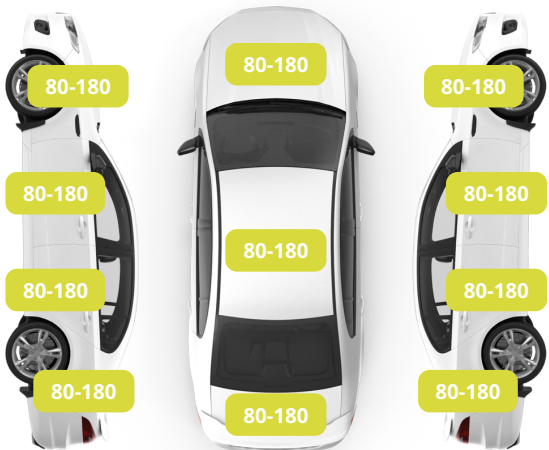

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

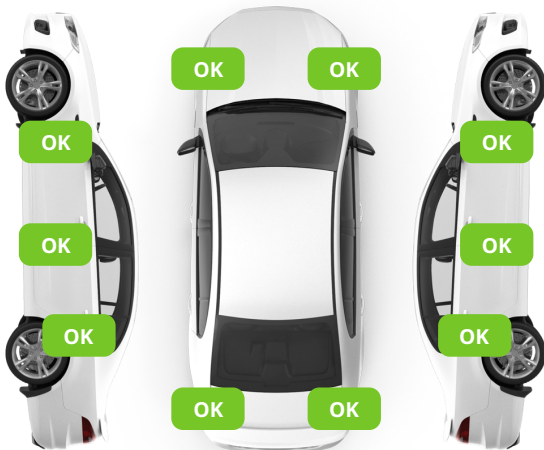

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Stan blacharsko-lakierniczy jest dobry. Fabryczna grubość powłoki lakierniczej występuje na całej zewnętrznej powierzchni nadwozia. Wnęki, progi, słupki - OK. Przyzwoite jest spasowanie elementów nadwozia, nie mam zastrzeżeń. Brak widocznych śladów demontowanych elementów nadwozia. Elementy konstrukcyjne główne są dobre, brak widocznych uszkodzeń (częściowo zabudowana jest jednak komora silnika z przodu, brak kontroli na podnośniku). Stan lakieru jest dobry, typowe, eksploatacyjne defekty (rysy i inne ślady eksploatacji). Z bardziej zauważalnych występuje zarysowanie na klapie tylnej bagażnika. Auto ogólnie zewnętrznie (wizualnie) prezentuje się dobrze, zużycie nie wykraczające poza normę dla wieku i przebiegu samochodu.



Kokpit



Plastiki

ok



Drewno

brak



Elementy metalowe

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit oraz konsola środkowa są w stanie dobrym, bez śladów widocznych istotnych zarysowań i wytarć. Plastik dobrze zachowane.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód NordGlass Produkcja: 2022	Lewe przednie drzwi Duracam Produkcja: 2017	Lewe tylne drzwi AGC Automotive Produkcja: 2017	Lewy tył trójkąt drzwi Duracam Produkcja: 2017
Tył AGC Automotive Produkcja: 2017	Prawe przednie drzwi Duracam Produkcja: 2017	Prawe tylne drzwi AGC Automotive Produkcja: 2017	Prawy tył trójkąt drzwi Duracam Produkcja: 2017

Wnioski po oględzinach szyb

Producenci, daty i serie produkcyjne szyb się zgadzają. Szyby są nieporysowane, brak widocznych większych uszkodzeń. Brak śladów uszkodzeń powłoki lakierniczej dookoła szyb, jak również dobry jest stan uszczelnień.



Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia ---	Brak	 Przypalenia ---	Brak	 Zabrudzenia ---	Brak	 Przetarcia ---	Brak
-----------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerka jest w dobrym stanie. Brak widocznych istotnych zabrudzeń czy uszkodzeń tapicerki. Wnętrze pojazdu jest zadbane, tapicerki drzwi są w dobrym stanie, podsufitka również. Normalne, mniejsze ślady zużycia eksploatacyjnego.





Światła

Producent lamp przednich: **AL**

 Mijania ---	Ok	 Kierunkowskazy ---	Ok	 Stopu ---	Ok
 Długie ---	Ok	 Postojowe ---	Ok	 Przeciwmgłowe ---	Ok
 Cofania ---	Ok	 Awaryjne ---	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Światła działają bez zarzutu - zarówno od strony wizualnej, estetycznej, jak i funkcjonalnej prezentują się dobrze. Lustra nie posiadają większych przepaleń czy przebarwień. Lampy przednie są w dobrym stanie - niezaparowane, niezmатовione, czy w inny sposób uszkodzone.





Opony i felgi

Hankook
VentusS1evo

235/55/R17

Letnia, Produkcja: 2017

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.8

Środek: 5.1

Str. zewn: 5.0

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Hankook
VentusS1evo

235/55/R17

Letnia, Produkcja: 2017

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.0

Środek: 5.6

Str. zewn: 5.7

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Hankook
VentusS1evo

235/55/R17

Letnia, Produkcja: 2017

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.9

Środek: 5.0

Str. zewn: 5.4

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Hankook
VentusS1evo

235/55/R17

Letnia, Produkcja: 2017

Indeks prędkości i nośności: 100V

Stan bieżnika

Str. wewn: 4.9


Środek: 5.4

Str. zewn: 5.5

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

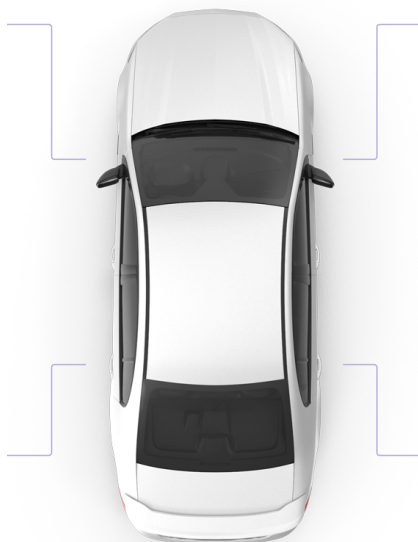

Wnioski po oględzinach opon i felg

Felgi są w dobrym stanie, brak widocznych znaczących uszkodzeń. Opony zewnętrznie są w dobrym stanie na obu osiach. Opony z akceptowalną jeszcze wysokością bieżnika, zużyte całkiem równomiernie. Brak widocznych większych uszkodzeń czy śladów napraw wulkanizacyjnych. Podczas jazdy próbnej brak wyczuwalnego bicia czy głośnej pracy. Nie rozwijaliśmy jednak przesadnie dużych prędkości, jazda miejska. Opony rocznikowo już dosyć stare.

Drugi kpl. kół w zestawie - stan dobry.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	---
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	---
Producent oleju	-	przy 111,6tys.km
Gatunek oleju	-	zgodnie z ostatnim przeglądem
Data wymiany	Data	6/09/2024
Poziom oleju	Ok	---
Kolor oleju	Ok	---
Gatunek płynu chłodniczego	B.d	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	---
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	---
Stan wizualny komory	Ok	---
Stan lakieru w komorze	Ok	---
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	---
Niepokojące dźwięki	Brak	---

Wnioski po oględzinach komory silnika

Komora silnika nie budzi moich zastrzeżeń. Brak widocznych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych głównych, podłuznic, blach, itp. (częściowo zabudowana była jednak komora silnika). Brak widocznych wycieków z górnej części silnika. Auto odpala bez problemów. Silnik pracuje równo, dobra jest kultura pracy, brak słyszalnych niepokojących odgłosów z jednostki napędowej lub osprzętu silnika. Silnik nie kopci, ani nie ma przedmuchi.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Bez problemu

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Bez problemu

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok



Wypożyczenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	---
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	---
Autoalarm	Ok	---
Światła reg. elektrycznie	Ok	---
El. składane lusterka	Ok	---
Centralny zamek	Ok	---
Czujnik parkowania P/T	Ok	---
Podgrzewane fotele	Ok	---
El. reg. fotel kierowcy	Brak	łędźwie
El. reg. fotel pasażera	Brak	łędźwie
El. reg. lusterka	Ok	---
El. szyby przód	Ok	---
El. szyby tył	Ok	---
Hak	Brak	---
Kier. wielofunkcyjna	Ok	---
Klimatyzacja	Ok	---
Komputer	Ok	---
Wsp. kierownicy	Ok	---
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Podczas oględzin wnętrza pojazdu zostały sprawdzone odbiorniki i przełączniki elektryczne wyposażenia (wszystkie układy zostały sprawdzone według możliwości udostępnionego pojazdu).

Wypożażenie pojazdu nie budzi większych zastrzeżeń. Przyciski działają bez zarzutu (ich oznaczenia nie są przetarte, a podświetlenie jest działające i wyraźne), jak i funkcje, jakimi sterują są w pełni osiągalne. Oświetlenie wnętrza jest w pełni działające. Układ wentylacji działa poprawnie, brak wyczuwalnych nieprzyjemnych zapachów z wentylacji.



Historia napraw

06/09/2024

Ostatni wpis w ks. serwisowej samochodu z ASO

Miejsce: ASO VW • Przebieg: 111,6tys.km



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Stan techniczny pojazdu jest dobry, bez większych uwag. Stan blacharsko-lakierniczy jest również dobry bez większych zastrzeżeń. Auto nie wykazuje śladów zwiększonego zużycia eksploatacyjnego, jest zadbane i wygląda świeżo. Dokumentacja serwisowa z ostatnim wpisem z 9.2024 z ASO. Auto nie będzie wymagać wstępnego wkładu finansowego na ten moment (poza eksploatacyjnego). Podsumowując przeprowadzone oględziny uważam, że można zainteresować się zakupem ocenianego egzemplarza.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem



Nie widzę większych różnic. Opis jest zgodny.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu



Myślę, że zużycie samochodu wskazuje, iż przebieg jest zgodny z deklarowanym. Wszystko zależy jednak od warunków eksploatacji samochodu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Ostatni wpis w ks. serwisowej samochodu z ASO 9.2024 przy przebiegu 111,6tys.km. Regularne wcześniejsze wpisy z Autoryzowanej Stacji Obsługi.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający nie stwarzał problemów z dokładnymi oględzinami czy jazdą próbną. Starał się odpowiadać na zadawane pytania.