

BMW X5

5UXKR0C54H0V65254 • 120 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 573286351/2025
Kod rzeczoznawcy: 175
Sporządzono: 11.04.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
BMW	X5	2017
Nadwozie	Pojemność	Moc
SUV	2993 cm ³	306KM / 225kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
122027 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
5UXKR0C54H0V65254	R6	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
11/07/2025	18/07/2025	01/01/2017
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
19/07/2022	USA	2740 kg

Szacowane koszty napraw

Zestaw naprawczy ogumienia

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:
ok. 250zł- zł



Łączna szacowana kwota: 0 zł



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

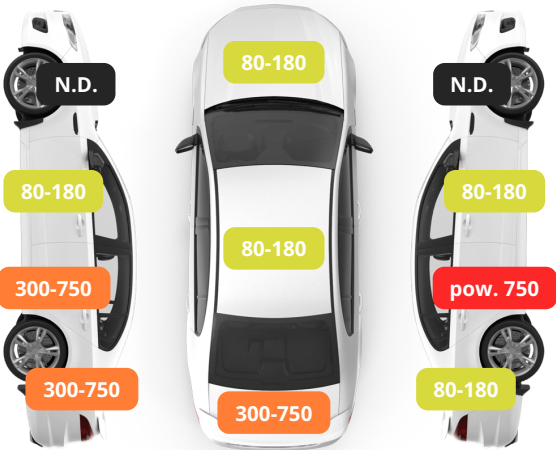

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Przeprowadzone pomiary powłoki lakierniczej i szczelin między elementami nadwozia wykazały, że naprawie lakierniczej poddano drzwi tylne lewe, błotnik tylny lewy, pokrywę bagażnika w dolnej części i drzwi tylne prawe. Nadwozie posiada nieliczne punktowe odpryski i zarysowania eksploatacyjne.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



brak

Drewno

Brak uwag



brak

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Elementy kokpitu w dobrym stanie, z normalnymi śladami eksploatacji.





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych
Tył Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: Brak danych

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby oryginalne, okres produkcji niewidoczny. W warunkach przeprowadzania oględzin, nie stwierdzono widocznych uszkodzeń, zarysowań, czy odprysków.



 Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
---	--	--	---

Wnioski po oględzinach tapicerki

Wnętrze pojazdu czyste, zadbane, bez zapachów. Tapicerka skórzana z naturalnymi śladami eksploatacji.





Światła

Producent lamp przednich: Automotive Lighting

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Przód i tył	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory marki Automotive Lighting. Elementy oświetlenia sprawne, bez widocznych uszkodzeń.





Opony i felgi

Pirelli Scorpion A5

255/50 R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2021
Indeks prędkości i nośności: 107V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.3 Środek: 6.5

Str. zewn: 6.3

Felga

Stan: Dobry Typ: Stopowa

Pirelli Scorpion A5

255/50 R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2021
Indeks prędkości i nośności: 107V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.0 Środek: 6.3

Str. zewn: 6.0

Felga

Stan: Dostateczny Typ: Stopowa

Pirelli Scorpion A5

255/50 R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2021
Indeks prędkości i nośności: 107V

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.3 Środek: 6.4

Str. zewn: 6.3

Felga

Stan: Dostateczny Typ: Stopowa

Pirelli Scorpion A5

255/50 R19

Wielosezonowa, Produkcja: 2021
Indeks prędkości i nośności: 107V


Stan bieżnika

Str. wewn: 6.3 Środek: 6.1

Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Dostateczny Typ: Stopowa

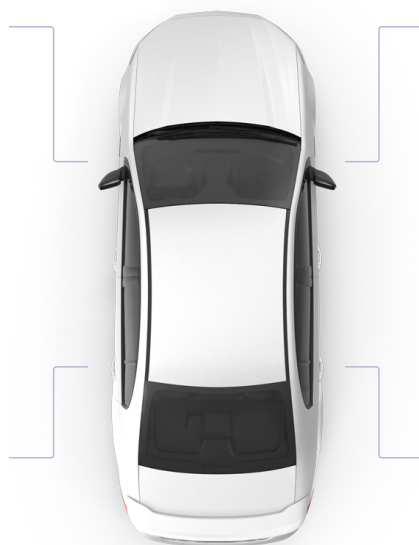

Wnioski po oględzinach opon i felg

Ogumienie wielosezonowe, pochodzące z jednego okresu produkcji, o równomiernym zużyciu bieżnika. Powinno wystarczyć jeszcze na kolejne dwa sezony. Felgi ze stopu lekkiego, z otarciami i odpryskami na krawędziach.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	---
Gatunek oleju	5w 30	---
Data wymiany	Data	19/07/2024 przy 130750km
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Niebieski	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Wewnętrzny stan maski dobry. Brak śladów demontażu. Stan i poziom płynów eksploatacyjnych bez zastrzeżeń. Pod maską znajduje się naklejka z ostatniego przeglądu z wymianą oleju. Komora silnika czysta, bez widocznych wycieków.





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Brak	Zestaw naprawczy do uzupełnienia
Autoalarm	Brak	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Automatycznie
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Przód, tył i kamera cofania
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Pamięć x 2
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	II strefy
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Kontrola wyposażenia pojazdu wykazała, że układ klimatyzacji jest sprawny. Do oględzin nie przedstawiono koła zapasowego - do uzupełnienia zestaw naprawczy ogumienia. Sprawdzane elementy wyposażenia



pojazdu nie wykazały usterek.



Historia napraw

19/07/2024

Przegląd okresowy

Miejsce: Nie ASO • Przebieg: 130750km



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Mimo upływu 8 lat pojazd jest w relatywnie dobrym stanie. Uznana marka o dobrych notowaniach. Nadwozie było częściowo lakierowane, lecz pomiary nie wykazują rozległego szpachlowania. Naprawa przeprowadzona poprawnie i nie rzuca się w oczy. Wnętrze pojazdu w dobrym stanie, bez zapachów i widocznych uszkodzeń. Samochód wygodny i dynamiczny. Informacji o wcześniejszym serwisowaniu brak. Gdybym poszukiwał rodzinnego, markowego pojazdu w przystępnej cenie, to, akceptując ustalenia raportu, poważnie rozważyłbym zakup tego samochodu, w przypadku akceptacji faktu wcześniejszej naprawy i uwzględnienia tego w cenie pojazdu.

Stan faktyczny auta **NIE** jest zgodny z ogłoszeniem ✖

Stan pojazdu jest dość szeroko opisany w ogłoszeniu. Brak jednak informacji o przeprowadzonej naprawie lakierniczej, o której sprzedający poinformował

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✔

Stan podwozia, wnętrza oraz elementów sterowania pojazdem, takich jak: koło kierownicy, dźwignie, manetki oraz klamki nie wykazują nadmiernego zużycia, co może świadczyć, że pojazd nie był intensywnie eksploatowany. W związku z tym może on odpowiadać przebiegowi deklarowanemu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Pod maską znajduje się zawieszka z ostatniej wymiany oleju lecz a książki serwisowej nie przedstawiono. W związku z tym przeprowadzenie takiej analizy nie jest możliwe.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Pojazd sprowadzony z USA z uszkodzonym tyłem. Dodatkowo naprawiano lewą stronę pojazdu po otarciu o bramę.