

Audi S6

WAUFFAFC3HN040679 • 159 000 zł

Raport z inspekcji
OTOMOTO

ID raportu: 951963795/2025
Kod rzeczoznawcy: 1094
Sporządzono: 13.03.2025
Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka	Model	Rocznik
Audi	S6	2016
Nadwozie	Pojemność	Moc
Sedan	3993 cm ³	450KM / 331kW
Przebieg	Rodzaj paliwa	Skrzynia biegów
167795 km	Benzyna	Automatyczna

Informacje dodatkowe

Właściciel udostępnił 1 komplet kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)	Układ silnika / Ilość cylindrów	Rodzaj napędu
WAUFFAFC3HN040679	V8	4x4
Data następnego przeglądu technicznego	Data ważności ubezpieczenia	Data pierwszej rejestracji
25/07/2025	Brak danych	01/01/2016
Data pierwszej rejestracji w Polsce	Kraj poprzedniej rejestracji	Dopuszczalna masa całkowita
25/07/2024	USA	2505 kg

Szacowane koszty napraw


Nie stwierdzono występowania podzespołów, które wymagają napraw



Ocena zewnętrzna

Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μ m]

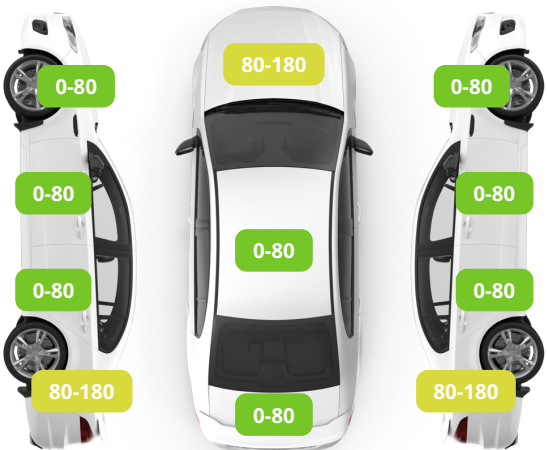

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]



Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Nadwozie w chwili oględzin czyste.
Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości.
Samochód miał w przeszłości naprawiane dwa elementy - błotnik przedni lewy oea drzwi przednie lewe.
Naprawa wykonana poprzez wymianę tych elementów na nowe wraz z lakierowaniem. Grubość powłoki lakierniczej nie odbiega od grubości lakieru pozostałych elementów.
Samochód nosi ślady polerowania.
W przedniej części widoczne odpryski lakieru, "wypiaskowanie". Lakier zabezpieczony powłoką ceramiczną.



Kokpit



ok

Plastiki

Brak uwag



ok

Drewno

Brak uwag



brak

Elementy metalowe

Brak uwag

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, nie są powycierane. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





 Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Inny Produkcja: 2016	Lewe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2016	Lewe tylne drzwi Soliver Produkcja: 2016	Lewy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: 2016
Tył Fuyao Produkcja: 2016	Prawe przednie drzwi Saint-Gobain Sekurit Produkcja: 2016	Prawe tylne drzwi Soliver Produkcja: 2016	Prawy tył trójkąt drzwi Inny Produkcja: 2016

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Szyba czołowa ma drobne obicia od kamyków. Mechanizm opuszczania szyb działa prawidłowo. Szyby w tylnej części nadwozia przyciemniane.



 Tapicerka

🕒 Wizualna ocena zużycia (stan): **dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Nieznaczne przetarcie tapicerki siedziska kierowcy w miejscu styku z elementem konstrukcji fotela.
---	--	--	--

Wnioski po oględzinach tapicerki

Brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też widocznych przetarć. Obicia foteli i tylnej kanapy utrzymane w dobrym stanie. Brak przebarwień, plam, przypaleń, otarć i pęknięć. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt.





Światła

Producent lamp przednich: Audi

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Brak uszkodzeń elementów mocujących reflektory. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej tylnej jest sprawne. Klosz lampy tylnej prawej zaparowane w chwili oględzin, do sprawdzenia.





Opony i felgi

Vredestein
Aquatracpro

255/35R20

Wielosezonowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 97Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.2

Środek: 6.0

Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Vredestein
Aquatracpro

255/35R20

Wielosezonowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 97Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.5

Środek: 6.5

Str. zewn: 6.5

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Vredestein
Aquatracpro

255/35R20

Wielosezonowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 97Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.2

Środek: 6.0

Str. zewn: 6.2

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Vredestein
Aquatracpro

255/35R20

Wielosezonowa, Produkcja: 2023

Indeks prędkości i nośności: 97Y

Stan bieżnika

Str. wewn: 6.5


Środek: 6.5

Str. zewn: 6.5

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

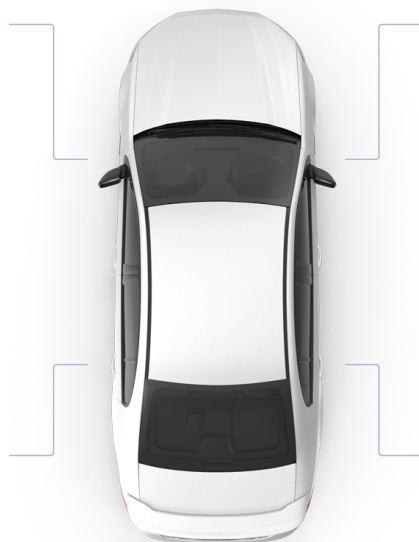

Wnioski po oględzinach opon i felg

Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Stan felg stopowych bez zastrzeżeń. Jedynie felga tylna prawa posiada zarysowanie na krawędzi.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Brak danych	---
Gatunek oleju	Brak zawieszki	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Brak danych	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora w dobrym stanie, z normalnymi śladami zużycia. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących.



Audi S6

WAUFFAFC3HN040679 • 159 000 zł

OTOMOTO

ID raportu: 951963795/2025



Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wypożażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag, koło dojazdowe.
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Brak	---

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka



czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



Moim zdaniem, warto rozważyć zakup tego auta ze względu na:

- Dobry stan karoserii.
- Brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych.
- Bogate i w pełni sprawne wyposażenie.
- Niezniszczone nadmiernie wewnątrz.
- Dobry stan mechaniczny oraz wizualny.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Stan faktyczny samochodu jest zgodny z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu. Auto nie jest ponadnormatywnie zużyte na tle innych aut w podobnym roczniku i z podobnym przebiegiem.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Sprzedający nie przedstawił żadnych dokumentów potwierdzających przebieg. Brak czytelnej zawieszki i książki serwisowej. Nie można wykonać analizy.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i wszędzie zaglądać. W mojej ocenie szczerze odpowiadał na pytania i nic nie ukrywał.