

Audi R8

WUAZZZ42XCN001860 • 399 000 zł

Raport z inspekcji

OTOMOTO

ID raportu: 18890625/2025

Kod rzeczoznawcy: 1650

Sporządzono: 06.05.2025

Pakiet: Mini



Informacje podstawowe



Marka

Audi

Model

R8

Rocznik

2012

Nadwozie

Coupe

Pojemność

5204 cm³

Moc

525KM / 386kW

Przebieg

47378 km

Rodzaj paliwa

Benzyna

Skrzynia biegów

Automatyczna



Informacje dodatkowe



Właściciel udostępnił 2 komplety kluczyków do oględzin

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

WUAZZZ42XCN001860

Układ silnika / Ilość cylindrów

V10

Rodzaj napędu

4x4

Data następnego przeglądu technicznego

18/06/2025

Data ważności ubezpieczenia

16/03/2026

Data pierwszej rejestracji

04/04/2012

Data pierwszej rejestracji w Polsce

25/04/2014

Kraj poprzedniej rejestracji

Niemcy

Dopuszczalna masa całkowita

2025 kg



Szacowane koszty napraw

Maprawa wulkanizacyjna opony tylnej lewej

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:

50-100 zł

Ubytek materiału felgi tylnej lewej

Naprawić w miarę szybko

Szacunkowy koszt:

400-500 zł





Łączna szacowana kwota: 450-600 zł



Ocena zewnętrzna


Pomiary lakieru

Wartość zmierzona w [μm]

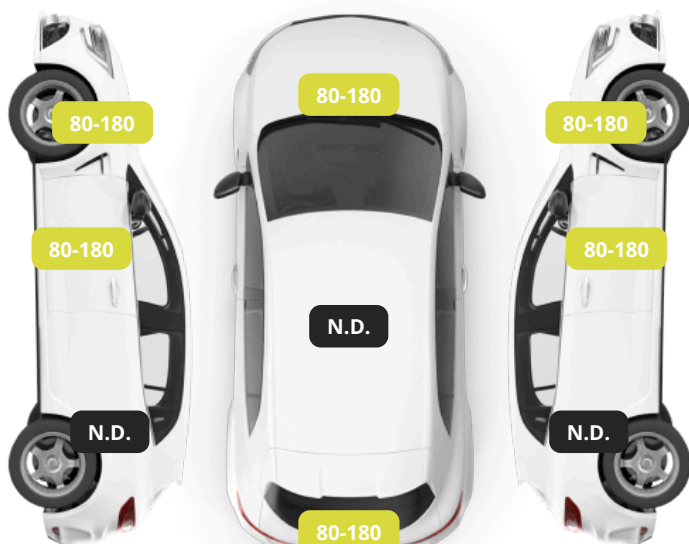

Pomiary szczelin

Wartość zmierzona w [mm]

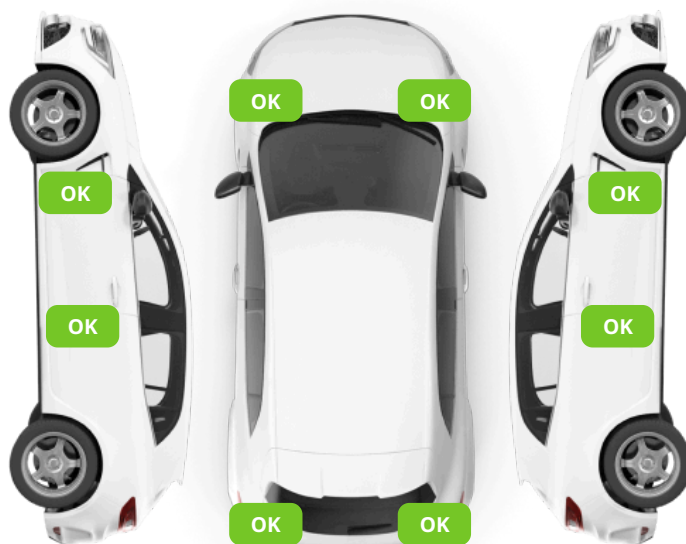

Wnioski po oględzinach lakieru i szczelin

Badanie lakieru zostało wykonane za pomocą urządzenia diagnostycznego GL pro Smart Faz. Przed pomiarem urządzenie diagnostyczne zostało skalibrowane. Pomiar lakieru nie wykazał zawyżonych wartości. Grubości powłoki lakierniczej jest równa na całym nadwoziu. Pomiar grubości powłoki lakierniczej na słupkach A, B i C nie wykazał nieprawidłowości. Lakier na całym pojeździe jednolity co do koloru, odcienia i barwy. Brak zarysowań, zmatowienia, uszkodzeń struktury i powierzchni lakieru. Pomiar szczelin pojazdu nie wykazał nieprawidłowości. Sporządzono zdjęcia dokumentujące stan karoserii w czasie i dniu oględzin.



Kokpit



Plastiki

Brak uwag

ok



Drewno

Brak uwag

brak



Elementy metalowe

Brak uwag

ok

Wnioski po oględzinach kokpitu

Kokpit w dobrym stanie, bez usterek. Przyciski działają poprawnie, oznaczenie funkcji czytelne. Kokpit nie nosi śladów ponadnormatywnego zużycia w stosunku do odczytanego przebiegu.





Szyby

✓ Numeracja szyb jest zgodna parami

Przód Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Lewe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Lewe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Lewy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011
Tył Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Prawe przednie drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Prawe tylne drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011	Prawy tył trójkąt drzwi Szyba fabryczna Produkcja: 2011

Wnioski po oględzinach szyb

Wszystkie szyby są oryginalne. Wszystkie szyby są z tego samego rocznika. Przednia szyba nie posiada wad, które kwalifikowały by ją do wymiany. Mechanizmy opuszczania szyb drzwi działają prawidłowo.



Tapicerka

Wizualna ocena zużycia (stan): **bardzo dobry**

✓ W aucie **NIE** czuć zapachu papierosów

 Pęknięcia Brak uwag	 Przypalenia Brak uwag	 Zabrudzenia Brak uwag	 Przetarcia Brak uwag
----------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Wnioski po oględzinach tapicerki

Tapicerki drzwi bez uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń i deformacji. Fotel kierowcy i pasażera bez uszkodzeń, pęknięć, zabrudzeń czy też przetarć. Brak przebarwień, plam, zabrudzeń. W samochodzie brak śladów sierści zwierząt. Pokrycie fotela kierowcy w bardzo dobrym stanie, bez ubytków, pęknięć, zabrudzeń i deformacji. Tapicerka bagażnika czysta ze śladami użytkowania. Nie wymaga dodatkowych czynności higienicznych i porządkowych.





Światła

Producent lamp przednich: **Lampy fabryczne**

 Mijania Brak uwag	Ok	 Kierunkowskazy Brak uwag	Ok	 Stopu Brak uwag	Ok
 Długie Brak uwag	Ok	 Postojowe Brak uwag	Ok	 Przeciwmgłowe Brak uwag	Ok
 Cofania Brak uwag	Ok	 Awaryjne Brak uwag	Ok		

Wnioski po oględzinach świateł

Reflektory bez rys, uszkodzeń. Przezroczystość reflektorów przednich i kloszy tylnych prawidłowa. Wnętrze reflektorów przednich i kloszy tylnych suche, bez zaparowań. Elementy mocowania reflektorów bez uszkodzeń. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej jest sprawne.





Opony i felgi

Pirelli Pirelli PZero

235 35 19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 91y 102y

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.39

Środek: 8.12

Str. zewn: 8.13

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Pirelli PZero

235 35 19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 91y 102y

Stan bieżnika

Str. wewn: 7.56

Środek: 8.17

Str. zewn: 8.56

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Pirelli PZero

305 30 19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 91y 102y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.15

Środek: 5.56

Str. zewn: 3.86

Felga

Stan: Dobry

Typ: Stopowa

Pirelli Pirelli PZero

305 30 19

Letnia, Produkcja: 2016

Indeks prędkości i nośności: 91y 102y

Stan bieżnika

Str. wewn: 5.33


Środek: 5.55

Str. zewn: 3.29

Felga

Stan: Bardzo dobry

Typ: Stopowa

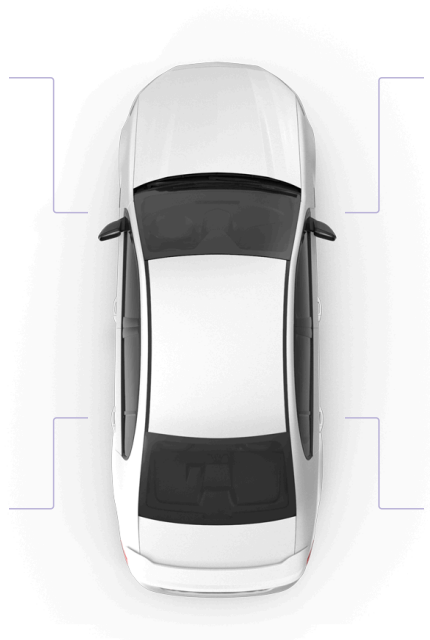

Wnioski po oględzinach opon i felg

Opony w dobrym stanie. Zużycie opon równe, wskazuje na prawidłową geometrię kół. Na obu osiach opony tego samego typu i producenta. Stan opon kwalifikuje je do dalszej eksploatacji. Wiek opon zbliża się do dopuszczalnego wieku eksploatacyjnego jednak ze względu na mały przebieg brak podstaw do wymiany. Opona tylna lewa lekko zacięta na rancie ochronnym. Uszkodzenie powierzchniowe, bez wskoczenia kordu i elementów w zmacniających. Kwalifikuje się do naprawy wulkanizacyjne. Felga tylna lewa lekko uszkodzona na rancie zewnętrznym w związku z uszkodzeniem opony. Nie stwierdzono deformacji. Ubytek możliwy do wypełnienia i lakierowania strefowego. Konieczna kontrola stanu ciśnienia kół, ponieważ komputer pokładowy informuje o konieczności inspekcji i resetu systemu.





Komora silnika

Wew. stan maski i maty wygłuszającej	Ok	Brak uwag
Ślady odkręcania śrub mocujących	Ok	Brak uwag
Producent oleju	Mobile 1	---
Gatunek oleju	3w30	---
Data wymiany	Brak zawieszki	---
Poziom oleju	Ok	Brak uwag
Kolor oleju	Ok	Brak uwag
Gatunek płynu chłodniczego	Koncentrat	---
Poziom płynu chłodniczego	Ok	Brak uwag
Kolor płynu chłodniczego	Różowy	---
Wycieki widoczne w komorze od góry	Brak	Brak uwag
Stan wizualny komory	Ok	Brak uwag
Stan lakieru w komorze	Ok	Brak uwag
Stan elementów konstrukcyjnych	Ok	Brak uwag
Niepokojące dźwięki	Brak	Brak uwag

Wnioski po oględzinach komory silnika

Pokrywa silnika otwiera się i zamyka się prawidłowo. Komora silnika nie była myta przed oględzinami. Ślady normalnego użytkowania. Silnik pracuje równo, bez niepokojących odgłosów. Poziom płynów eksploatacyjnych prawidłowy. Brak widocznych z góry wycieków. Brak śladów odkręcania śrub mocujących maski silnika. Brak widocznych zawieszek serwisowych. Prawidłowy stan maty wygłuszającej, nie jest uszkodzona i odpowiednio przylega do pokrywy silnika. Pełna dokumentacja serwisowa jest dostępna w ASO w formie elektronicznej





Rozruch silnika

Rozruch silnika zimnego

Ok

Brak uwag

Rozruch silnika rozgrzanego

Ok

Brak uwag

Czy gasną kontrolki po odpaleniu

Ok

Brak uwag



Wyposażenie pojazdu

Radio/CD/DVD/Pilot	Ok	Brak uwag
Koło zapasowe/Zestaw naprawczy	Ok	Brak uwag
Autoalarm	Ok	Brak uwag
Światła reg. elektrycznie	Ok	Brak uwag
El. składane lusterka	Ok	Brak uwag
Centralny zamek	Ok	Brak uwag
Czujnik parkowania P/T	Ok	Brak uwag
Podgrzewane fotele	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel kierowcy	Ok	Brak uwag
El. reg. fotel pasażera	Ok	Brak uwag
El. reg. lusterka	Ok	Brak uwag
El. szyby przód	Ok	Brak uwag
El. szyby tył	Ok	Brak uwag
Hak	Brak	Brak uwag
Kier. wielofunkcyjna	Ok	Brak uwag
Klimatyzacja	Ok	Brak uwag
Komputer	Ok	Brak uwag
Wsp. kierownicy	Ok	Brak uwag
Inne (nie wymienione wyżej)	Ok	Brak uwag

Wnioski po oględzinach wyposażenia

Przyciski działają poprawnie. Oznaczenia funkcjo czytelne. Zaśleпки poduszek powietrznych nie noszą widocznych śladów demontażu. Wentylacja działa prawidłowo, brak nieprzyjemnych zapachów w aucie. W

samochodzie nie czuć wilgoci, brak śladów pleśni pod dywanikami. Regulacja temperaturą ciepło - zimno działa prawidłowo. Podsufitka czysta, bez uszkodzeń i deformacji. Kierownica i okładziny na pedałach bez ponadnormatywnych uszkodzeń. Wyposażenie pojazdu jest w pełni sprawne. Pasy bezpieczeństwa zwijają się prawidłowo, brzegi nie są zniszczone. Zamki pasów bezpieczeństwa działają prawidłowo. Pojazd wyposażony jest w pakiet aerodynamiczny firmy ABT KEVLAR +KARBON. Spoiler przedni, pokrywy lusterek, progi, modyfikowany zderzak tylny wraz z błotnikami, spoiler pokrywy silnika. Zderzak tylny dedykowany do układu wydechowego ABT . Widlasty wydech 4 rurowy zamontowano po CHIP TUNINGU i podniesieniu mocy silnika. Pełna dokumentacja zarówno designu jak i tuningu znajduje się posiadaniu właściciela wraz fakturami . Składany elektrycznie dach w doskonałym stanie technicznym i wizualnym.



Historia napraw



Podsumowanie

Opinia rzeczoznawcy o badanym samochodzie



AUTO ZDECYDOWANIE DLA KONESERA MARKI I AMATORA MOCNYCH WRAŻEŃ. Jak wynika z numeru Vin pojazd wyprodukowano jako numer 1860. Warto rozważyć zakup tego auta ze względu na bardzo dobry stan karoserii, brak śladów napraw elementów konstrukcyjnych, w pełni sprawne, bogate wyposażenie, niezniszczone wnętrze oraz bardzo dobry stan techniczny i dodatkowe wyposażenie zamontowane przez profesjonalne firmy upoważnione przez producenta do ingerencji w konstrukcję oraz systemy elektroniczne w celu podniesienia osiągnięć. Zamontowane elementy aerodynamiczne oraz tuningowe posiadają homologację użytkową dla marki i modelu.

Stan faktyczny auta jest zgodny z ogłoszeniem ✓

Dane pojazdu są zgodne z informacjami zawartymi w ogłoszeniu. Wykazane w czasie inspekcji niesprawności mogą być podstawą do negocjacji ostatecznej ceny, bądź też negocjacji do do sposobu i terminu ich usunięcia przez sprzedającego.

Stan pojazdu jest adekwatny do zadeklarowanego przebiegu ✓

Stan zużycia pojazdu jest adekwatny do deklarowanego przebiegu. Zarówno elementy zewnętrzne takie jak karoseria, szyba czołowa i wewnętrzne takie jak kierownica, obicia foteli, okładziny pedałów nie noszą nadmiernych śladów zużycia i nie odbiega zużyciem od deklarowanego przebiegu.

Analiza Przebiegów

Przeprowadzona na podstawie dokumentacji pojazdu i zawieszek

Załączono zdjęcia dokumentacji udostępnionej przez sprzedającego. Brak zawieszki i książki serwisowej. Nie można wykonać analizy. Dane można uzyskać w autoryzowanym serwisie marki w formie elektronicznej, ponieważ producent nie prowadzi jakiegokolwiek dokumentacji w formie papierowej.

Wnioski z rozmowy ze sprzedającym

Sprzedający bardzo kontaktowy i konkretny. Sprzedający podczas oględzin nie robił problemów, pozwalał wszystko sprawdzać i przeprowadzić pełną inspekcję.